
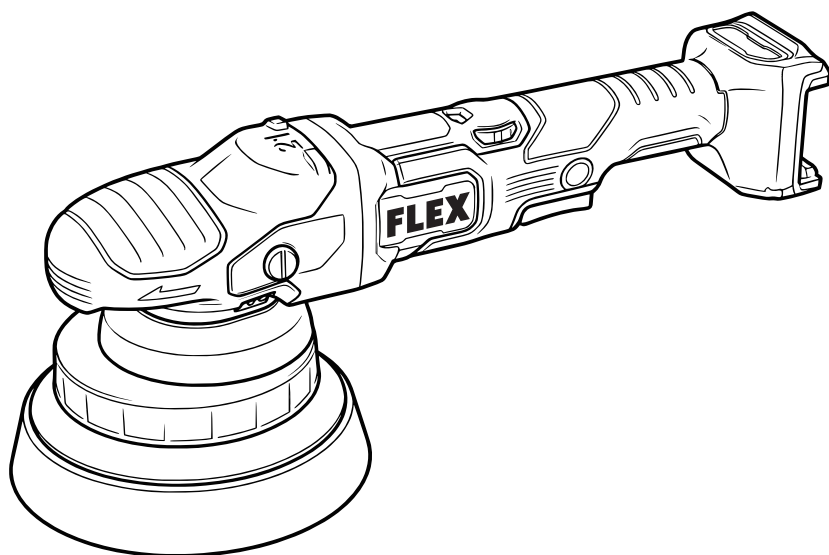
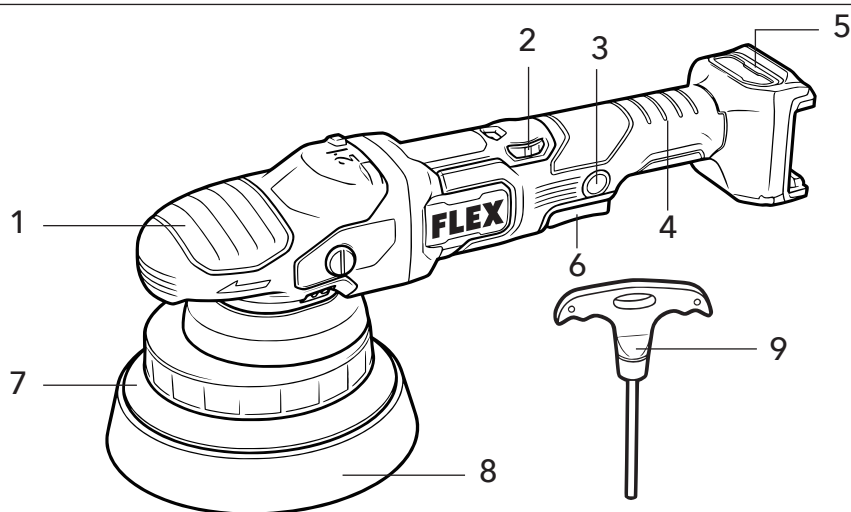
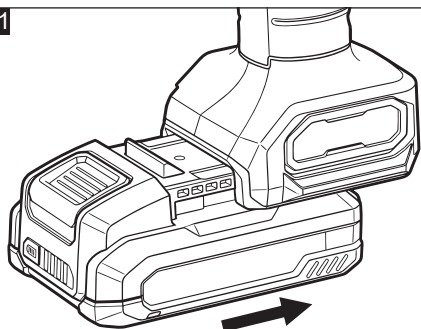
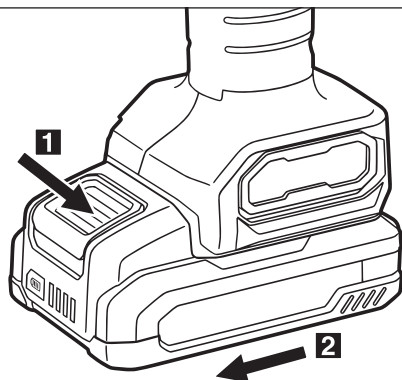
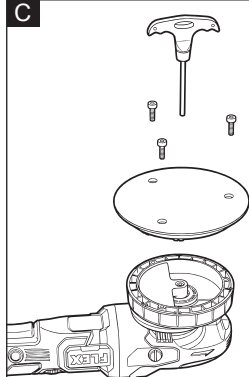





FLEX

XFE 2 21 18-EC

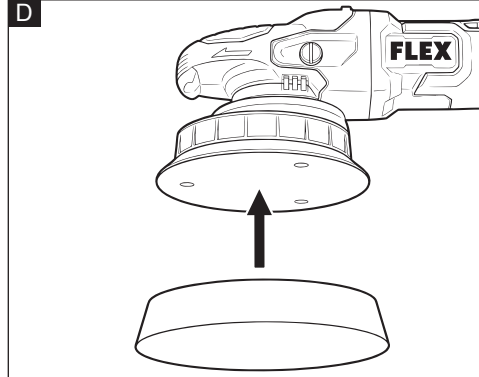

de	Originalbetriebsanleitung.....	5
en	Original operating instructions.....	13
fr	Notice d'instructions d'origine	20
it	Istruzioni per l'uso originali.....	28
es	Instrucciones de funcionamiento originales.....	35
pt	Instruções de serviço originais	43
nl	Originele gebruiksaanwijzing.....	50
da	Originale driftsvejledning	57
no	Originale driftsanvisningen.....	64
sv	Originalbruksanvisning	71
fi	Alkuperäinen käyttöohjekirja.....	78
el	Αυθεντικές οδηγίες χειρισμού.....	85
tr	Orijinal işletme kılavuzu.....	93
pl	Instrukcja oryginalna	100
hu	Eredeti üzemeltetési útmutató	108
cs	Originální návod k obsluze	115
sk	Originálny návod na obsluhu	122
hr	Originalna uputa za rad	129
sl	Izvirno navodilo za obratovanje	136
ro	Instrucțiuni de funcționare originale.....	143
bg	Оригинално упътване за експлоатация	150
ru	Оригинальная инструкция по эксплуатации	158
et	Originaalkasutusjuhend	166
lt	Originali naudojimo instrukcija	173
lv	Lietošanas pamācības oriģināls.....	180
ar	ترجمة لإرشادات التشغيل الأصلية.....	187

A**B1****B2****C****D**

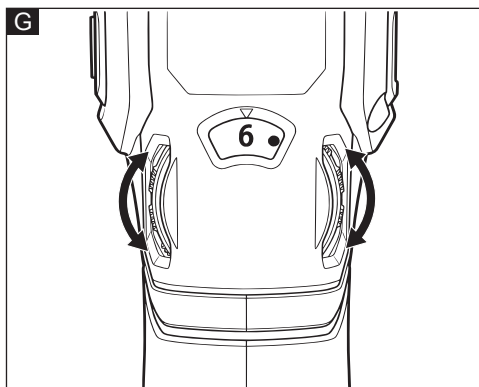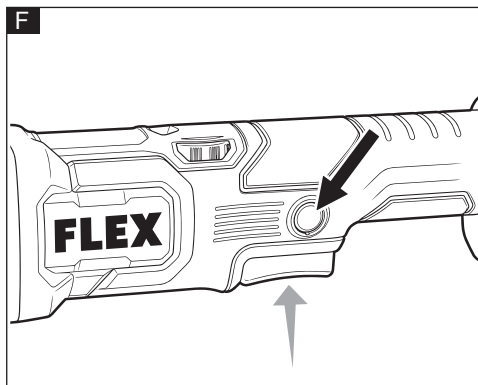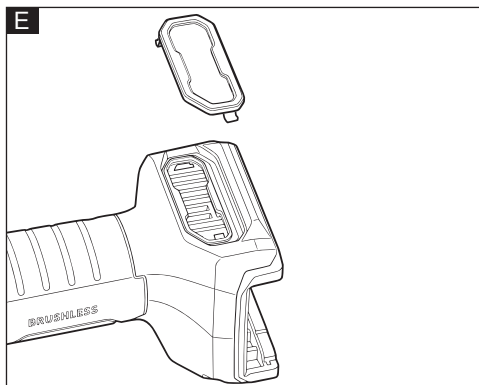

Inhalt

In diesem Handbuch verwendete Symbole .	5
Symbole auf dem Produkt	5
Wichtige Sicherheitshinweise	5
Geräuschpegel und Schwingungen	8
Technische Daten	8
Übersicht	9
Bedienung	9
Transport	11
Wartung und Pflege	11
Entsorgungshinweise	11
CE-Konformitätserklärung	12
Haftungsausschluss	12

In diesem Handbuch verwendete Symbole



WARNUNG!

Kennzeichnet eine drohende Gefahr. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



VORSICHT!

Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.



ANMERKUNG

Kennzeichnet Anwendungstipps und wichtige Informationen.

Symbole auf dem Produkt



Lesen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs die Bedienungsanleitung.



Entsorgungshinweise für Altgeräte (siehe Seite 12)



CE-Kennzeichnung



UKCA-Kennzeichnung

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden, lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise und handeln Sie entsprechend:

- Die vorliegende Bedienungsanleitung,
 - die „Allgemeinen Sicherheitshinweise“ zur Handhabung von Elektrowerkzeugen im beiliegenden Heft (Broschüre-Nr.: 315915),
 - die aktuell gültigen Betriebsvorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften.
- Dieses Elektrowerkzeug befindet sich auf dem neuesten Stand der Technik und wurde in Übereinstimmung mit den anerkannten Sicherheitsvorschriften konstruiert.*

Dennoch kann das Elektrowerkzeug während der Verwendung eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Bedienperson oder eines Dritten darstellen oder das Elektrowerkzeug oder andere Gegenstände können beschädigt werden.

Das Elektrowerkzeug darf nur

- bestimmungsgemäß und
- in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen unverzüglich behoben werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Exzenterpolierer ist bestimmt

- für den gewerblichen Einsatz in Industrie und Handwerk,
- für alle Arten von Polierarbeiten mit Polierschwämmen, Lammfell und Wolle, Filzplatten, Polierscheiben,
- für die Verwendung mit Polierwerkzeugen, die mit einer Drehzahl von mindestens 4350/min laufen dürfen.

Sicherheitshinweise für Poliermaschinen



WARNUNG!

Beachten Sie alle Warnhinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Elektrowerkzeug beigelegt sind. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Brän-

den und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warn- und Bedienhinweise für Nachschlagezwecke auf.

- **Dieses Elektrowerkzeug ist eine Poliermaschine und nur für solche Arbeiten vorgesehen. Beachten Sie alle Warnhinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Elektrowerkzeug beigelegt sind.** Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.
 - **Arbeiten wie Schleifen, Schmirlgeln, Bearbeiten mittels Drahtbürste, Polieren, Schneiden von Löchern oder Trennschleifen werden für dieses Elektrowerkzeug nicht empfohlen.** Arbeiten, für die das Elektrowerkzeug nicht konstruiert wurde, stellen eine Gefahrenquelle dar und können Verletzungen verursachen.
 - **Es ist verboten, das Elektrowerkzeug so umzubauen, dass seine Funktionsweise von den technischen Vorgaben und Spezifikationen des Herstellers abweicht.** Ein solcher Umbau kann zu einem Kontrollverlust führen und schwere Verletzungen herbeiführen.
 - **Zubehöerteile, die nicht exakt für das Gerät gebaut wurden und auch nicht vom Werkzeughersteller empfohlen werden, sollten nicht verwendet werden.** Dass sich ein Zubehöerteil am Elektrowerkzeug montieren lässt, stellt noch längst keine Betriebssicherheit sicher.
 - **Die Bemessungsdrehzahl des Zubehörs muss mindestens der Maximaldrehzahl entsprechen, die auf dem Elektrowerkzeug angegeben ist.** Wird ein Werkzeug über seine Maximaldrehzahl hinaus betrieben, kann es abbrechen und auseinander fallen.
 - **Der Außendurchmesser und die Dicke des Zubehörs dürfen das Leistungsvermögen des Elektrowerkzeugs nicht überschreiten.** Zubehöerteile mit falschen Maßen können nicht auf geeignete Weise überwacht oder unter Kontrolle gehalten werden.
 - **Die Abmessungen der Zubehöerteilhalterung müssen mit den Abmessungen der Montageaufnahme des Elektrowerkzeugs übereinstimmen.** Passt das Zubehör nicht exakt zur Montageaufnahme
- am Elektrowerkzeug, wird eine Unwucht hervorgerufen oder es kommt zu starken Vibrationen und zum Verlust der Werkzeugkontrolle.
- **Kein beschädigtes Zubehör verwenden.** Überprüfen Sie das Zubehör vor jedem Gebrauch, z. B. Schleifscheiben auf Spanabplatzler und Risse oder Stützteller auf Risse, Abnutzung oder überhöhten Verschleiß. Falls das Elektrowerkzeug oder Zubehör runterfällt, prüfen Sie es auf Schäden oder montieren Sie ein unbeschädigtes Zubehöerteil. Stellen Sie sich nach dem Prüfen und Montieren des Zubehörs in sicherem Abstand zum sich drehenden Zubehör auf und sorgen Sie dafür, dass Personen in der Nähe ebenfalls einen Sicherheitsabstand einhalten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug dann eine Minute lang mit maximaler Leerlaufdrehzahl laufen. Während dieser Testphase bricht ein beschädigtes Zubehör normalerweise ab.
 - **Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.** Benutzen Sie je nach Einsatzgebiet einen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. Tragen Sie ggf. eine Staubschutzmaske, Gehörschützer, Arbeitshandschuhe und eine Werkstattschürze, die kleine Schleifrückstände oder Werkstückfragmente abfangen kann. Der Augenschutz muss in der Lage sein, umhergeschleuderte Rückstände von verschiedenen Arbeitsgängen abzufangen. Die Staubschutzmaske oder das Atemgerät müssen in der Lage sein, Feinstaubpartikel vom Werkzeugeinsatz zu filtern. Ein längerer Aufenthalt in Umgebungen mit starker Lärmentwicklung kann einen Hörverlust herbeiführen.
 - **Umstehende Personen müssen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Arbeitsbereich einhalten. Alle Personen, die den Arbeitsbereich betreten, müssen eine persönliche Schutzausrüstung tragen.** Bruchstücke des Werkstücks oder abgebrochenes Werkzeugzubehör kann umhergeschleudert werden und über den unmittelbaren Arbeitsbereich hinaus Verletzungen verursachen.
 - **Das Netzkabel muss weit genug entfernt von rotierenden Werkzeugen verlegt werden.** Bei einem Verlust der Gerätekontrolle

trolle könnte das Netzkabel durchtrennt oder abgerissen werden und Ihre Hand oder Ihr Arm könnte vom rotierenden Zubehör in die Maschine eingezogen werden.

- **Legen Sie das Elektrowerkzeug erst ab, wenn das Zubehör komplett zum Stillstand gekommen ist.** Das rotierende Zubehör kann sich in der Oberfläche verfangen und das Elektrowerkzeug heranziehen, sodass Sie die Kontrolle verlieren.
- **Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht ein, wenn Sie seitlich tragen.** Durch den versehentlichen Kontakt mit dem rotierenden Zubehör könnte es sich in Ihrer Kleidung verfangen und Ihren Körper verletzen.
- **Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Elektrowerkzeugs regelmäßig.** Der Lüfter des Motors saugt den Staub ins Gehäuse und eine übermäßige Ansammlung von pulverförmigem Metall kann zu elektrischen Gefahren führen.
- **Setzen Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe von entzündlichem Material in Betrieb.** Das Material könnte sich durch Funken entzünden.
- **Verwenden Sie kein Werkzeugzubehör, das flüssiges Kühlmittel benötigt.** Durch Wasser oder andere flüssige Kühlmittel besteht Stromschlaggefahr.

Rückstöße und damit verbundene Warnhinweise:

Ein Rückstoß ist eine plötzliche Reaktion auf eine zusammengedrückte oder eingeklemmte rotierende Scheibe, einen Stützsteller, eine Bürste oder ein anderes Zubehörteil. Durch das Zusammendrücken oder Einklemmen wird ein plötzlicher Stillstand des rotierenden Zubehörs ausgelöst. Dieser führt wiederum dazu, dass das außer Kontrolle geratene Elektrowerkzeug an der betreffenden Kontaktstelle in eine der Drehbewegung des Zubehörs entgegengesetzte Richtung gezwungen wird. Beispiel: Sitzt eine Schleifscheibe in einem Werkstück fest bzw. verkantet, kann die Seite, mit der die Scheibe am Kontaktpunkt ansetzt, tief in die Oberfläche des Werkstoffs eintauchen, sodass die Scheibe nach oben herauswandert bzw. herausgestoßen wird. Die Scheibe kann dann entweder in Richtung des

Bedieners oder in die entgegengesetzte Richtung schnellen, was von der Bewegung der Scheibe am Kontaktpunkt abhängig ist. Unter diesen Umständen können Schleifscheiben auch brechen.

Ein Rückstoß ist die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs des Elektrowerkzeugs und/oder falscher Betriebs- oder Einsatzbedingungen. Rückstöße lassen sich durch die unten genannten Vorsichtsmaßnahmen vermeiden.

- **Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Nehmen Sie eine Körper- und Armhaltung ein, mit der Sie den Rückstoßkräften standhalten können. Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff, sofern verfügbar, um die maximale Kontrolle im Falle eines Rückstoßes oder beim Kontern der Anlaufkräfte nach dem Einschalten zu behalten.** Bei entsprechenden Vorkehrungen kann die Bedienperson die Reaktions- oder Rückstoßkräfte abfangen.
- **Halten Sie Ihre Hand niemals in die Nähe des rotierenden Zubehörs.** Das Zubehör kann an der Hand einen Rückstoß auslösen.
- **Halten Sie Ihren Körper aus dem Bereich fern, in dem sich das Elektrowerkzeug bewegt, falls ein Rückstoß auftritt.** Durch den Rückstoß wird das Werkzeug am Kontaktpunkt in die entgegengesetzte Drehrichtung der Scheibe gestoßen.
- **Seien Sie besonders vorsichtig bei der Bearbeitung von Ecken, scharfen Kanten usw. Vermeiden Sie Stürze und Verkantungen des Zubehörs.** Bei Ecken, scharfen Kanten oder einem Sturz besteht tendenziell die Gefahr, dass sich das rotierende Werkzeug festsetzt und die Kontrolle über das Werkzeug verloren geht oder ein Rückstoß auftritt.
- **Holzschnittsägeblätter für Kettensägen, segmentierte Diamantscheiben mit einem Umfangsspalt größer als 10 mm oder gezahnte Sägeblätter dürfen nicht angebracht werden.** Diese Sägeblätter führen häufig zu Rückstößen und zu einem Kontrollverlust.

Besondere Sicherheitshinweise für Polierarbeiten:

- **Verhindern Sie, dass lose Teile der Polier-**

haube oder deren Befestigungsschnüre frei rotieren können. Verstauen oder kürzen Sie lose Befestigungsschnüre. Lose und herumfliegende Befestigungsschnüre können sich an Ihren Fingern verfangen oder am Werkstück hängen bleiben.

Stellen Sie fest, mit welchen weiteren Sicherheitsmaßnahmen die Bedienperson vor den Schwingungsauswirkungen geschützt werden kann, z. B.: Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation von Arbeitsabläufen.

Geräuschpegel und Schwingungen

Die Geräusch- und Schwingungswerte wurden gemäß EN 62841 ermittelt.

Der mit A bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt normalerweise:

- Schalldruckpegel L_{pA} : 77 dB(A)
- Schallleistungspegel L_{WA} : 85 dB(A)
- Unsicherheit: $K = 3$ dB

Schwingungsgesamtwert:

- Emissionswert a_{h1} : 7.38 m/s^2
- Unsicherheit: $K = 1,5 m/s^2$



VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten für neue Elektrowerkzeuge. Durch den täglichen Gebrauch ändern sich die Geräusch- und Schwingungswerte.



ANMERKUNG

Der in dieser Bedienungsanleitung angegebene Schwingungsemissionspegel wurde nach einer genormten Prüfung gemäß EN 62841 gemessen und kann zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Er kann für eine vorläufige Expositionsbewertung verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert gilt für die Hauptanwendungen des Werkzeugs.

Wird das Werkzeug jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder mit mangelhafter Wartung eingesetzt, kann der Schwingungsemissionswert abweichen. Dies kann die Belastung über die gesamte Arbeitsdauer hinweg deutlich erhöhen.

Zur Einschätzung der genauen Schwingungsexposition müssen auch die Zeiten berücksichtigt werden, zu denen die Maschine ausgeschaltet oder lastfrei in Betrieb ist. Dies kann den Expositionszeitwert über die gesamte Arbeitsdauer hinweg deutlich verringern.



VORSICHT!

Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen Gehörschutz.

Technische Daten

Produkttyp		XFE 2 21 18-EC	
Produkt		Exzenter-Poliermaschine	
Nennspannung	V	18	
Stütztellerdurchmesser	mm	Ø 150	
Werkzeug max.	mm	Ø 160	
Nennndrehzahl	/min	1350-4350	
	Schwingungen pro Minute	2700-8700	
Gewicht gemäß FLEX Procedure 01	kg	2,4	
Akku	18 V	AP 18/2,5 AP 18/4.0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	
Gewicht des Akkus	kg	AP 18/2,5 AP 18/4.0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	0,4 0,8 0,7 1,1 0,7 1,2
Ladegerät-Reihe	CA...18 Serie CA...12/18 Serie		
Ladetemperatur	0~40°C		
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C		
Lagertemperatur	-20 - 50 °C		

Übersicht (siehe Abbildung A)

Die Nummerierung der Produkteigenschaften bezieht sich auf die Seite mit der Maschinenabbildung.

- 1 **Vorderer Griff**
- 2 **Drehzahlregler**
- 3 **Arretierungsschalter**
- 4 **Griff**
- 5 **Schutzabdeckung des Lufteinlasses**
- 6 **Ein/Aus Schalter mit variabler Drehzahlreglung**
- 7 **Stützteller**
- 8 **Polierpad**
- 9 **Sechskantschlüssel**

Bedienung



WARNUNG!

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Arbeiten am Elektrowerkzeug durchführen.

Vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs

Packen Sie das Elektrowerkzeug und das Zubehör aus und prüfen Sie, ob keine Teile fehlen oder beschädigt sind.



ANMERKUNG

Die Akkus sind bei Auslieferung nicht vollständig geladen. Laden Sie die Akkus vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Siehe Bedienungsanleitung des Ladegeräts.

Tipps für eine lange Akkulebensdauer



VORSICHT!

- Laden Sie Akkus niemals bei Temperaturen unter 4 °C oder über 40 °C auf.
- Laden Sie Akkus nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Umgebungstemperatur auf.
- Decken Sie Akkus und das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab.
- Ziehen Sie am Ende des Ladevorgangs den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Akku und Ladegerät erwärmen sich während des Ladevorgangs. Das ist völlig normal!



ANMERKUNG

Befolgen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden des Akkus in der Bedienungsanleitung des Akkus.

Wenn Akku längere Zeit nicht verwendet werden, lagern Sie sie teilweise geladen an einem kühlen Ort.

Einlegen/Wechseln des Akkus (siehe Abbildung B1 - B2)

- Schieben Sie den aufgeladenen Akku in das Elektrowerkzeug, bis er hörbar einrastet (siehe Abbildung B1).
- Zum Entfernen drücken Sie den Freigabeknopf (1) und ziehen den Akku heraus (2) (siehe Abbildung B2).



VORSICHT!

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, schützen Sie die Akkukontakte. Lose Metallteile können die Kontakte kurzschließen. Dadurch besteht Explosions- und Brandgefahr!

Montage des Stütztellers (siehe Abbildung C)



WARNUNG!

Stellen Sie immer sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku entfernt wurde, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug durchführen.



VORSICHT!

Um Schäden am Werkzeug zu vermeiden, drücken Sie die Spindelarretierung nicht, während sich die Spindel dreht.

- Verwenden Sie den Sechskantschlüssel (9), um die drei Schrauben zu entfernen. Bewahren Sie die Schrauben für die spätere Montage auf.
- Entfernen Sie den Stützteller (7).
- Richten Sie die Befestigungslöcher im neuen Stützteller mit den Löchern an der Lagerbasis aus und setzen Sie ihn auf die Lagerbasis. Befestigen Sie ihn mit den drei Schrauben.

Anbringen und Entfernen des Polierpads (siehe Abbildung D)

Anbringen des Polierpads

- Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie den Akku.
- Richten Sie das Polierpad (8) mit dem Stützteller (7) aus und drücken Sie das Pad

(8) dann so fest wie möglich an den Teller (7).

Entfernen des Polierpads

- Ziehen Sie das Polierpad (8) ab.

Schutzabdeckung des Lufteinlasses (siehe Abbildung E)

Die Verwendung der Schutzabdeckung des Lufteinlasses (5) erhöht die Leistung und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.

- Stecken Sie zum Entfernen der Schutzabdeckung des Lufteinlasses einen Schlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Kerbe an der Oberseite der Schutzabdeckung des Lufteinlasses und hebeln Sie sie vom Werkzeug ab.
- Klopfen Sie die Schutzabdeckung des Lufteinlasses zum Reinigen gegen eine harte Oberfläche aus oder blasen Sie sie mit Druckluft sauber.
- Lassen Sie die Schutzabdeckung des Lufteinlasses zum Befestigen im Fuß des Werkzeugs einschnappen.

Ein/Aus Schalter mit variabler Drehzahleinstellung (siehe Abbildung F)

Zum Einschalten der Poliermaschine drücken Sie den Ein/Aus Schalter mit variabler Drehzahleinstellung (6).

Mit zunehmendem Druck auf den Ein/Aus Schalter (6) erhöht sich die Geschwindigkeit. Je weniger Druck ausgeübt wird, desto geringer ist die Geschwindigkeit.

Zum Ausschalten lassen Sie den Ein/Aus Schalter (6) los.

Dieses Werkzeug ist mit einem Arretierungsschalter (3) ausgestattet, der für kontinuierliches Polieren über längere Zeiträume praktisch ist. Halten Sie den Ein/Aus Schalter (6) gedrückt und drücken Sie dann den Arretierungsschalter (3). Lassen Sie den Ein/Aus Schalter (6) los. Um den Arretierungsschalter (3) zu entriegeln und den Dauerbetrieb zu beenden, drücken Sie den Ein/Aus Schalter (6).

Drehzahlschalter (siehe Abbildung G)



WARNUNG!

Ändern Sie niemals die Drehzahl, während das Werkzeug läuft. Andernfalls können Sie

die Kontrolle über das Werkzeug verlieren, was zu schweren Verletzungen führen würde.

Mit dem Drehzahlregler (2) können Sie die maximale Drehzahl des Werkzeugs einstellen. Stellen Sie den Drehzahlregler (2) auf eine Position zwischen „1“ (niedrigste Geschwindigkeit) und „6“ (höchste Geschwindigkeit).

Polieren



WARNUNG!

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, tragen Sie immer einen geeigneten Augenschutz. Tragen Sie bei Arbeiten in staubigen Umgebungen einen geeigneten Atemschutz. Verwenden Sie eine Klemme, einen Schraubstock oder andere praktische Hilfsmittel, um Ihr Werkstück zu fixieren.

Bewegen Sie die Poliermaschine mit langen, schwungvollen Bewegungen hin und her. Zu viel Druck, der falsche Winkel oder falsche Bewegungen können Wirbelspuren oder Verbrennungen verursachen.

Lackschäden vermeiden

Es ist leicht, die Lackierung auf einer Oberfläche zu beschädigen. Dies kann passieren, wenn Sie mit zu hoher Geschwindigkeit polieren oder wenn Sie das Polierpad an einer Stelle lassen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.

Um eine Beschädigung der Lackierung zu vermeiden, üben Sie nur sehr geringen Druck aus und halten Sie die Poliermaschine ständig in Bewegung, insbesondere beim Arbeiten in Kantennähe oder bei abrupten Veränderungen der Kontur der Arbeitsfläche. Seien Sie besonders vorsichtig bei höheren Drehzahlen, da das Risiko in diesem Fall höher ist, dass Sie die Farbe beschädigen.

Verhindern von Hängenbleiben



WARNUNG!

Vermeiden Sie das Hängenbleiben an rauen Oberflächen, um die Gefahr eines „Rückstoßes“ zu verringern.

Zum Hängenbleiben kommt es, wenn Polierpads an den rauen Kanten einer Arbeitsfläche hängen bleiben.

Durch Hängenbleiben kann es zu einem plötzlichen „Rückstoß“ des Werkzeugs kommen und das Pad kann durch den Lack brennen. Um das Risiko des Hängenbleibens zu verringern, verwenden Sie beim Polieren

rauer Oberflächen eine niedrige Drehzahl. Verwenden Sie in schwierigen Bereichen, wie etwa neben Zierleisten oder zwischen Spiegel und Fenster eines Autos, keine Poliermaschine. Polieren Sie diese Oberflächen von Hand.

Transport

Lithium-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen der Gefahrgutvorschriften. Der Transport dieser Akkus muss gemäß den lokalen, nationalen und internationalen Bestimmungen und Vorschriften erfolgen. Benutzer können diese Akkus ohne weitere Anforderungen auf der Straße transportieren. Die gewerbliche Beförderung von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionen unterliegt den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter. Versandvorbereitungen und Transporte dürfen nur von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss professionell überwacht werden. Beim Transport von Akkus müssen folgende Punkte beachtet werden: Stellen Sie sicher, dass die Batteriekontaktanschlüsse geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Akku in der Verpackung gesichert ist und nicht verrutschen kann. Beschädigte oder ausgelaufene Akkus dürfen nicht transportiert werden. Kontaktieren Sie Ihre Spedition für weitere Informationen.



VORSICHT!

Versenden Sie keine Akkus mit beschädigtem Gehäuse.

Wartung und Pflege



WARNUNG!

Bevor Sie Arbeiten am Elektrowerkzeug durchführen, entfernen Sie den Akku aus dem Gerät.

Reinigung



VORSICHT!

Tragen Sie beim Reinigen mit Druckluft immer eine Schutzbrille.

Reinigen Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze regelmäßig. Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von Material und

Einsatzdauer. Blasen Sie den Gehäuseinnenraum und den Motor regelmäßig mit trockener Druckluft ab.

Reparaturen

Reparaturen dürfen nur von einem Vertragskundendienst ausgeführt werden.



ANMERKUNG

Lösen Sie während der Garantiedauer nicht die Gehäuseschrauben. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung führt zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche.

Ersatzteile und Zubehör

Weiteres Zubehör, insbesondere Werkzeuge und Zubehör, ist in den Katalogen des Herstellers zu finden. Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten finden Sie auf unserer Homepage: **www.flex-tools.com**.

Entsorgungshinweise



WARNUNG!

Machen Sie Elektrowerkzeuge, die nicht mehr verwendet werden, unbrauchbar:

- *akkubetriebene Elektrowerkzeuge durch Entfernen des Akkus.*



Nur EU-Länder
Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll werfen!

Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltfreundlich recycelt werden.



Rohstoffrückgewinnung anstatt Abfallentsorgung.

Geräte, Zubehör und Verpackungen sollten umweltfreundlich recycelt werden. Kunststoffteile werden je nach Materialart für das Recycling gekennzeichnet.



WARNUNG!

Akkus/Batterien weder im Hausmüll entsorgen noch ins Feuer oder Wasser werfen. Altbatterien/Akkus nicht öffnen.

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Bestimmung 2023/1542 müssen defekte oder Alt-Batterien/Akkus recycelt werden.

**ANMERKUNG**

Über entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten gibt der Fachhandel Auskunft!

CE-Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärungen sind in Anhang 1 zu dieser Bedienungsanleitung enthalten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn aufgrund von Betriebsunterbrechungen, die durch das Produkt oder durch ein unbrauchbares Produkt verursacht werden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder durch die Verwendung des Produkts mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

Contents

Symbols used in this manual	13
Symbols on the product	13
Important safety information	13
Noise and vibration	15
Technical data	16
Overview	16
Operating instructions	16
Transport	18
Maintenance and care	18
Disposal information	18
CE Declaration of conformity	19
 Declaration of conformity	19
Exemption from liability	19

Symbols used in this manual

WARNING!

Denotes impending danger. Non-observance of this warning may result in death or extremely severe injuries.

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation. Non-observance of this warning may result in slight injury or damage to property.

NOTE

Denotes application tips and important information.

Symbols on the product



Before switching on the power tool, read the operating manual.



Disposal information for the old tool (see page 18)



CE marking



UKCA marking

Important safety information

WARNING!

Before using the power tool, please read the following and act accordingly:

- these operating instructions,
- the “General safety instructions” on the handling of power tools in the enclosed booklet (leaflet-no.: 315915),
- the currently valid site rules and the regulations for the prevention of accidents.

This power tool is state of the art and has been constructed in accordance with the acknowledged safety regulations.

Nevertheless, when in use, the power tool may pose a danger to life and limb of the user or a third party, or the power tool or other property may be damaged.

The power tool may be operated only

- for its intended use
- in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired immediately.

Intended use

The random orbital polisher is intended

- for commercial use in industry and trade,
- for all types of polishing work with polishing sponges, lambskins and woolskins, felt plate, buffing disc,
- for use with polishing tools which are permitted to run at a speed of at least 4350/min.

Safety instructions for polisher

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

- **This power tool is intended to function as a polisher. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- **Operations such as grinding, sanding,**

wire brushing, hole cutting or cutting-off are not to be performed with this power tool. Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.

- **Do not convert this power tool to operate in a way which is not specifically designed and specified by the tool manufacturer.** Such a conversion may result in a loss of control and cause serious personal injury.
- **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- **The dimensions of the accessory mounting must fit the dimensions of the mounting hardware of the power tool.** Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- **Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute.** Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- **Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing**

protectors, gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.

- **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings:

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during startup.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- **Do not attach a saw chain woodcarving blade, segmented diamond wheel with a peripheral gap greater than 10 mm or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety warnings specific for polishing operations:

- **Do not allow any loose portion of the polishing bonnet or its attachment strings to spin freely. Tuck away or trim any loose attachment strings.** Loose and spinning attachment strings can entangle your fingers or snag on the workpiece.

Noise and vibration

The noise and vibration values have been determined in accordance with EN 62841. The A-weighted noise level of the power tool is typically:

- Sound pressure level L_{pA} : 77 dB(A)
- Sound power level L_{WA} : 85 dB(A)
- Uncertainty: $K = 3$ dB

Total vibration value:

- Emission value a_{h1} : 7.38 m/s^2
- Uncertainty: $K = 1.5$ m/s^2



CAUTION!

The specified measured values apply to new power tools. Daily use causes the noise and vibration values to change.



NOTE

The vibration emission level stated in these instructions has been measured in accordance with a standardised test given in EN 62841 and may be used to compare one tool with another. It can also be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However, if the tool is used for different applications, with different accessories or poor maintenance, the vibration emission level may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

To make an accurate estimation of the vibration exposure level, it is also necessary to take into account the times when the tool is switched off or running but not actually in use. This may significantly decrease the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: Maintaining the tool and the accessories, keeping the hands warm, organisation of work patterns.



CAUTION!

Wear ear defenders at a sound pressure over 85 dB(A).

Technical data

Product type		XFE 2 21 18-EC	
Product		Radom Orbital Polisher	
Rated voltage	V	18	
Backing plate diameter	mm	Φ 150	
Tool Max.	mm	Φ 160	
Rated speed	/min	1350 -4350	
	Opm	2700 - 8700	
Weight according to FLEX Procedure 01	kg	2.4	
Battery	18V	AP 18/2.5	
		AP 18/4.0	
		AP 18/5.0	
		AP 18/8.0	
		AP 18/4.0 XT	
		AP 18/8.0 XT	
Weight of battery	kg	AP 18/2.5	0.4
		AP 18/4.0	0.8
		AP 18/5.0	0.7
		AP 18/8.0	1.1
		AP 18/4.0 XT	0.7
		AP 18/8.0 XT	1.2
Charger range	CA...18 series		
	CA...12/18 series		
Charging temperature	0~40°C		
Working temperature	-10~40°C		
Storage temperature	-20~50°C		

Overview (see figure A)

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- 1 **Front handle**
- 2 **Speed dial**
- 3 **Lock-on button**
- 4 **Handle**
- 5 **Inlet-vent guard**
- 6 **Variable-speed trigger switch**

- 7 **Backing plate**
- 8 **Polishing pad**
- 9 **Hex key**

Operating instructions



WARNING!

Remove the battery before carrying out any work on the power tool.

Before switching on the power tool

Unpack the power tool and accessories and check that no parts are missing or damaged.



NOTE

The batteries are not fully charged on delivery. Prior to initial operation, charge the batteries fully. Refer to the charger operating manual.

Tips for a long battery service life



CAUTION!

- *Never charge batteries at temperatures below 4° or above 40°C.*
- *Do not charge batteries in environments with high air humidity or ambient temperature.*
- *Do not cover batteries and the charger during the charging process.*
- *Pull out the charger mains plug at the end of the charging process.*

Battery and charger heat up during the charging process. This is perfectly normal!



NOTE

Follow the instructions for correct battery charging in the operating instructions for the battery.

If batteries are not used for an extended period of time, store them partially charged in a cool place.

Inserting/replacing the battery (see figure B1-B2)

- Press the charged battery into the power tool until it clicks into place (see figure B1).
- To remove, press the release button (1.) and pull out the battery (2.) (see figure B2).



CAUTION!

When the device is not in use, protect the battery contacts. Loose metal parts may short circuit the contacts; explosion and fire hazard!

Installing the backing plate (see figure C)



WARNING!

Always be sure that the tool is switched off and the battery is removed before carrying out any work on the tool.



CAUTION!

To prevent tool damage, do not press the spindle lock button while the spindle is rotating.

- Use the hex key (9) to remove the three bolts. Save the bolts for reassembly.
- Remove the backing plate (7).
- Align the mounting holes in the new backing plate with the holes on the bearing base and place it onto the bearing base. Secure it with the three bolts.

Installing and removing the polishing pad (see figure D)

To install the polishing pad

- Turn off the tool and remove the battery.
- Align the polishing pad (8) with the backing plate (7), then press the pad (8) against the plate (7) as tightly as possible.

To remove the polishing pad

- Peel the polishing pad (8) off.

Inlet vent guard (see figure E)

Using the inlet-vent guard (5) will increase the performance and extend the life of the tool.

- To remove the inlet-vent guard, insert a flat screwdriver (not included) into the notch at the top of the inlet-vent guard, and pry it away from the tool.
- To clean the inlet-vent guard, tap it against a hard surface, or blow it clean with compressed air.
- To attach the inlet-vent guard, snap the guard into the tool's foot.

Variable-speed trigger switch (see figure F)

To turn the polisher on, press the variable-speed trigger switch (6).
The trigger switch (6) delivers higher speed with increased trigger pressure and lower speed with decreased trigger pressure.
To turn it off, release the variable-speed trigger switch (6).

This tool is equipped with a lock-on button (3), which is convenient for continuous polishing for extended periods of time. Press and hold the trigger switch (6) and then press the lock-on button (3). Release the variable-speed trigger switch (6). To unlock the lock-on button (3) and stop continuous polishing, press the variable-speed trigger switch (6).

Speed dial (see figure G)



WARNING!

Never change the speed while the tool is running. Failure to obey this caution could make you lose control of the tool and result in serious personal injury.

The speed dial (2) sets the maximum speed of the tool.

Turn the dial (2) to any position between "1" for the lowest speed and "6" for the highest speed.

Polishing



WARNING!

To reduce the risk of injury, always wear proper eye protection. When working in dusty situations, wear appropriate respiratory protection.

Use a clamp, vise or other practical means to hold your workpiece.

Move the polisher back and forth in long, sweeping strokes. Too much pressure, the wrong angle, or improper motion may cause swirl marks or burning.

Preventing damage to paintwork

It is easy to burn through the painting on a surface. This can occur if you polish at too high a speed or if you allow the polishing pad to stay in one spot for even a short period of time.

To prevent burning through paint, use very light pressure and keep the polisher moving constantly, especially when working near edges or where there are abrupt changes in the contour of the work surface. Be particularly careful when using higher speeds, which are more likely to damage the paintwork.

Preventing snagging



WARNING!

Avoid snagging on rough surfaces to reduce the possibility of "kickback."

Snagging occurs when polishing pads get caught on rough edges of a work surface. Snagging can cause the tool to suddenly “kickback” and it may cause the pad to burn through the paint. To reduce the risk of snagging, use the polisher at low speeds when polishing rough surfaces. For tricky areas such as near trim or between a mirror and window on a car, do not take chances with a polisher. Polish these surfaces by hand.

Transport

Lithium-Ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations. Users may transport these batteries by road without further requirements. The commercial transportation of lithium-ion batteries by shipping companies is subject to the regulations for the transportation of dangerous goods. Shipping preparations and transportation may only be carried out by appropriately trained persons. The entire process must be professionally supervised. The following points must be observed when transporting rechargeable batteries: Ensure that the battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuits. Ensure that the battery is secured against movements inside the packaging. Damaged or leaking batteries must not be transported. Contact your shipping company for further information.



CAUTION!

Do not post batteries which have a damaged housing.

Maintenance and care



WARNING!

Before performing any work on the power tool, remove the battery from the tool.

Cleaning



CAUTION!

When cleaning with dry compress air, always wear goggles.

Regularly clean the power tool and ventilation slots. Frequency of cleaning is dependent on the material and duration of use. Regularly blow out the housing interior and motor with dry compressed air.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorized customer service centre only.



NOTE

During the warranty period, do not loosen the screws on the housing. Failure to comply with this requirement will invalidate any claims under the manufacturer's warranty.

Spare parts and accessories

Other accessories, in particular tools and accessories, can be found in the manufacturer's catalogues. Exploded drawings and spare-part lists can be found on our homepage: **www.flex-tools.com**.

Disposal information



WARNING!

Render redundant power tools unusable:

- *battery operated power tool by removing the battery.*



EU countries only

Do not throw electric power tools into the household waste!

In accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and transposition into national law used electric power tools must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.



Raw material recovery instead of waste disposal.

Device, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner. Plastic parts are identified for recycling according to material type.



WARNING!

Do not throw batteries into the household waste, fire or water. Do not open used batteries.

EU countries only:

In accordance with Regulation 2023/1542 defective or used batteries must be recycled.

**NOTE**

Please ask your dealer about disposal options!

CE-Declaration of Conformity

The Declarations of conformity are included in Annex 1 to this instruction manual.

UK CA-Declaration of Conformity

The Declarations of conformity are included in Annex 1 to this instruction manual.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are not liable for any damage and lost profit due to interruption in business caused by the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are not liable for any damage which was caused by improper use of the product or by use of the product with products from other manufacturers.

Table des matières

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi .	20
Symboles sur le produit	20
Consignes de sécurité importantes	20
Bruit et vibration.	22
Spécifications techniques.	23
Vue d'ensemble	23
Consignes d'utilisation	24
Transport	25
Maintenance et entretien	26
Informations relatives à l'élimination des déchets	26
Déclaration de conformité CE	26
Exemption de responsabilité.	27

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi

AVERTISSEMENT !

Indique un danger imminent. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION !

Indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

REMARQUE

Indique des conseils et des informations importantes.

Symboles sur le produit



Avant de mettre l'outil électrique en marche, lisez le mode d'emploi.



Information sur l'élimination de l'outil usagé (voir page 26).



Marquage CE



Marquage UKCA

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT !

Avant d'utiliser l'outil électrique, veuillez lire ce qui suit et agir en conséquence :

- les présentes consignes d'utilisation,
- les « Consignes générales de sécurité » relatives à la manipulation des outils électriques dans le livret fourni (brochure n° : 315915),
- les règles applicables sur le site et la réglementation relative à la prévention des accidents.

Cet outil électrique est un outil de pointe et a été conçu conformément aux règles de sécurité reconnues.

Néanmoins, lors de l'utilisation, l'outil électrique peut représenter un danger pour la vie et l'intégrité corporelle de l'utilisateur ou d'un tiers, ou l'outil électrique ou d'autres biens peuvent subir des dommages.

L'outil électrique ne peut être utilisé

- qu'aux fins prévues
- qu'en parfait état de fonctionnement.

En cas de défaillances pouvant compromettre la sécurité, l'appareil doit être réparé immédiatement.

Utilisation prévue

La polisseuse rotative est destinée

- pour un usage commercial dans les secteurs de l'industrie et du commerce,
- pour tous les types de polissage avec éponges de polissage, peau de mouton, laine de mouton, plaque en feutre, disque de polissage,
- pour une utilisation avec des outils de polissage pouvant fonctionner à une vitesse d'au moins 4350 tr/min.

Consignes de sécurité pour les polisseuses

AVERTISSEMENT !

Lisez l'intégralité des avertissements de sécurité, consignes, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect des consignes figurant ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures. Conservez tous

les avertissements et consignes pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- **Cet outil électrique est conçu pour servir de polisseuse. Lisez l'intégralité des avertissements de sécurité, consignes, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique.** Le non-respect des consignes figurant ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.
- **Il est déconseillé d'utiliser cet outil électrique pour effectuer des travaux d'affûtage, de polissage, de coupe, de perçage de trous ou de broissage métallique.** Les travaux pour lesquels l'outil électrique n'a pas été conçu peuvent être dangereux et provoquer des blessures corporelles.
- **Ne convertissez pas cet outil électrique pour qu'il fonctionne d'une manière qui n'est pas spécifiquement conçue et spécifiée par le fabricant de l'outil.** Une telle conversion pourrait entraîner une perte de contrôle et causer de graves blessures.
- **N'utilisez pas d'accessoires non spécifiquement conçus et recommandés par le fabricant de l'outil.** Le fait qu'un accessoire puisse être assemblé sur votre outil électrique ne garantit pas la sécurité d'utilisation.
- **La vitesse nominale de l'accessoire doit être au minimum égale à la vitesse maximale spécifiée sur l'outil électrique.** Les accessoires utilisés à des vitesses supérieures à leur vitesse nominale peuvent se briser et projeter des éclats en l'air.
- **Le diamètre externe et l'épaisseur de votre accessoire ne doivent pas dépasser les capacités nominales de votre outil électrique.** Il n'est pas possible de se protéger ni de contrôler correctement les accessoires dont la taille est inappropriée.
- **Ne positionnez pas votre corps dans la zone où l'outil électrique sera projeté en cas de rebond.** Les accessoires ne correspondant pas aux pièces de fixation de l'outil électrique seront déséquilibrés, vibreront excessivement et peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.
- **N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Avant chaque utilisation, inspectez l'accessoire, par exemple un disque abrasif pour détecter des fissures ou éclats, un plateau porte-accessoire pour détecter des fissures, déchirures ou usures excessives, une brosse métallique pour détecter des fils lâches ou fissurés.** Si l'outil électrique ou un accessoire tombe, inspectez-les pour vérifier qu'ils ne sont pas détériorés ou installez un accessoire en bon état. **Après avoir inspecté et assemblé un accessoire, éloignez-vous, ainsi que toute autre personne, du plan de l'accessoire en rotation et faites fonctionner l'outil électrique à vide à sa vitesse maximale pendant une minute.** Les accessoires endommagés se brisent généralement pendant cette durée de test.
- **Portez des équipements de protection individuelle. Selon le travail à effectuer, utilisez une protection complète du visage, un masque oculaire de sécurité ou des lunettes de sécurité. Si nécessaire, portez un masque antipoussière, une protection auditive, des gants et un tablier de travail capable d'arrêter de petits fragments de l'abrasif ou de la pièce travaillée.** Les protections oculaires doivent être capables d'arrêter les débris projetés en l'air pendant les différents travaux à exécuter. L'appareil respiratoire ou le masque antipoussière doit pouvoir filtrer les particules générées par votre travail. L'exposition prolongée à du bruit d'intensité élevée peut provoquer une perte d'acuité auditive.
- **Veillez à ce que toutes les autres personnes restent à une distance de sécurité de l'aire de travail. Toute personne qui entre dans l'aire de travail doit porter des équipements de protection individuelle.** Des fragments de la pièce travaillée ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés en l'air et provoquer des blessures au-delà de la zone de travail immédiate.
- **Positionnez le câble d'alimentation à l'écart de l'accessoire rotatif.** Si vous perdez le contrôle de l'outil, le câble d'alimentation risque d'être coupé ou happé et votre main ou votre bras peut être tiré sur l'accessoire rotatif.
- **Ne reposez jamais l'outil électrique tant que son accessoire ne s'est pas complètement arrêté.** L'accessoire en rotation peut s'accrocher à la surface sur laquelle

l'outil est posé et tirer l'outil hors de votre contrôle.

- **N'allumez pas l'outil électrique quand vous le portez à côté de vous.** S'il y a un contact accidentel avec l'accessoire en rotation, il peut happer vos vêtements et être tiré vers vous.
- **Nettoyez régulièrement les ouïes de ventilation de l'outil électrique.** Le ventilateur du moteur aspire les poussières dans le boîtier. Une accumulation excessive de poudre métallique peut engendrer des dangers électriques.
- **N'utilisez pas l'outil électrique près de matériaux inflammables.** Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.
- **N'utilisez pas d'accessoires nécessitant l'usage de liquides de refroidissement.** L'utilisation d'eau ou d'un autre liquide de refroidissement peut provoquer un choc électrique ou une électrocution.

Rebond et mises en gardes correspondantes :

Un rebond est une réaction soudaine due au pincement ou au blocage d'un disque, d'un plateau porte-accessoire, d'une brosse ou d'un autre accessoire en rotation. Si l'accessoire en rotation est pincé ou bloqué, il s'arrête brutalement, ce qui a pour conséquence de projeter l'outil électrique violemment de manière incontrôlée dans la direction opposée au sens de rotation de l'accessoire au point où il s'est coincé.

Par exemple, si un disque abrasif est brusquement accroché ou pincé dans la pièce travaillée, son bord d'attaque peut s'enfoncer dans la surface du matériau au point de blocage et projeter le disque abrasif vers le haut hors de la pièce ou provoquer un rebond hors de la pièce. Le disque peut être projeté soit vers l'opérateur, soit dans la direction opposée selon son sens de rotation au point de blocage. Les disques abrasifs peuvent également se briser dans ce type de situations.

Les rebonds résultent d'une utilisation improprie de l'outil électrique et/ou de procédures d'utilisation incorrectes et/ou de conditions d'utilisation inadéquates. Il est possible de les éviter en prenant les précau-

tions appropriées suivantes.

- **Tenez toujours fermement l'outil électrique et positionnez votre corps et vos bras en sorte de pouvoir résister aux forces d'un rebond éventuel. Utilisez toujours la poignée auxiliaire (si fournie) afin d'avoir un contrôle maximum en cas de rebond ou de réaction de couple au démarrage.** L'opérateur peut contrôler la puissance d'un rebond ou d'une réaction de couple s'il a pris les précautions adéquates.
- **Ne placez jamais vos mains près de l'accessoire rotatif.** L'accessoire peut avoir un rebond et être projeté sur vos mains.
- **Ne positionnez pas votre corps dans la zone où l'outil électrique sera projeté en cas de rebond.** En cas de rebond, l'outil est projeté dans la direction opposée au sens de rotation du disque au point de blocage.
- **Faites particulièrement attention quand vous travaillez des coins, des arêtes, etc. Veillez à ce que l'accessoire ne sautille pas et ne soit pas coincé.** Les accessoires rotatifs ont tendance à se coincer plus facilement s'ils sautillent ou si vous travaillez des coins ou des arêtes, cela provoque un rebond et la perte de contrôle de l'outil.
- **N'utilisez pas de lame de scie dentée, de lame de sculpture du bois à chaîne ou de meule diamantée segmentée avec un espace périphérique supérieur à 10 mm.** Ce type de lame provoque fréquemment des rebonds et la perte de contrôle de l'outil.

Avertissements de sécurité spécifiques pour les travaux de polissage :

- **Ne laissez aucune partie lâche du bonnet de polissage ou de ses fils de fixation tourner librement. Rentrez ou coupez tout fil lâche.** Des fils lâches ou en rotation peuvent se prendre dans vos doigts ou s'accrocher sur la pièce travaillée.

Bruit et vibration

Les valeurs de bruit et de vibration ont été déterminées conformément à la norme EN 62841.

Le niveau acoustique pondéré A de l'outil

électrique est typiquement :

- Niveau de pression acoustique L_{pA} : 77 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique L_{WA} : 85 dB(A)
- Incertitude : $K = 3$ dB

Valeur de vibration totale :

- Valeur d'émission a_h : 7.38 m/s^2
- Incertitude : $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ATTENTION !

Les valeurs mesurées spécifiées s'appliquent aux outils électriques neufs. Un usage quotidien influe sur les valeurs de bruit et de vibration.



REMARQUE

Le niveau d'émission de vibration indiqué dans le présent mode d'emploi a été mesuré conformément à un test standardisé donné dans la norme EN 62841 et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut également servir pour une évaluation préliminaire de l'exposition.

Le niveau d'émission de vibrations déclaré se réfère aux applications principales de l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour différentes applications, avec différents accessoires ou s'il est mal entretenu, le niveau d'émission de vibrations peut être différent. Ceci peut augmenter le niveau d'exposition de façon significative au cours de la période totale d'utilisation.

Pour effectuer une estimation exacte du niveau des émissions vibratoires, il est également nécessaire de prendre en compte les fois où l'outil est éteint ou en fonctionnement à vide. Ceci peut diminuer le niveau d'exposition de façon significative au cours de la période totale d'utilisation.

Il convient d'identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur des effets des vibrations tels que : Maintenir l'outil et les accessoires, garder les mains au chaud, organiser les modes de travail.



ATTENTION !

Portez des protections auditives à un niveau de pression sonore supérieur à 85 dB(A).

Spécifications techniques

Type de produit	XFE 2 21 18-EC	
Produit	Polisseuse roto-orbitale	
Tension nominale	V	18
Diamètre du porte-accessoire	mm	Ø 150
Outil max.	mm	Ø 160
Régime nominal	/min	1350 - 4350
	opm	2700 - 8700
Poids selon la procédure FLEX 01	kg	2.4
Batterie	18 V	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT
Poids de la batterie	kg	AP 18/2,5 0,4 AP 18/4,0 0,8 AP 18/5,0 0,7 AP 18/8,0 1,1 AP 18/4,0 XT 0,7 AP 18/8,0 XT 1,2
Plage de charge	CA... Série 18 CA... Série 12/18	
Température de charge	0~40°C	
Température d'utilisation	-10~40°C	
Température de stockage	-20~50 °C	

Vue d'ensemble (voir figure A)

La numérotation des parties du produit se réfère à l'illustration de la machine sur la page graphique.

- 1 Poignée avant
- 2 Molette de réglage de la vitesse
- 3 Bouton de verrouillage
- 4 Poignée

- 5 Cache de l'arrivée d'air
- 6 Gâchette à vitesse variable
- 7 Porte-accessoire
- 8 Plateau de polissage
- 9 Clé six pans

Consignes d'utilisation



AVERTISSEMENT !

Retirez la batterie avant toute opération sur l'outil électrique.

Avant de mettre l'outil électrique en marche

Déballiez l'outil et les accessoires et vérifiez qu'aucune pièce ne manque ou n'est endommagée.



REMARQUE

La batterie n'est pas entièrement chargée à la livraison. Avant la première utilisation, chargez entièrement la batterie. Consultez le mode d'emploi du chargeur.

Conseils pour une longue durée de vie de la batterie



ATTENTION !

- Ne chargez jamais des batteries à des températures inférieures à 4°C ou supérieures à 40°C.
- Ne chargez pas des batteries dans des environnements avec une humidité de l'air élevée ou une température ambiante élevée.
- Ne couvrez pas les batteries et le chargeur pendant la recharge.
- Débranchez la prise du chargeur à la fin de la recharge.

La batterie et le chargeur chauffent pendant la recharge. C'est parfaitement normal !



REMARQUE

Suivez les consignes du mode d'emploi de la batterie afin d'assurer une recharge correcte. Si une batterie n'est pas utilisée sur une longue durée, conservez-la partiellement chargée dans un endroit frais.

Insertion/remplacement de la batterie (voir figures B1-B2)

- Enfoncez la batterie chargée dans l'outil électrique jusqu'à ce qu'elle se mette en

place en émettant un clic (voir figure B1).

- Pour la retirer, appuyez sur le bouton d'éjection (1.) et sortez la batterie (2.) (voir figure B2).



ATTENTION !

Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, protégez les bornes de la batterie. Des pièces métalliques lâches peuvent court-circuiter les contacts ; risque d'explosion et d'incendie !

Montage du porte-accessoire (voir figure C)



AVERTISSEMENT !

Assurez-vous toujours que l'appareil est arrêté et que la batterie est retirée avant d'effectuer toute intervention sur l'outil.



ATTENTION !

Pour éviter d'endommager l'outil, n'appuyez pas sur le bouton de blocage de la broche pendant que la broche tourne.

- Utilisez la clé hexagonale (9) pour enlever les trois boulons. Conservez les boulons pour le remontage.
- Enlevez le porte-accessoire (7).
- Alignez les trous de fixation du nouveau porte-accessoire avec ceux de la base de roulement et placez-le sur la base. Fixez-le avec les trois boulons.

Montage et démontage du plateau de polissage (voir figure D)

Pour monter le plateau de polissage

- Éteignez l'outil et retirez la batterie.
- Alignez le porte-accessoire (8) avec le porte-accessoire (7), puis appuyez le plateau (8) aussi fermement que possible contre le porte-accessoire (7).

Démontage du plateau de polissage

- Décollez simplement le plateau de polissage (8).

Cache de l'arrivée d'air (voir figure E)

L'utilisation du cache de l'arrivée d'air (5) améliore les performances et prolonge la durée de vie de l'outil.

- Pour retirer le cache de l'arrivée d'air, insérez un tournevis plat (non inclus) dans l'encoche située en haut du cache de l'arrivée d'air et dégagez-le de l'outil en faisant

levier.

- Pour nettoyer le cache de l'arrivée d'air, tapotez-le contre une surface dure ou nettoyez-le à l'air comprimé.
- Pour remettre en place le cache de l'arrivée d'air, encliquetez-le sur le pied de l'outil.

Gâchette à vitesse variable (voir figure F)

Pour allumer la polisseuse, appuyez sur la gâchette à vitesse variable (6).

La vitesse augmente avec la pression exercée sur la gâchette (6) et diminue si vous la relâchez partiellement.

Pour éteindre l'appareil, relâchez la gâchette à vitesse variable (6).

Cet outil est équipé d'un bouton de verrouillage (3), pratique pour un polissage continu sur de longues durées. Maintenez la gâchette (6) enfoncée, puis appuyez sur le bouton de verrouillage (3). Relâchez la gâchette à vitesse variable (6). Pour déverrouiller le bouton de verrouillage (3) et arrêter le polissage continu, appuyez de nouveau sur la gâchette à vitesse variable (6).

Molette de réglage de la vitesse (voir figure G)

AVERTISSEMENT !

Ne modifiez jamais la vitesse pendant que l'outil est en marche. Le fait de ne pas respecter cet avertissement pourrait vous faire perdre le contrôle de l'outil et entraîner de graves blessures.

La molette de réglage de la vitesse (2) permet de régler la vitesse maximale de l'outil.

Mettez la molette (2) sur une position comprise entre 1 (vitesse la plus faible) et 6 (vitesse la plus élevée).

Polissage

AVERTISSEMENT !

Portez toujours une protection oculaire appropriée pour limiter les risques de blessure. Si vous travaillez dans un environnement poussiéreux, portez une protection respiratoire adaptée.

Utilisez un étau, une pince ou tout autre moyen pratique pour immobiliser la pièce à travailler.

Déplacez la polisseuse en avant et en arrière en effectuant de longs mouvements de

balayage. Une pression excessive, un angle inadapté ou des mouvements incorrects peuvent provoquer des traces circulaires ou des brûlures.

Éviter de brûler la peinture

Il est facile de brûler la peinture d'une surface. Cela peut se produire si vous polissez à une vitesse trop élevée ou si vous laissez le plateau de polissage au même endroit, même brièvement.

Pour éviter de brûler la peinture : appliquez une pression très légère et maintenez la polisseuse en mouvement constant, surtout près des bords ou aux endroits de changement brusque de relief de la surface. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des vitesses plus élevées, qui sont davantage susceptibles de brûler la peinture.

Prévention des accrochages



AVERTISSEMENT !

Les accrochages sur les surfaces rugueuses augmentent le risque de rebond.

Un accrochage se produit lorsque les plateaux de polissage se coincent sur des arêtes ou bords irréguliers.

Cela peut entraîner un recul brutal de l'outil (on parle également de « rebond ») et provoquer une brûlure de la peinture. Afin de réduire le risque d'accrochage, utilisez la polisseuse à vitesse lente lors du polissage de surfaces rugueuses.

Évitez de passer la polisseuse dans les zones délicates (près des plinthes, entre un rétroviseur et une vitre de voiture etc.). Préférez un polissage manuel pour ces zones sensibles.

Transport

Les batteries lithium-ion sont soumises aux exigences de la législation sur les marchandises dangereuses.

Le transport de ces batteries doit se faire conformément aux dispositions et réglementations locales, nationales et internationales. Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries par la route sans autres exigences.

Le transport commercial de batteries lithium-ion par les compagnies maritimes est soumis à la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses. Les préparatifs d'expédition et le transport ne peuvent être effectués que par des personnes dûment

formées. L'ensemble du processus doit être supervisé par des professionnels. Les points suivants doivent être respectés lors du transport des batteries rechargeables : Assurez-vous que les bornes de contact de la batterie sont protégées et isolées afin d'éviter les courts-circuits.

Assurez-vous que la batterie est bien maintenue en place à l'intérieur de l'emballage. Les batteries endommagées ou qui fuient ne doivent pas être transportées. Contactez votre compagnie maritime pour plus d'informations.



ATTENTION !

Ne pas utiliser des batteries dont l'enveloppe est endommagée.

Maintenance et entretien



AVERTISSEMENT !

Avant d'effectuer tout travail sur l'outil électrique, retirez la batterie.

Nettoyage



ATTENTION !

Pour un nettoyage avec de l'air comprimé sec, portez toujours des lunettes de protection.

Nettoyez régulièrement l'outil électrique et les ouïes de ventilation. La fréquence de nettoyage dépend du matériau et de la durée d'utilisation. Nettoyez régulièrement l'intérieur du boîtier et le moteur avec de l'air comprimé sec.

Réparations

Toute opération de réparation doit être réalisée par un service technique agréé.



REMARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez pas les vis du boîtier. Le non-respect de cette exigence annule toute réclamation au titre de la garantie du fabricant.

Pièces de rechange et accessoires

Pour les autres accessoires, en particulier les outils et les accessoires de la défonceuse, consultez les catalogues du fabricant. Vous trouverez des figures et des listes de pièces de rechange sur notre site internet : **www.flex-tools.com**.

flex-tools.com.

Informations relatives à l'élimination des déchets



AVERTISSEMENT !

Rendre les outils électriques usagés inutilisables :

- *en retirant la batterie des outils sans fil.*
- Pays de l'UE uniquement
- Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition dans la législation nationale, les outils électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement.



Récupération des matières premières à la place de l'élimination des déchets.

L'appareil, les accessoires et l'emballage doivent être recyclés dans le respect de l'environnement. Les pièces en plastique sont identifiées pour le recyclage selon le type de matériau.



AVERTISSEMENT !

Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères, ni dans un feu ou dans l'eau. N'ouvrez pas des batteries usagées.

Pays de l'UE uniquement :

Conformément au règlement 2023/1542, les piles/batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées.



REMARQUE

N'hésitez pas à demander à votre revendeur des informations concernant l'élimination du produit !

CE-Déclaration de conformité

Les déclarations de conformité sont incluses dans l'annexe 1 du présent mode d'emploi.

Exemption de responsabilité

Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages et les gains manqués liés à l'interruption des activités causée par le produit ou un produit inutilisable.

Le fabricant et son représentant déclinent toute responsabilité pour les dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec des produits provenant d'autres fabricants.



Indice

Simboli utilizzati in questo manuale.....	28
Simboli sul prodotto	28
Avvertenze di sicurezza importanti.....	28
Emissioni acustiche e vibrazioni	30
Specifiche tecniche	31
Descrizione dei componenti	31
Utilizzo	31
Trasporto	33
Pulizia e manutenzione	33
Informazioni sullo smaltimento	34
Dichiarazione di conformità CE.....	34
Esonero dalla responsabilità	34

Simboli utilizzati in questo manuale

 **AVVERTENZA!**
Indica un pericolo imminente. Il mancato rispetto di questa avvertenza comporta il rischio di lesioni estremamente gravi o mortali.

 **ATTENZIONE!**
Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto di questa avvertenza comporta il rischio di lesioni lievi o danni materiali.

 **NOTA**
Indica suggerimenti per l'uso e informazioni importanti.

Simboli sul prodotto



Prima di usare l'utensile elettrico, leggere il manuale di istruzioni.



Informazioni sullo smaltimento degli utensili elettrici (v. pagina 34)



Marcatura CE



Marcatura UKCA

Avvertenze di sicurezza importanti



AVVERTENZA!

Prima di usare l'utensile elettrico, leggere e rispettare:

- Queste istruzioni per l'uso.
- Le "Istruzioni di sicurezza generali" sull'uso degli utensili elettrici nel libretto incluso (libretto n. 315915).
- Le leggi e le normative locali in vigore relative alla prevenzione degli incidenti.

Questo utensile elettrico di ultima generazione è stato costruito conformemente alle normative di sicurezza in vigore.

Tuttavia, quando è in funzione, l'utensile elettrico comporta il rischio di lesioni, anche mortali, all'operatore o a terze parti e il rischio di danni all'utensile elettrico o ad altre proprietà.

Questo utensile elettrico deve essere utilizzato esclusivamente:

- Per l'uso previsto.
- Se perfettamente funzionante.

Eventuali difetti che ne compromettono la sicurezza devono essere immediatamente corretti.

Destinazione d'uso

La lucidatrice rotativa è destinata

- Per l'uso in ambito industriale e commerciale.
- Per tutte le operazioni di lucidatura con spugne, pelle d'agnello, pelle di pecora, feltro, dischi da lucidatura.
- Per l'uso con accessori da lucidatura con velocità di rotazione non inferiore a 4350 giri/min.

Avvertenze di sicurezza per lucidatrici



AVVERTENZA!

Consultare tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite insieme a questo utensile elettrico. Il mancato rispetto delle istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per futuro riferimento.

- **Questo utensile elettrico è progettato per essere usato come lucidatrice. Consultare tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite insieme a questo utensile elettrico.** Il mancato rispetto delle istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.
- **Questo utensile elettrico non è progettato per eseguire operazioni di smerigliatura, levigatura, spazzolatura metallica, foratura o taglio.** Le operazioni per le quali l'utensile non è progettato possono creare pericoli ed esporre l'utente al rischio di infortuni.
- **Non usare questo utensile elettrico per scopi diversi da quelli per cui è progettato e specificati dal produttore.** Ciò può causare la perdita di controllo, con il rischio di lesioni gravi.
- **Non usare accessori non specificamente progettati e raccomandati dal produttore dell'utensile.** Gli accessori non progettati per l'utensile comportano situazioni di pericolo.
- **La velocità nominale dell'accessorio deve essere almeno equivalente alla velocità massima indicata sull'utensile elettrico.** Accessori che ruotano più velocemente della loro velocità nominale possono rompersi o venire espulsi ad alta velocità.
- **Il diametro esterno e lo spessore dell'accessorio devono corrispondere alle specifiche dell'utensile elettrico.** Accessori di misura scorretta non possono essere controllati o protetti adeguatamente.
- **Le dimensioni del dispositivo di fissaggio dell'accessorio devono essere adatte al dispositivo di fissaggio dell'utensile elettrico.** Gli accessori che non si adattano al dispositivo di fissaggio sull'utensile elettrico saranno sbilanciati, vibreranno in modo eccessivo e potranno causare la perdita di controllo.
- **Non usare accessori danneggiati. Ispezionare gli accessori prima di ogni utilizzo; ad esempio, verificare che i dischi abrasivi e i platorelli non siano incrinati, danneggiati o eccessivamente usurati e che le setole delle spazzole metalliche non siano allentate o rotte. In caso di caduta dell'utensile elettrico o di un accessorio, verificare l'assenza di danni o installare un accessorio in buone condizioni. Dopo avere ispezionato e installato un accessorio, allontanarsi insieme a eventuali altre persone dalla traiettoria dell'accessorio rotante e mettere in funzione l'utensile elettrico a vuoto alla velocità massima per un minuto.** In genere, gli accessori danneggiati si rompono durante il collaudo.
- **Indossare dispositivi di protezione individuale. In base all'operazione da effettuare, indossare maschere facciali, occhiali di sicurezza o visiere protettive. In base alla necessità, indossare maschere antipolvere, protezioni per le orecchie, guanti e grembiuli da officina in grado di bloccare piccoli frammenti abrasivi o di lavorazione.** Le protezioni per gli occhi devono essere in grado di arrestare i frammenti volanti generati dalle varie operazioni. La maschera antipolvere o respiratoria deve essere in grado di filtrare le particelle generate dall'operazione. L'esposizione prolungata a rumore di intensità elevata può provocare la perdita dell'udito.
- **Tenere le persone presenti a una distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque acceda all'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione individuale.** I frammenti di lavorazione o di un accessorio rotto possono essere proiettati oltre l'area immediatamente circostante l'operazione e causare infortuni.
- **Posizionare il cavo lontano dall'accessorio in rotazione.** In caso di perdita di controllo, il cavo potrebbe tagliarsi o impigliarsi e la mano o il braccio potrebbero essere tirati verso l'accessorio in rotazione.
- **Non appoggiare mai l'utensile se l'accessorio non è completamente fermo.** L'accessorio in rotazione potrebbe toccare la superficie e causare la perdita di controllo dell'utensile elettrico.
- **Non mettere in funzione l'utensile elettrico mentre lo si trasporta al proprio fianco.** L'accessorio in rotazione potrebbe impigliarsi nei vestiti e venire tirato verso il proprio corpo.
- **Pulire periodicamente le aperture di ventilazione dell'utensile elettrico.** La ventola del motore attira la polvere all'interno del vano e un accumulo eccessivo

di metallo polverizzato comporta rischi elettrici.

- **Non usare l'utensile elettrico in prossimità di materiali infiammabili.** Le scintille possono causare incendi.
- **Non usare accessori che richiedono liquido refrigerante.** L'uso di acqua o di altri liquidi refrigeranti comporta il rischio di scossa elettrica o folgorazione.

Contraccollo e relative avvertenze

Il contraccollo è una reazione improvvisa provocata dall'inzeppamento o il blocco di un disco, un platorello, una spazzola o qualsiasi altro accessorio. L'inzeppamento o il blocco causa l'arresto improvviso della rotazione dell'accessorio. In questo caso, l'operatore non sarà più in grado di controllare l'utensile, che verrà spinto nella direzione opposta rispetto a quella di rotazione dell'accessorio. Ad esempio, se un disco abrasivo rimane inzeppato o incastrato nel materiale in lavorazione, il bordo del disco che entra nel punto di inzeppamento può conficcarsi nella superficie del materiale causando il sollevamento e l'espulsione del disco. Il disco può essere proiettato verso l'operatore o in direzione opposta, in base alla direzione del movimento del disco nel punto di inzeppamento. In tali circostanze, i dischi abrasivi possono anche rompersi.

Il contraccollo è il risultato di un uso scorretto dell'utensile elettrico e/o di procedure operative o condizioni improprie e può essere evitato adottando precauzioni adeguate, come quelle indicate di seguito.

- **Impugnare saldamente l'utensile elettrico e tenere il corpo e il braccio in modo tale da resistere agli eventuali contraccolpi. Usare sempre l'impugnatura ausiliaria, se in dotazione, per avere il massimo controllo del contraccollo o della forza rotatoria durante l'avviamento.** La forza rotatoria o del contraccollo può essere controllata dall'operatore adottando precauzioni adeguate.
- **Non posizionare mai le mani in prossimità dell'accessorio in rotazione.** In caso di contraccollo, gli accessori possono essere proiettati verso le mani.
- **Non posizionare il corpo nell'area in cui l'utensile elettrico si sposterà in caso di**

contraccollo. Il contraccollo spingerà l'utensile elettrico nella direzione opposta a quella della rotazione del disco nel punto di inzeppamento.

- **Prestare particolare attenzione durante la lavorazione di angoli, bordi affilati, ecc. per evitare sobbalzi o inceppamenti dell'accessorio.** Angoli, bordi affilati e sobbalzi tendono a inceppare l'accessorio in rotazione, causando perdite di controllo o contraccolpi.
- **Non usare dischi tipo motosega, dischi diamantati segmentati con distanza tra i segmenti superiore a 10 mm o lame da sega dentate.** Tali lame creano frequenti contraccolpi e perdita di controllo.

Avvertenze di sicurezza specifiche per le operazioni di lucidatura

- **Evitare che le parti allentate della cuffia da lucidatura o i lacci di fissaggio possano ruotare liberamente. Nascondere o tagliare eventuali lacci sporgenti.** Lacci di fissaggio allentati e in rotazione possono impigliarsi alle dita o sul materiale in lavorazione.

Emissioni acustiche e vibrazioni

I valori di emissione acustica e delle vibrazioni sono stati determinati ai sensi dello standard EN 62841.

Di seguito sono riportati i livelli di emissione acustica ponderati (A) tipici dell'utensile.

– Livello di pressione sonora	77 dB(A)
L_{pA} :	
– Livello di potenza sonora	85 dB(A)
L_{WA} :	
– Incertezza:	K = 3 dB

Valore totale di emissione delle vibrazioni

– Valore di emissione a_h :	7.38 m/s ²
– Incertezza:	K = 1,5 m/s ²



ATTENZIONE!

I valori indicati sono relativi a utensili elettrici nuovi. L'uso quotidiano può influire sui valori di emissione acustica e delle vibrazioni.

i NOTA

Il livello di emissione delle vibrazioni indicato in queste istruzioni è stato misurato tramite il metodo di collaudo standard descritto in EN 62841 e può essere utilizzato per confrontare l'utensile con altri prodotti analoghi. Può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

Il livello di vibrazioni dichiarato fa riferimento all'applicazione principale dell'utensile.

Tuttavia, se l'utensile è utilizzato per applicazioni differenti o con altri accessori, o se non è in buone condizioni, il livello di vibrazioni potrebbe variare. Ciò può aumentare significativamente il livello di esposizione durante il periodo di lavoro complessivo.

Per calcolare una stima accurata del livello di esposizione, è necessario prendere in considerazione anche le fasi in cui l'utensile è spento o in funzione a vuoto. Ciò può ridurre significativamente il livello di esposizione durante il periodo di lavoro complessivo.

Adottare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'operatore dagli effetti delle vibrazioni, ad esempio: mantenere l'utensile e gli accessori in buone condizioni, tenere le mani al caldo, pianificare il lavoro.

**ATTENZIONE!**

Indossare protezioni per le orecchie quando la pressione sonora è superiore a 85 dB(A).

Specifiche tecniche

Modello	XFE 2 21 18-EC	
Prodotto	Lucidatrice rotorbitale	
Tensione nominale	V	18
Diametro della piastra di supporto	mm	Φ 150
Diametro max. dell'accessorio	mm	Φ 160
Velocità nominale	/min opm	1350-4350 2700-8700
Peso ai sensi della procedura FLEX 01	kg	2,4

Batteria	18 V	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	
Peso della batteria	kg	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	0,4 0,8 0,7 1,1 0,7 1,2
Caricabatteria compatibili	Serie CA...18 Serie CA...12/18		
Temperatura di ricarica	0~40°C		
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a 40 °C		
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 50 °C		

Panoramica (figura A)

I numeri accanto ai componenti fanno riferimento all'illustrazione del prodotto nella pagina delle figure.

- 1 Impugnatura anteriore**
- 2 Selettore della velocità**
- 3 Pulsante di bloccaggio**
- 4 Impugnatura**
- 5 Protezione dell'apertura di ventilazione**
- 6 Interruttore a velocità variabile**
- 7 Piastra di supporto**
- 8 Cuscinetto da lucidatura**
- 9 Chiave esagonale**

Utilizzo**AVVERTENZA!**

Rimuovere la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione sull'utensile.

Operazioni preliminari

Estrarre l'utensile elettrico e gli accessori dall'imballaggio e verificare che tutte le parti siano presenti e integre.

i NOTA

Le batterie incluse sono parzialmente cariche. Prima dell'uso, ricaricarle completamente. Consultare il manuale di istruzioni del carica-batteria.

Suggerimenti per una lunga durata di servizio**ATTENZIONE!**

- Non ricaricare le batterie a temperature inferiori a 4 °C o superiori a 40 °C.
- Non ricaricare le batterie in ambienti soggetti a temperatura o umidità elevate.
- Non coprire le batterie e il caricabatteria durante la ricarica.
- Scollegare il cavo di alimentazione del caricabatteria al termine della ricarica.

La batteria e il caricabatteria diventano caldi durante la ricarica; è un fenomeno normale.

**NOTA**

Rispettare le istruzioni relative alla ricarica della batteria riportate nel manuale di istruzioni della batteria.

Durante un periodo di inutilizzo prolungato, conservare le batterie parzialmente cariche in un luogo fresco.

Inserimento/sostituzione della batteria (figure B1, B2)

- Inserire la batteria carica nell'utensile elettrico finché non si blocca in posizione (figura B1).
- Per rimuovere la batteria, premere il pulsante di rilascio (passaggio 1) ed estrarre la batteria (passaggio 2) (figura B2).

**ATTENZIONE!**

Quando l'utensile elettrico non è in uso, proteggere i contatti della batteria. Piccoli oggetti metallici possono causare il corto circuito dei contatti, con il rischio di incendio ed esplosione.

Installazione della piastra di supporto (figura C)**AVVERTENZA!**

Assicurarsi che l'utensile sia spento e che la batteria sia stata rimossa prima di effettuare qualsiasi operazione sull'utensile.

**ATTENZIONE!**

Per evitare danni all'utensile, non preme-

re il pulsante di bloccaggio dell'alberino quando l'alberino è in rotazione.

- Rimuovere i tre bulloni con la chiave esagonale (9). Conservare i bulloni per il riasssemblaggio.
- Rimuovere la piastra di supporto (7).
- Allineare i fori di fissaggio della nuova piastra di supporto con i fori sulla base di supporto e posizionare la piastra sulla base. Fissarla con i tre bulloni.

Installazione e rimozione del cuscinetto da lucidatura (figura D)**Installazione del cuscinetto**

- Spegner l'utensile e rimuovere la batteria.
- Allineare il cuscinetto da lucidatura (8) con la piastra di supporto (7), quindi premere con forza il cuscinetto (8) contro la piastra (7).

Rimozione del cuscinetto

- Staccare semplicemente il cuscinetto da lucidatura (8).

Protezione dell'apertura di ventilazione (figura E)

L'uso della protezione dell'apertura di ventilazione (5) migliora le prestazioni dell'utensile e ne prolunga la durata di servizio.

- Per rimuovere la protezione dell'apertura di ventilazione, inserire un cacciavite a taglio (non incluso) nella scanalatura sulla parte superiore della protezione e fare leva per separarla dall'utensile.
- Per pulire la protezione dell'apertura di ventilazione del filtro, picchiettarla contro una superficie dura o usare dell'aria compressa.
- Per installare la protezione dell'apertura di ventilazione, fissarla sulla base dell'utensile.

Avvio e arresto (figura F)

Per avviare la lucidatrice, premere l'interruttore (6).

Premere l'interruttore (6) con più forza per aumentare la velocità o con meno forza per ridurla.

Per arrestare la lucidatrice, rilasciare l'interruttore (6).

L'utensile è dotato di un pulsante di bloccaggio (3) che permette di usare la lucidatrice in modo continuo. Tenere premuto l'interruttore

(6) e premere il pulsante di bloccaggio (3), quindi rilasciare l'interruttore (6). Per sbloccare il pulsante di bloccaggio (3) e arrestare il funzionamento continuo, premere l'interruttore (6).

Regolazione della velocità (figura G)



AVVERTENZA!

Non modificare la velocità mentre l'utensile è in funzione. In caso contrario sussiste il rischio di perdita di controllo sull'utensile e lesioni gravi.

La rotella della velocità (2) permette di impostare la velocità massima dell'utensile.

Ruotare il selettore (2) verso la posizione "1" per ridurre la velocità o verso la posizione "6" per aumentarla.

Lucidatura



AVVERTENZA!

Per ridurre il rischio di lesioni, indossare sempre protezione per gli occhi appropriate. Se l'area di lavoro è polverosa, indossare protezioni per le vie respiratorie.

Usare una morsa o un altro dispositivo per immobilizzare il materiale in lavorazione. Spostare la lucidatrice avanti e indietro con passate lunghe. Una pressione eccessiva, un'angolazione scorretta o movimenti impropri possono causare la formazione di segni circolari o bruciature.

Come evitare bruciature nella vernice

Le superfici verniciate possono essere bruciate facilmente. Ciò può accadere se la velocità di lucidatura è eccessiva o se il cuscinetto da lucidatura viene mantenuto nello stesso punto, anche per un breve periodo. Per evitare di bruciare la vernice, applicare una pressione molto leggera e mantenere la lucidatrice in costante movimento, in particolare lungo i bordi o nei punti del contorno che cambiano bruscamente direzione. Prestare particolare attenzione durante l'uso ad alta velocità, perché il rischio di bruciare la vernice aumenta.

Come evitare gli inceppamenti



AVVERTENZA!

L'inceppamento della lucidatrice aumenta il

rischio di "contraccolpo".

La lucidatrice può incepparsi se il cuscinetto da lucidatura si impiglia sui bordi ruvidi della superficie di lavoro.

L'inceppamento può causare il "contraccolpo" dell'utensile, e il cuscinetto può bruciare la vernice. Per ridurre il rischio di inceppamento, usare la lucidatrice a bassa velocità durante l'uso su superfici ruvide.

Per le aree difficili come i bordi o l'interstizio tra lo specchietto e il finestrino di un veicolo, non usare lucidatrici elettriche ma lucidarle a mano.

Trasporto

Le batterie agli ioni di litio sono soggette ai vincoli delle normative sulle merci pericolose. Il trasporto di tali batterie deve essere effettuato i sensi delle disposizioni e delle normative locali, nazionali e internazionali.

Gli utenti possono trasportare tali batterie su strada senza ulteriori vincoli.

Il trasporto commerciale delle batterie agli ioni di litio da parte di spedizionieri è soggetto alle normative sul trasporto di merci pericolose. Le operazioni di preparazione e trasporto della merce devono essere effettuate esclusivamente da persone competenti. L'intero processo deve essere supervisionato da un professionista.

Per il trasporto delle batterie ricaricabili, rispettare le istruzioni riportate di seguito. Per evitare il rischio di corto circuito, assicurarsi che i terminali di contatto della batteria siano protetti e isolati.

Assicurarsi che la batteria non possa muoversi all'interno dell'imballaggio.

Non trasportare batterie che presentano danni o perdite.

Contattare lo spedizioniere per maggiori informazioni.



ATTENZIONE!

Non spedire batterie con involucri danneggiati.

Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA!

Rimuovere la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione sull'utensile.

Pulizia



ATTENZIONE!

Durante la pulizia con aria compressa, indossare protezioni per gli occhi.

Pulire periodicamente l'utensile elettrico e le aperture di ventilazione. La frequenza della pulizia dipende dal tipo di materiale lavorato e dalla frequenza di utilizzo. Pulire regolarmente l'interno dell'involucro e il motore con aria compressa.

Riparazioni

Qualsiasi operazione di riparazione deve essere affidata a un centro di assistenza autorizzato.



NOTA

Durante il periodo di garanzia, non allentare le viti sull'involucro esterno. In caso contrario, la garanzia verrà annullata.

Parti di ricambio e accessori

Ulteriori accessori e utensili sono disponibili nei cataloghi del produttore. Le viste esplose e l'elenco delle parti di ricambio sono disponibili sul nostro sito web: **www.flex-tools.com**

Informazioni sullo smaltimento



AVVERTENZA!

Rendere inutilizzabili gli utensili elettrici come descritto di seguito.

- *Per gli utensili cordless: rimuovere la batteria.*



Solo Paesi UE

Non smaltire l'utensile elettrico insieme ai rifiuti domestici.

Ai sensi della direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e della sua applicazione nella giurisdizione nazionale, gli apparecchi elettrici devono essere raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.



Riciclare le materie prime invece di smaltirle insieme ai rifiuti.

L'apparecchio, gli accessori e i materiali di imballaggio devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente. Le parti in plastica sono riciclabili in base al tipo di materiale.



AVVERTENZA!

Non gettare le batterie insieme ai rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Non aprire le batterie usate.

Solo Paesi UE

Ai sensi del regolamento 2023/1542, le batterie usate o difettose devono essere riciclate.



NOTA

Rivolgersi al rivenditore per informazioni sullo smaltimento.

☞ Dichiarazione di conformità

Le dichiarazioni di conformità sono incluse nell'Allegato 1 del presente manuale di istruzioni.

Esonero dalla responsabilità

Il produttore e il suo rappresentante non sono responsabili per danni e mancato profitto a causa dell'interruzione dell'attività commerciale dovuta al prodotto o a un prodotto inutilizzabile.

Il produttore e il suo rappresentante non sono responsabili per danni causati dall'uso improprio del prodotto o dall'uso del prodotto con accessori di altri costruttori.

Contenido

Símbolos utilizados en este manual	35
Símbolos en el producto	35
Información importante para la seguridad . .	35
Ruido y vibración	37
Datos técnicos	38
Visión general	38
Instrucciones de funcionamiento	39
Transporte	40
Mantenimiento y cuidado del producto . .	41
Información para la eliminación del producto .	41
Declaración de conformidad CE	42
Exención de responsabilidad	42

Símbolos utilizados en este manual



¡ADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente. Si no se tiene en cuenta esta advertencia puede producirse la muerte o lesiones muy graves.



¡PRECAUCIÓN!

Indica la posibilidad de una situación de peligro. Si no se tiene en cuenta esta advertencia pueden producirse lesiones leves o daños materiales.



NOTA

Indica consejos de aplicación e información importante.

Símbolos en el producto



Antes de encender la herramienta eléctrica, lea el manual de instrucciones.



Información para la eliminación de la herramienta vieja (ver la página 41)



Marcado CE



Marcado UKCA

Información importante para la seguridad



¡ADVERTENCIA!

Antes de usar la herramienta eléctrica, lea lo siguiente y actúe de manera consecuente:

- estas instrucciones de funcionamiento,
- las «Instrucciones generales de seguridad» sobre el manejo de herramientas eléctricas incluidas en el folleto adjunto (n.º: 315915),
- los reglamentos locales vigentes actualmente y las normativas sobre prevención de accidentes.

Esta herramienta eléctrica incorpora la tecnología más avanzada y ha sido fabricada cumpliendo las normativas de seguridad reconocidas.

No obstante, cuando se utiliza, la herramienta eléctrica podría representar un riesgo para la integridad física y la vida del usuario y de terceros, o daños en la herramienta u otros daños materiales.

La herramienta eléctrica solo puede ser utilizada

- para el uso previsto
- en perfecto estado de funcionamiento.

Los fallos que afecten a la seguridad deben repararse inmediatamente.

Uso previsto

La pulidora rotativa está destinada:

- para el uso comercial en la industria y el comercio,
- para todo tipo de trabajos de pulido con esponjas de pulido, discos de piel de cordero y discos de lana, placas de fieltro, discos de bruñido,
- para el uso con herramientas de pulido que estén autorizadas para funcionar a una velocidad mínima de 4350 rpm.

Instrucciones de seguridad para pulidoras



¡ADVERTENCIA!

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones incluidas con esta herramienta eléctrica. Si no se cumplen todas las instrucciones que se enumeran a continuación, pueden producirse

descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Conserve todas las instrucciones y advertencias para poder consultarlas en el futuro.

- **Esta herramienta eléctrica está prevista para usarla como pulidora. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones incluidas con esta herramienta eléctrica.** Si no se cumplen todas las instrucciones que se enumeran a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
- **No se recomienda realizar con esta herramienta eléctrica operaciones de amolado, lijado, cepillado con alambre, corte de orificios o recorte.** Las operaciones para las que no ha sido diseñada la herramienta eléctrica podrían provocar una situación de peligro y causar lesiones.
- **No modifique esta herramienta eléctrica para que funcione de una manera que no esté específicamente diseñada y especificada por el fabricante de la herramienta.** Una modificación de este tipo puede provocar una pérdida de control y causar lesiones personales graves.
- **No use accesorios que no estén diseñados específicamente y recomendados por el fabricante de la herramienta.** El simple hecho de que un accesorio se pueda conectar a la herramienta eléctrica no asegura un funcionamiento seguro.
- **La velocidad nominal del accesorio debe ser al menos igual que la velocidad máxima indicada en la herramienta eléctrica.** Los accesorios que funcionen a una velocidad mayor que su velocidad nominal pueden romperse y salir despedidos.
- **El diámetro exterior y el grosor del accesorio deben estar dentro del rango de capacidad de la herramienta eléctrica.** Los accesorios de tamaño incorrecto no se pueden proteger o controlar adecuadamente.
- **Las dimensiones del montaje del accesorio deben coincidir con las dimensiones del hardware de montaje de la herramienta eléctrica.** Los accesorios que no coincidan con el hardware de montaje de la herramienta eléctrica se desequilibrarán, vibrarán excesivamente y pueden provocar la pérdida de control.
- **No use accesorios que estén dañados.** Antes de cada uso, examine el accesorio que va a utilizar, comprobando si los discos abrasivos están dentados o agrietados, si las almohadillas están agrietadas, rotas o demasiado desgastadas, o si el cepillo de alambre tiene hilos sueltos o agrietados. Si la herramienta o uno de sus accesorios se cayeran al suelo, examínelos para comprobar que no han sufrido daños o instale un accesorio que no tenga desperfectos. Después de examinar e instalar un accesorio, colóquese junto con las personas que pueda haber a su alrededor fuera del plano del accesorio giratorio y ponga en marcha la herramienta a su máxima velocidad sin carga durante un minuto. Normalmente, los accesorios dañados se romperán durante esta fase de prueba.
- **Use equipo de protección individual.** Dependiendo de la aplicación, utilice una pantalla de protección del rostro y gafas de seguridad. En caso necesario, use mascarilla antipolvo, protectores auditivos, guantes y delantal de trabajo capaces de detener pequeños fragmentos abrasivos o de piezas de trabajo. La protección ocular debe ser capaz de detener los escombros que salgan volando generados por diversas operaciones. La mascarilla antipolvo o de respiración debe ser capaz de filtrar partículas generadas por la ejecución de los trabajos. La exposición prolongada a un ruido de alta intensidad puede provocar pérdida de audición.
- **Mantenga a otras personas a una distancia de seguridad del área de trabajo.** Toda persona que entre al área de trabajo debe llevar equipo de protección personal. Los fragmentos de la pieza de trabajo o de un accesorio roto podrían salir despedidos y provocar lesiones fuera del área de trabajo inmediata.
- **Coloque el cable alejado del accesorio giratorio.** Si pierde el control de la herramienta, podría cortarse el cable o quedar atrapado, y su mano o brazo podrían ser atraídos hacia el accesorio giratorio.
- **No deposite nunca la herramienta eléctrica antes de que el accesorio se haya detenido completamente.** El accesorio

giratorio podría agarrar la superficie y hacerle perder el control de la herramienta eléctrica.

- **No ponga en marcha la herramienta eléctrica mientras la está transportando a su lado.** El contacto accidental con el accesorio giratorio podría hacer que se le enganche en la ropa y atraer el accesorio hacia su cuerpo.
- **Limpie regularmente las ranuras de aire de la herramienta eléctrica.** El ventilador del motor atrae el polvo hacia el interior de la carcasa, y la acumulación excesiva de metal en polvo podría provocar riesgos de carácter eléctrico.
- **No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables.** Las chispas podrían hacer que se incendien dichos materiales.
- **No use accesorios que requieran refrigerantes líquidos.** El uso de agua u otros refrigerantes líquidos podría provocar descargas eléctricas o electrocución.

Retroceso y otras advertencias relacionadas:

El retroceso es una reacción repentina en caso de que un disco, almohadilla, cepillo u otro accesorio giratorio se atasque o se enganche. El atasco o enganche provoca la parada rápida del accesorio giratorio que, a su vez, hace que la herramienta eléctrica incontrolada se fuerce en la dirección opuesta al sentido de giro del accesorio en el momento en que se queda trabada.

Por ejemplo, si un disco abrasivo se engancha o se atasca en la pieza de trabajo, el borde del disco que se introduce en el punto de atasco puede penetrar en la superficie del material y hacer que el disco se salga o retroceda. El disco podría saltar en dirección al usuario o en dirección contraria, dependiendo del sentido de movimiento del disco en el momento en que se engancha. En estas condiciones, también podrían romperse los discos abrasivos.

El retroceso se produce debido a un uso o funcionamiento incorrecto de la herramienta eléctrica, o debido a su mal estado. Podrá evitarse adoptando las medidas preventivas que se detallan a continuación:

- **Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y mantenga su cuerpo y brazos en**

una posición que le permita resistir las fuerzas de retroceso. Si está incluida con el equipo, utilice siempre la empuñadura auxiliar para poder controlar mejor las fuerzas derivadas del retroceso o reacción de torque durante la puesta en marcha. El operador puede controlar la reacción de torque y las fuerzas derivadas del retroceso si toma las medidas oportunas.

- **No acerque nunca la mano al accesorio giratorio en funcionamiento.** En caso de retroceso, el accesorio podría dañarle la mano.
- **No coloque su cuerpo en el área donde la herramienta podría desplazarse al producirse un retroceso.** El retroceso lanzará la herramienta en dirección opuesta al movimiento del disco en el momento en que se engancha.
- **Tenga mucho cuidado cuando trabaje en las esquinas, bordes afilados, etc. Evite que el accesorio rebote o se enganche.** Las esquinas, bordes afilados o los rebotes tienden a enganchar el accesorio y esto puede provocar la pérdida de control o un retroceso.
- **No coloque una hoja de motosierra para tallar madera, un disco de diamante segmentado con un espacio periférico superior a 10 mm ni una hoja de sierra dentada.** Estas hojas producen con frecuencia retroceso y pérdida de control.

Advertencias de seguridad específicas para operaciones de pulido:

- **No permita que ningún pedazo de la almohadilla de pulir o sus tiras de montaje giren libremente. Oculte o recorte las tiras de montaje sueltas.** Si las tiras de montaje sueltas giran, pueden enredarse en sus dedos o engancharse en la pieza de trabajo.

Ruido y vibración

Los valores de ruido y vibración se han determinado según la norma EN 62841.

El nivel de ruido ponderado A de la herramienta eléctrica suele ser:

- Nivel de presión acústica L_{pA} : 77 dB(A)
 - Nivel de potencia acústica L_{WA} : 85 dB(A)
 - Incertidumbre: K = 3 dB
- Valor de vibración total:
- Valor de emisión a_h : 7.38 m/s²
 - Incertidumbre: K = 1.5 m/s²



¡PRECAUCIÓN!

Los valores medidos especificados se aplican a las herramientas eléctricas nuevas. El uso diario hace que cambien los valores de ruido y vibración.



NOTA

El nivel de emisión de vibraciones especificado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de ensayo estándar según la norma EN 62841 y puede utilizarse para hacer comparaciones entre herramientas. También se puede usar en una valoración preliminar de la exposición.

El nivel de emisión de vibraciones especificado representa las principales aplicaciones de la herramienta.

No obstante, si la herramienta se usa para diferentes aplicaciones, con distintos accesorios o con un mantenimiento deficiente, el nivel de emisión de vibraciones puede diferir. Esto podría aumentar considerablemente el nivel de exposición a lo largo de todo el periodo de trabajo.

Para hacer una estimación precisa del nivel de exposición a la vibración, también hay que tener en cuenta los periodos en los que la herramienta está apagada, o está encendida pero no se está utilizando realmente. Esto podría reducir significativamente el nivel de exposición a lo largo de todo el periodo de trabajo.

Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos de la vibración. Por ejemplo: realizar un mantenimiento correcto de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes, organizar los procesos de trabajo.



¡PRECAUCIÓN!

Lleve protectores auditivos cuando la presión acústica sea mayor que 85 dB(A).

Datos técnicos

Tipo de producto		XFE 2 21 18-EC	
Producto		Pulidora orbital aleatoria	
Tensión nominal	V	18	
Diámetro de la placa de apoyo	mm	Ø 150	
Herramienta Máx.	mm	Ø 160	
Velocidad nominal	/min	1350 - 4350	
	opm	2700 - 8700	
Peso según el procedimiento FLEX 01	kg	2,4	
Batería	18 V	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	
Peso de la batería	kg	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	0,4 0,8 0,7 1,1 0,7 1,2
Rango de carga	Serie CA...18 Serie CA...12/18		
Temperatura de carga	de 0 a 40 °C		
Temperatura de funcionamiento	de -10 a 40 °C		
Temperatura de almacenamiento	de -20 a 50 °C		

Vista general (ver la figura A)

La numeración de los elementos del producto se refiere a la ilustración de la herramienta en la página de gráficos.

- 1 Empuñadura delantera
- 2 Selector de velocidad
- 3 Botón de bloqueo
- 4 Empuñadura
- 5 Protector de la ventilación de entrada

- 6 Gatillo interruptor para la velocidad variable**
- 7 Placa de apoyo**
- 8 Disco de pulido**
- 9 Llave hexagonal**

Instrucciones de funcionamiento



¡ADVERTENCIA!

Quite la batería antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica.

Antes de encender la herramienta eléctrica

Desembale la herramienta eléctrica y los accesorios y compruebe que no falte ninguna pieza ni esté dañada.



NOTA

Las baterías no se suministran totalmente cargadas. Antes del primer uso, cargue las baterías completamente. Consulte el manual de funcionamiento del cargador.

Consejos para una larga vida útil de la batería



¡PRECAUCIÓN!

- No cargue nunca las baterías a temperaturas inferiores a 4 °C o superiores a 40 °C.
- No cargue las baterías en ambientes con alta humedad del aire o temperatura ambiente.
- No cubra las baterías y el cargador durante el proceso de carga.
- Desconecte el enchufe de red del cargador al final del proceso de carga.

La batería y el cargador se calientan durante el proceso de carga. ¡Esto es absolutamente normal!



NOTA

Para la carga correcta de la batería, siga las instrucciones del manual de instrucciones de la batería.

Si las baterías no se utilizan durante un período prolongado de tiempo, guárdelas parcialmente cargadas en un lugar fresco.

Insertar/cambiar la batería (ver las figuras B1-B2)

- Introduzca la batería cargada en la herramienta eléctrica presionando hasta que se oiga un clic (ver la figura B1).
- Para quitarla, presione el botón de liberación (1.) y saque la batería tirando de ella (2). (ver la figura B2).



¡PRECAUCIÓN!

Proteja los contactos de la batería cuando no se esté utilizando el aparato. Las piezas de metal sueltas pueden cortocircuitar los terminales: ¡peligro de explosión e incendio!

Instalación de la placa de apoyo (ver la figura C)



¡ADVERTENCIA!

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y se haya retirado la batería antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.



¡PRECAUCIÓN!

Para evitar daños en la herramienta, no presione el botón de bloqueo del husillo mientras este gira.

- Use la llave hexagonal (9) para quitar los tres pernos. Guarde los pernos para volver a montarlos.
- Retire la placa de apoyo (7).
- Alinee los orificios de montaje de la nueva placa de apoyo con los orificios de la base del cojinete y colóquela en la base del cojinete. Fíjela con los tres pernos.

Montaje y desmontaje del disco de pulido (ver la figura D)

Para instalar el disco de pulido

- Apague la herramienta y saque la batería.
- Alinee el disco de pulido (8) con la placa de apoyo (7) y, a continuación, presione el disco (8) contra la placa (7) lo más firmemente posible.

Para quitar el disco de pulido

- Despegue el disco de pulido (8).

Protector de la ventilación de entrada (ver la figura E)

El uso del protector de la ventilación de entrada (5) aumentará el rendimiento y prolongará la vida útil de la herramienta.

- Para quitar el protector de la ventilación de entrada, inserte un destornillador plano (no incluido) en la muesca en la parte superior del protector de la ventilación de entrada y sáquelo de la herramienta.
- Para limpiar el protector de la ventilación de entrada, golpéelo contra una superficie dura o límpielo con aire comprimido.
- Para conectar el protector de la ventilación de entrada, encaje el protector en el pie de la herramienta.

Gatillo interruptor para la velocidad variable (ver la figura F)

Para encender la pulidora, presione el gatillo interruptor para la velocidad variable (6).

El gatillo interruptor (6) genera mayor velocidad al aumentar la presión en el gatillo, y menor velocidad al reducir la presión en el gatillo.

Suelte el gatillo interruptor para la velocidad variable (6) para parar la herramienta.

Esta herramienta está equipada con un botón de bloqueo (3), que es conveniente para el pulido continuo durante largos períodos de tiempo. Mantenga presionado el gatillo interruptor (6) y después presione el botón de bloqueo (3). Suelte el gatillo interruptor para la velocidad variable (6). Para desbloquear el botón de bloqueo (3) y detener el pulido continuo, presione el gatillo interruptor para la velocidad variable (6).

Selector de velocidad (ver la figura G)

¡ADVERTENCIA!

No modifique nunca la velocidad con la herramienta en marcha. El incumplimiento de esta precaución podría hacer que pierda el control de la herramienta y provocar lesiones personales graves.

El selector de velocidad (2) establece la velocidad máxima de la herramienta.

Gire el dial selector (2) a cualquier posición entre «1» para la velocidad más baja y «6» para la velocidad más alta.

Pulido

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de lesiones, use siempre protección ocular adecuada. Cuando trabaje en situaciones polvorrientas, use protección respiratoria adecuada.

Utilice una abrazadera, un tornillo de banco u otro medio práctico para sujetar su pieza de trabajo.

Mueva la pulidora hacia delante y hacia atrás con movimientos largos y amplios. Demasiada presión, el ángulo incorrecto o un movimiento inadecuado pueden causar marcas de remolino o quemaduras.

Evitar quemaduras a través de la pintura

Es fácil quemar la pintura en una superficie. Esto puede ocurrir si pule a una velocidad demasiado alta o si permite que el disco de pulido permanezca en un lugar incluso durante poco tiempo.

Para evitar quemar la pintura, ejerza una presión muy ligera y mantenga la pulidora en constante movimiento, especialmente cuando trabaje cerca de bordes o donde haya cambios bruscos en el contorno de la superficie de trabajo. Tenga especial cuidado cuando utilice velocidades más altas, ya que es más probable que se queme la pintura.

Prevención de enganches

¡ADVERTENCIA!

Evite que se enganche en superficies rugosas para reducir la posibilidad de «retroceso».

El enganche ocurre cuando los discos de pulido quedan atrapados en los bordes ásperos de una superficie de trabajo.

El enganche puede hacer que la herramienta realice un «retroceso» repentino, que podría hacer que el disco queme la pintura. Para reducir el riesgo de enganches, utilice la pulidora a baja velocidad cuando pule superficies rugosas.

En áreas difíciles como cerca de embellecedores o entre un espejo y la ventanilla de un automóvil, no se arriesgue con una pulidora. Pule estas superficies a mano.

Transporte

Las baterías de iones de litio están sujetas a los requisitos de la legislación sobre mercancías peligrosas.

El transporte de esas baterías debe realizarse de acuerdo con las disposiciones y regulaciones locales, nacionales e internacionales. Los usuarios pueden transportar estas bat-

erías por carretera sin requisitos adicionales. El transporte comercial de baterías de iones de litio por parte de las compañías de transporte está sujeto a las regulaciones para el transporte de mercancías peligrosas. Los preparativos de envío y el transporte solo pueden ser realizados por personas debidamente capacitadas. Todo el proceso debe ser supervisado profesionalmente.

Deben observarse los siguientes puntos al transportar baterías recargables:

Asegúrese de que los terminales de contacto de la batería estén protegidos y aislados para evitar cortocircuitos.

Asegúrese de que la batería esté bien sujeta y evite movimientos dentro del embalaje.

Las baterías dañadas o con fugas no deben ser transportadas.

Póngase en contacto con su empresa de transporte para más información.



¡PRECAUCIÓN!

No coloque baterías que tengan la carcasa dañada.

Mantenimiento y cuidado del producto



¡ADVERTENCIA!

Quite la batería de la herramienta antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica.

Limpieza



¡PRECAUCIÓN!

Cuando limpie con aire comprimido seco, utilice siempre gafas protectoras.

Limpie regularmente la herramienta eléctrica y las ranuras de ventilación. La frecuencia de limpieza depende del material y la duración de uso. Sople regularmente con aire comprimido seco el interior de la carcasa y el motor.

Reparaciones

Las reparaciones deben realizarse únicamente en un centro de servicio postventa autorizado.



NOTA

Durante el período de garantía, no afloje los tornillos en la carcasa. El incumplimiento de este requisito invalidará cualquier reclamación bajo la garantía del fabricante.

Piezas de recambio y accesorios

Encontrará información sobre otros complementos, en particular herramientas y accesorios, en los catálogos del fabricante. En nuestra página web encontrará planos de despiece y listas de recambios:

www.flex-tools.com.

Información para la eliminación del producto



¡ADVERTENCIA!

Las herramientas viejas deben dejarse inutilizables:

– *si funcionan con batería, quite la batería.*



Solo países de la UE

¡No tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

Según la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos eléctricos y electrónicos, y su implementación en las legislaciones nacionales, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.



Recuperación de materias primas en lugar de eliminación de residuos.

Los dispositivos, accesorios y embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente. Las piezas de plástico están identificadas para el reciclaje según el tipo de material.



¡ADVERTENCIA!

No elimine las baterías tirándolas a la basura doméstica ni arrojándolas al agua o al fuego. No abra las baterías usadas.

Solo países de la UE:

De conformidad con el Reglamento 2023/1542, las baterías defectuosas o usadas deben reciclarse.



NOTA

¡Pregunte a su distribuidor las opciones de eliminación!

C **Declaración de conformidad**

Las declaraciones de conformidad se incluyen en el Anexo 1 de este manual de instrucciones.

Exención de responsabilidad

El fabricante y su representante no son responsables de los daños y la pérdida de beneficio debido a la interrupción de la actividad causada por el producto o por un producto que no se pueda utilizar.

El fabricante y su representante no son responsables de los daños provocados por el uso indebido del producto o por el uso del mismo con productos de otros fabricantes.

Índice

Símbolos usados neste manual	43
Símbolos no produto	43
Informação importante de segurança	43
Ruído e vibração	45
Características técnicas.	46
Vista pormenorizada	46
Instruções de funcionamento	46
Transporte	48
Cuidados e manutenção.	49
Informação acerca da eliminação	49
Declaração de Conformidade CE	49
Desresponsabilização	49

Símbolos usados neste manual



AVISO!

Existem perigos iminentes. O desrespeito por este aviso pode dar origem à morte ou a ferimentos extremamente graves.



CUIDADO!

Existe a possibilidade de uma situação perigosa. O desrespeito por este aviso pode dar origem a ferimentos ligeiros ou danos patrimoniais.



NOTA

Existem dicas de utilização e informação importante.

Símbolos no produto



Antes de ligar a ferramenta elétrica, leia o manual de utilização.



Informação sobre a eliminação de uma ferramenta antiga (consulte a página 49)



Marca CE



Marca UKCA

Informação importante de segurança



AVISO!

Antes de usar a ferramenta elétrica, leia o seguinte e aja em conformidade:

- Estas instruções de funcionamento,
- As “Instruções gerais de segurança” sobre o manuseamento de ferramentas elétricas no folheto fornecido (folheto n.º: 315915).
- As regras e normas atuais nas instalações quanto à prevenção de acidentes.

Esta ferramenta elétrica é topo de gama e foi fabricada de acordo com as normas de segurança conhecidas.

No entanto, durante a utilização, a ferramenta elétrica pode constituir um perigo de vida para o utilizador ou poderá haver danos na ferramenta elétrica ou patrimoniais.

A ferramenta elétrica só pode ser utilizada

- para a utilização prevista,
- num perfeito estado de funcionamento.

As falhas que impeçam a segurança têm de ser reparadas imediatamente.

Utilização prevista

A politriz rotativa é destinada

- para um uso comercial na indústria e comércio,
- para todos os tipos de trabalhos de polir com esponjas de polir, lã, feltro e discos,
- para utilização com ferramentas de polir que possam funcionar a uma velocidade de, pelo menos, 4350/min.

Instruções de segurança da polidora



AVISO!

Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. Não seguir todas as instruções apresentadas abaixo pode dar origem a choque elétrico e/ou ferimentos sérios. Guarde todos os avisos e instruções para futuras referências.

- Esta ferramenta elétrica foi criada para funcionar como polidora. Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. Não seguir

todas as instruções apresentadas abaixo pode dar origem a choque elétrico e/ou ferimentos sérios.

- **Não recomendamos que efetue com esta ferramenta elétrica operações como rebarbar, lixar, escovar com escova de aço, perfurar ou recortar.** Operações para as quais a ferramenta elétrica não tenha sido criada podem dar origem a perigos e causar ferimentos.
- **Não converta esta ferramenta elétrica para funcionar de um modo que não tenha sido criado especificamente nem especificado pelo fabricante da ferramenta.** Tal conversão pode dar origem à perda de controlo e causar ferimentos sérios.
- **Não utilize acessórios que não sejam especificamente concebidos e recomendados pelo fabricante da ferramenta.** Só porque o acessório pode ser fixado na sua ferramenta elétrica, isso não garante um funcionamento seguro.
- **A velocidade nominal do acessório tem de ser, pelo menos, igual à velocidade máxima assinalada na ferramenta elétrica.** Os acessórios que funcionem mais depressa do que a sua velocidade nominal podem partir e separar-se da ferramenta.
- **O diâmetro exterior e a espessura do seu acessório têm de se encontrar dentro da capacidade nominal da sua ferramenta elétrica.** Acessórios com um tamanho incorreto não podem ser protegidos nem controlados adequadamente.
- **As dimensões de montagem do acessório têm de se adequar às dimensões das ferragens de montagem da ferramenta elétrica.** Acessórios que não correspondam às ferragens de montagem da ferramenta elétrica perderão o equilíbrio, vibrarão excessivamente e poderão dar origem à perda de controlo.
- **Não utilize um acessório danificado. Antes de cada utilização, inspecione o acessório, como os discos abrasivos, quanto a rachas e lascas, a almofada de apoio quanto a rachas, rasgos ou desgaste excessivo, as escovas de aço quanto a fios soltos ou partidos. Se a ferramenta elétrica ou o acessório caírem, verifique se existem danos. Nesse caso, instale um acessório sem danos. Após a instalação e**
- a instalação de um acessório, posicione-se afastado do plano do acessório rotativo e ponha a funcionar a ferramenta elétrica à velocidade máxima sem carga durante um minuto.** Os acessórios danificados partem-se habitualmente durante este tempo de teste.
- **Use equipamento de proteção individual. Dependendo da aplicação, utilize uma viseira de proteção ou óculos de segurança. Se necessário, use uma máscara para o pó, proteções auditivas, luvas e um avental capaz de parar pequenos fragmentos abrasivos.** A proteção ocular deve conseguir parar fragmentos projetados gerados por várias utilizações. A máscara para o pó ou respiratória tem de ser capaz de filtrar partículas geradas pelo seu funcionamento. A exposição prolongada a ruído intenso pode causar a perda de audição.
- **Mantenha-se afastado a uma distância de segurança da área de trabalho. Quem entrar na área de trabalho tem de usar equipamento de proteção individual.** Fragmentos da peça trabalhada ou de um acessório partido podem soltar-se e causar ferimentos para além da área imediata da operação.
- **Posicione o fio afastado do acessório giratório.** Se perder o controlo, o fio pode ser cortado ou arrancado e a sua mão ou braço podem ser puxados contra o acessório giratório.
- **Nunca pouse a ferramenta elétrica até o acessório ter parado por completo.** O acessório giratório pode agarrar-se à superfície e fazer com que perca o controlo da ferramenta elétrica.
- **Não coloque a ferramenta elétrica em funcionamento enquanto a transportar ao seu lado.** O contacto acidental com o acessório giratório pode agarrar-se à sua roupa, puxando o acessório contra o seu corpo.
- **Limpe regularmente as entradas de ar da ferramenta elétrica.** A ventoinha do motor irá aspirar a poeira para dentro da estrutura e uma acumulação excessiva de pó metálico poderá provocar perigos elétricos.
- **Não utilize a ferramenta elétrica perto de materiais inflamáveis.** As faíscas po-

dem incendiar estes materiais.

- **Não use acessórios que requeiram líquidos de refrigeração.** A utilização de água ou outros líquidos de arrefecimento pode dar origem a eletrocussão ou choque.

Avisos relacionados com ressaltos:

O ressalto é uma reação súbita de um disco rotativo, almofada de apoio, escova ou qualquer outro acessório que fique preso. Ao ficar preso, o acessório rotativo perde o controlo rapidamente, forçando a rotação do acessório na direção oposta no ponto em que fica preso.

Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso numa peça a ser trabalhada, a extremidade do disco que está a entrar no ponto em que fica preso entra na superfície do material, fazendo com que o disco saia ou ressalte.

O disco pode saltar para longe ou contra o operador, dependendo da direção do movimento do disco na altura em que fica preso. Os discos abrasivos também se podem partir nestas condições.

O ressalto é o resultado de uma utilização indevida e/ou procedimentos ou condições de funcionamento incorretos da ferramenta elétrica e pode ser evitado tomando as devidas precauções, conforme abaixo indicadas.

- **Segure bem a ferramenta elétrica e coloque o seu corpo e braço para que consiga resistir à força do ressalto. Use sempre a pega auxiliar, se existir, para um controlo máximo do ressalto ou reação do binário durante o arranque.** O operador pode controlar as reações do binário ou forças de ressalto, se tomar as devidas precauções.
- **Nunca coloque a sua mão perto do acessório rotativo.** Os acessórios podem ressaltar contra as suas mãos.
- **Não posicione o seu corpo na área onde a ferramenta elétrica se irá movimentar se ocorrer um ressalto.** O ressalto atira a ferramenta na direção oposta ao movimento do disco no ponto em que fica preso.
- **Preste especial cuidado quando trabalhar cantos, extremidades afiadas, etc. Evite baloiçar e puxar o acessório.** Cantos, extremidades afiadas ou baloiçar a ferramenta pode fazer com que o aces-

sório rotativo prenda e cause a perda de controlo ou ressalto.

- **Não fixe uma corrente de serra, lâmina de serra dentada, disco de diamante segmentado com um espaço periférico superior a 10 mm ou uma lâmina de serra dentada.** Tais lâminas criam ressaltos frequentes e perda de controlo.

Avisos de segurança específicos para operações de polimento:

- **Não permita que qualquer parte solta da boina de polimento ou os seus fios de fixação girem livremente. Arrume ou apare quaisquer fios de fixação soltos.** Fios de fixação soltos ou rotativos podem emaranhar-se nos seus dedos ou agarrar-se à peça a ser trabalhada.

Ruído e vibração

Os valores de ruído e vibração foram determinados de acordo com a norma EN 62841. O nível de ruído avaliado A da ferramenta elétrica é habitualmente:

– Nível de pressão do som L_{pA} :	77 dB(A)
– Nível de potência do som L_{WA} :	85 dB(A)
– Incerteza:	K = 3 dB

Valor total da vibração:

– Valor da emissão a_{Hv} :	7.38 m/s ²
– Incerteza:	K = 1.5 m/s ²



CUIDADO!

Os valores medidos especificados aplicam-se às novas ferramentas elétricas. O uso diário causa a alteração dos valores de vibração e ruído.



NOTA

O nível de emissão da vibração apresentado nestas instruções foi medido de acordo com um teste padrão dado em EN 62841 e pode ser usado para comparar ferramentas. Também pode ser usado para uma avaliação preliminar da exposição.

O nível de emissão da vibração declarado representa as aplicações principais da ferramenta.

No entanto, se a ferramenta for usada para diferentes aplicações, com diferentes acessó-

rios, ou tendo uma má manutenção, os níveis de emissão da vibração podem diferir. Isto pode aumentar significativamente o nível de exposição sobre o período total de funcionamento.

Para fazer uma estimativa precisa do nível de exposição da vibração, também tem de ter em conta as vezes que desliga a ferramenta, ou quando esta está a funcionar, mas não está realmente a ser utilizada. Isto pode diminuir significativamente o nível de exposição sobre o período total de funcionamento.

Identifique medidas adicionais de segurança para proteger o operador dos efeitos da vibração, como: Efetuar a manutenção da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos quentes, organizar vários padrões de trabalho.



CUIDADO!

Use proteção auditiva quando a pressão do som estiver acima dos 85 dB(A).

Características técnicas

Tipo de produto		XFE 2 21 18-EC
Produto		Polidora orbital aleatória
Voltagem nominal	V	18
Diâmetro da placa de apoio	mm	Φ 150
Ferramenta máx.	mm	Φ 160
Velocidade nominal	/min	1350-4350
	Opm	2700-8700
Peso de acordo com o procedimento FLEX 01	kg	2,4
Bateria	18V	AP 18/2.5
		AP 18/4.0
		AP 18/5.0
		AP 18/8.0
		AP 18/4.0 XT
		AP 18/8.0 XT

Peso da bateria	kg	AP 18/2.5	0,4
		AP 18/4.0	0,8
		AP 18/5.0	0,7
		AP 18/8.0	1,1
		AP 18/4.0 XT	0,7
		AP 18/8.0 XT	1,2
Gama do carregador	Série CA...18 Série CA...12/18		
Temperatura de carregamento	0~40°C		
Temperatura de funcionamento	-10~40 °C		
Temperatura de armazenamento	-20~50 °C		

Vista pormenorizada (consulte a Imagem A)

A numeração das funcionalidades do produto refere-se à imagem da máquina na página das imagens.

- 1** Pega dianteira
- 2** Disco da velocidade
- 3** Botão de bloqueio
- 4** Pega
- 5** Proteção da entrada de ventilação
- 6** Gatilho do interruptor de velocidade variável
- 7** Placa de apoio
- 8** Almofada de polir
- 9** Chave sextavada

Instruções de funcionamento



AVISO!

Retire a bateria antes de efetuar quaisquer trabalhos na ferramenta elétrica.

Antes de ligar a ferramenta elétrica

Retire a ferramenta elétrica e os acessórios da caixa e certifique-se de que não há peças em falta nem danificadas.



NOTA

As baterias não vêm completamente carregadas na altura da entrega. Antes da primeira utilização, carregue a bateria por completo. Consulte o manual de instruções do carregador.

Dicas para um tempo de vida útil prolongado



CUIDADO!

- Nunca carregue baterias a temperaturas abaixo dos 4 °C ou acima dos 40 °C.
- Não carregue baterias em ambientes com elevada humidade do ar ou temperatura ambiente.
- Não cubra baterias nem o carregador durante o processo de carregamento.
- Retire a ficha do carregador da tomada no final do processo de carregamento.

A bateria e o carregador aquecem durante o processo de carregamento. Isto é perfeitamente normal.



NOTA

Siga as instruções apresentadas nas instruções de funcionamento para um carregamento correto da bateria.

Se as baterias não forem usadas durante um longo período de tempo, guarde-as parcialmente carregadas num local fresco.

Inserir/substituir a bateria (consulte a Imagem B1-B2)

- Pressione a bateria carregada para a ferramenta elétrica até ficar fixada no respetivo lugar (consulte a Imagem B1).
- Para retirar a bateria, prima o botão de libertação (1) e puxe a bateria (2) para fora. (Consulte a Imagem B2).



CUIDADO!

Quando o aparelho não for usado, proteja os contactos da bateria. Peças soltas de metal podem colocar os contactos em curto-circuito, podendo dar origem a explosão ou fogo!

Instalar a placa de apoio (consulte a Imagem C)



AVISO!

Certifique-se sempre de que a ferramenta é desligada e que retira a bateria antes de efetuar quaisquer trabalhos na ferramenta.



CUIDADO!

Para evitar danos na ferramenta, não prima o botão de bloqueio do eixo enquanto o eixo estiver a rodar.

- Use a chave sextavada (9) para retirar os três parafusos. Guarde os parafusos para voltar a montar.

- Retire a placa de apoio (7).
- Alinhe os orifícios de montagem na nova placa de apoio com os orifícios na base do rolamento, e coloque na base do rolamento. Fixe com os três parafusos.

Instalar e retirar a almofada de polir (consulte a Imagem D)

Instalar a almofada de polir

- Desligue a ferramenta e retire a bateria.
- Alinhe a almofada de polir (8) com a placa de apoio (7), depois, pressione a almofada (8) contra a placa (7) o máximo possível.

Retirar a almofada de polir

- Retire a almofada de polir (8).

Proteção do orifício de entrada de ventilação (consulte a Imagem E)

Usar a proteção da entrada de ventilação (5) melhora o desempenho e prolonga o tempo de vida da ferramenta.

- Para retirar a proteção da entrada de ventilação, insira uma chave de fendas (não fornecida) no entalhe no topo da proteção da entrada de ventilação, e afaste-a da ferramenta.
- Para limpar a proteção da entrada de ventilação, bata-a ligeiramente contra uma superfície dura ou sobre com ar comprimido.
- Para fixar a proteção da entrada de ventilação, encaixe a proteção no pé da ferramenta.

Interruptor do gatilho de velocidade variável (consulte a Imagem F)

Para variar a polidora, pressione o interruptor do gatilho de velocidade variável (6). O interruptor do gatilho (6) oferece uma velocidade superior com uma maior pressão do gatilho, e uma velocidade inferior ao deixar de pressionar o gatilho.

Para desligar, deixe de pressionar o interruptor do gatilho de velocidade variável (6). Esta ferramenta vem equipada com um botão de bloqueio (3) que é conveniente para um polir contínuo durante um longo período de tempo. Prima e mantenha premido o interruptor do gatilho (6) e depois prima o botão de bloqueio (3). Liberte o interruptor do gatilho de velocidade variável (6). Para desbloquear

o botão de bloqueio (3) e parar o polimento contínuo, prima o interruptor do gatilho de velocidade variável (6).

Disco de da velocidade (consulte a Imagem G)



AVISO!

Nunca altere a velocidade enquanto a ferramenta estiver a funcionar. Não seguir estes avisos pode fazê-lo perder o controlo da ferramenta e dar origem a ferimentos sérios.

O disco da velocidade (2) define a velocidade máxima da ferramenta.

Rode o disco (2) para qualquer posição entre "1" para a velocidade mais baixa, e "6" para a velocidade mais alta.

Polir



AVISO!

Para reduzir o risco de ferimentos, use sempre proteção ocular adequada. Quando trabalhar em locais com pó, use proteção respiratória adequada.

Use uma braçadeira, torno ou outros meios práticos para fixar a peça a ser trabalhada. Mova a polidora para a frente e para trás em movimentos longos e deslizantes. Demasiada pressão, um ângulo incorreto ou movimento inadequado pode dar origem a marcas giratórias ou queimaduras.

Evitar queimar a pintura

É fácil queimar a superfície da pintura. Isto pode ocorrer se polir com uma velocidade demasiado alta ou se permitir que a almofada de polir fique num local, mesmo que seja durante um curto período de tempo.

Para evitar queimar a pintura, faça apenas uma ligeira pressão e mantenha a polidora em constante movimento, especialmente quando trabalhar perto de extremidades ou onde houver alterações abruptas no contorno da superfície de trabalho. Preste especial atenção quando usar velocidades mais elevadas, que são mais prováveis de queimar a pintura.

Evitar o bloqueio do acessório



AVISO!

Evite bloqueios em superfícies ásperas, para reduzir a possibilidade de ressalto.

O bloqueio ocorre quando as almofadas de polir ficam presas em extremidades ásperas numa superfície de trabalho.

Um bloqueio pode fazer com que a ferramenta sofra um ressalto repentino e pode fazer com que a almofada queime a pintura. Para reduzir o risco de bloqueios, use a polidora com baixas velocidades quando polir superfícies ásperas.

Para áreas mais difíceis, como perto de um rebordo ou entre um espelho e a janela de um carro, não use a polidora. Efetue o polimento à mão.

Transporte

As baterias de ião de lítio estão sujeitas aos requisitos da legislação sobre bens perigosos.

O transporte destas baterias tem de ser feito de acordo com as normas e provisões locais, nacionais e internacionais.

Os utilizadores podem transportar estas baterias de forma rodoviária sem outros requisitos.

O transporte comercial de baterias de ião de lítio por parte de empresas de transporte está sujeito às normas de transporte de bens perigosos. As preparações de envio e transporte só podem ser efetuadas por pessoal devidamente formado. Todo o processo tem de ser supervisionado por um profissional.

Os seguintes pontos têm de ser tidos em conta quando transportar baterias recarregáveis: Certifique-se de que os terminais de contacto da bateria estão protegidos e isolados, de modo a evitar um curto-circuito.

Certifique-se de que a bateria está protegida contra movimentos dentro da embalagem. Baterias danificadas ou com derrames não podem ser transportadas.

Contacte a sua empresa de transporte para obter mais informações.



CUIDADO!

Não coloque baterias com uma estrutura danificada.

Cuidados e manutenção



AVISO!

Antes de efetuar quaisquer trabalhos na ferramenta elétrica, retire a bateria.

Limpeza



CUIDADO!

Quando limpar com ar comprimido seco, use sempre óculos de proteção.

Limpe regularmente a ferramenta elétrica e as ranhuras de ventilação. A frequência da limpeza está dependente do material e do tempo de utilização. Sobre regularmente o interior da estrutura e o motor com ar comprimido seco.

Reparações

As reparações só podem ser efetuadas por um centro de reparação autorizado.



NOTA

Durante o período da garantia, não desaperte os parafusos da estrutura. Não seguir este requisito invalida quaisquer queixas ao abrigo da garantia do fabricante.

Peças sobresselentes e acessórios

Para outros acessórios, especialmente ferramentas e acessórios, consulte os catálogos do fabricante. As imagens pormenorizadas e lista de peças sobresselentes podem ser encontradas na nossa página web:

www.flex-tools.com.

Informação acerca da eliminação



AVISO!

Torne as ferramentas elétricas inutilizáveis no fim:

- *Retire a bateria das ferramentas que funcionem a bateria.*



Apenas países da UE

Não elimine ferramentas elétricas juntamente com o lixo doméstico comum!

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico e transposição para a lei nacional, as ferramentas elétricas usadas têm de ser recolhidas em separado e recicladas de um modo amigo do ambiente.



Recuperação de matérias-primas em vez de eliminação de resíduos.

O aparelho, acessórios e material de empacotamento deverão ser reciclados de um modo amigo do ambiente. As peças de plástico estão identificadas para reciclagem de acordo com o tipo de material.



AVISO!

Não elimine as baterias no lixo doméstico comum, água ou fogo. Não abra baterias usadas.

Apenas para países da UE:

De acordo com o Regulamento 2023/1542, as baterias defeituosas ou gastas têm de ser recicladas.



NOTA

Contacte o seu revendedor quanto às opções de eliminação!

CE Declaração de Conformidade

As Declarações de Conformidade estão incluídas no Anexo 1 deste manual de instruções.

Desresponsabilização

O fabricante e o seu representante não se responsabilizam por quaisquer danos ou perda de lucros devido à interrupção comercial causada pelo produto ou por um produto inutilizável.

O fabricante e o seu representante não se responsabilizam por quaisquer danos causados por uma utilização inadequada do produto, ou do produto com produtos de outros fabricantes.

Inhoud

Gebruikte symbolen in deze handleiding ..	50
Symbolen op het product.	50
Belangrijke veiligheidsinformatie	50
Geluid en trilling	52
Technische gegevens	53
Overzicht	53
Gebruiksaanwijzing	54
Transport	55
Onderhoud en zorg	56
Informatie over de afvoer	56
CE-conformiteitsverklaring	56
Uitsluiting van de aansprakelijkheid	56

Gebruikte symbolen in deze handleiding



WAARSCHUWING!

Verwijst naar dreigend gevaar. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot de dood of zeer ernstige verwondingen.



OPGELET!

Verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan resulteren in gering letsel of materiële schade.



OPMERKING

Verwijst naar tips en belangrijke informatie.

Symbolen op het product



Lees de gebruikershandleiding voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.



Informatie over de afvoer van het afgedankt gereedschap (zie pagina 56)



CE-markering



UKCA-markering

Belangrijke veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING!

Lees voordat u het elektrische gereedschap gebruikt de volgende instructies en handel hiernaar:

- deze gebruiksaanwijzing,
- de "Algemene veiligheidsinstructies" over de omgang met elektrisch gereedschap in de bijgesloten brochure (brochure nr.: 315915),
- de actueel geldige regels en wetgevingen voor het voorkomen van ongevallen op de plaats van gebruik.

Dit elektrisch gereedschap is gemaakt volgens de nieuwste technieken en in overeenstemming met de erkende veiligheidsvoorschriften.

Desalniettemin kan het elektrische gereedschap tijdens het gebruik een gevaar voor lijf en leven van de gebruiker of derden veroorzaken en kan het elektrische gereedschap materiële schade veroorzaken.

Het elektrisch gereedschap mag alleen worden gebruikt

- voor het beoogde doel
- in een perfecte staat.

Storingen die de veiligheid verminderen moeten direct worden gerepareerd.

Beoogd gebruik

De roterende polijstmachine is bedoeld

- voor commercieel gebruik in de industrie en handel,
- voor alle soorten polijstwerkzaamheden met polijstsponzen, lamsvellen en wollen vellen, viltplaat, polijstschijf,
- voor gebruik met polijstgereedschap dat geschikt is voor een toerental van minimaal 4350/min.

Veiligheidsinstructies voor polijstmachine



WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die met dit elektrisch gereedschap zijn meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onder-

staande instructies kan leiden tot elektrische schokken en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

- **Dit elektrisch gereedschap is bedoeld om als polijstmachine te worden gebruikt. Lees alle veiligheids waarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die met dit elektrisch gereedschap zijn meegeleverd.** Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken en/of ernstig letsel.
 - **Bewerkingen zoals slijpen, schuren, staalborstelen, gaten boren of afkorten mogen niet worden uitgevoerd met dit elektrische gereedschap.** Werkzaamheden waarvoor het elektrisch gereedschap niet is ontworpen, kunnen een gevaar vormen en persoonlijk letsel veroorzaken.
 - **Pas dit elektrisch gereedschap niet aan om het op een manier te gebruiken waarvoor het niet specifiek is ontworpen en gespecificeerd door de fabrikant van het gereedschap.** Een dergelijke aanpassing kan leiden tot controleverlies en ernstig persoonlijk letsel.
 - **Gebruik geen accessoires die niet specifiek zijn ontworpen en aanbevolen door de fabrikant van het gereedschap.** Dat het accessoire kan worden bevestigd op uw elektrisch gereedschap betekent niet dat het veilig kan worden gebruikt.
 - **Het nominale toerental van het accessoire moet ten minste gelijk zijn aan het maximale toerental dat staat vermeld op het elektrische gereedschap.** Accessoires die sneller draaien dan hun nominale snelheid kunnen breken of weg worden geslingerd.
 - **De buitendiameter en de dikte van het accessoire moet binnen de nominale capaciteit van het elektrisch gereedschap liggen.** Accessoires met het verkeerde formaat kunnen niet correct worden beveiligd of gecontroleerd.
 - **De afmetingen van de bevestiging van het accessoire moeten overeenstemmen met de afmetingen van de bevestiging van het elektrisch gereedschap.** Accessoires die niet op het bevestigingsmateriaal van het elektrisch gereedschap passen, lopen niet uitgebalanceerd, trillen buiten-
- sporig en kunnen een verlies van controle veroorzaken.
- **Gebruik geen beschadigd accessoire. Voor elk gebruik moet u het accessoire inspecteren bij bijvoorbeeld slijpschijven op spaanders en barsten, de achterplaat op barsten, scheuren of overmatige slijtage, draadborstels op losse of gebarsten draden. Als het elektrische gereedschap of accessoires zijn gevallen, dient u het te controleren op beschadigingen of onbeschadigde accessoires te monteren. Na controle en installatie van een accessoire, voer een korte test uit op volle snelheid. Houd hierbij omstanders uit de buurt. Beschadigde accessoires gaan normaliter stuk gedurende de testduur.**
 - **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van de toepassing moet u een gelaatsscherm of een veiligheidsbril gebruiken. Draag indien nodig een stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen en een schort die kleine afgeschuurde of deeltjes van het werkstuk kan weren. De oogbescherming moet in staat zijn rondvliegend vuil dat ontstaat door diverse toepassingen, tegen te houden. Het stofmasker of ademhalingsapparaat moet in staat zijn, deeltjes die ontstaan door de werkzaamheden uit de lucht te filteren. Een langdurige blootstelling aan hard geluid kan gehoorverlies tot gevolg hebben.**
 - **Houd omstanders op een veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die binnen het werkgebied komt moet een persoonlijke beschermende uitrusting dragen.** Fragmenten van het werkstuk of een gebroken accessoire kunnen wegvliegen en ook letsel buiten de directe werkomgeving veroorzaken.
 - **Plaats de kabel buiten het bereik van het draaiend accessoire.** Als u de controle verliest, kan de kabel worden doorgesneden of om uw hand of arm slingeren en deze richting het draaiende accessoire trekken.
 - **Leg het elektrisch gereedschap nooit neer totdat het accessoire helemaal tot stilstand is gekomen.** Het draaiend accessoire kan het oppervlak grijpen en hierdoor kunt u de controle over het elektrisch

gereedschap verliezen.

- **Laat het elektrisch gereedschap niet draaien terwijl u het naast uw lichaam draagt.** Onopzettelijk contact met het draaiend accessoire kan uw kleding grijpen, waardoor het accessoire naar uw lichaam wordt getrokken.
- **Reinig de luchtopeningen van het elektrisch gereedschap regelmatig.** De ventilator van de motor trekt het stof naar binnen in de behuizing en een overmatige verzameling van metaal in poedervorm kan een elektrisch risico vormen.
- **Gebruik het elektrisch gereedschap niet in de buurt van ontvlambaar materiaal.** Vonken kunnen deze materialen ontsteken.
- **Gebruik geen accessoires waarvoor vloeibare koelmiddelen nodig zijn.** Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kunnen een elektrocutie of elektrische schok tot gevolg hebben.

Terugslag en bijbehorende waarschuwingen:

Een terugslag is een plotselinge reactie op een vastgeklemd of vastgehaakt draaiend accessoire, achterplaat, borstel of ieder ander accessoire. Een vastklemmen of vasthaken veroorzaakt een snelle blokkering van het draaiend accessoire wat op zijn beurt ervoor zorgt dat het elektrische gereedschap ongecontroleerd in de tegenovergestelde richting van de rotatie van het accessoire beweegt op het punt waar het is bevestigd.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf vastklemt of vast haakt in het werkstuk, kan het gedeelte van de schijf die in het punt zit waar hij klem zit, zich in het oppervlak van het materiaal graven wat ertoe leidt dat de schijf zich eruit beweegt en terugspringt. De schijf kan of naar, of weg van de bediener springen, afhankelijk van de richting van de beweging van de schijf ten tijde van het vastklemmen. Slijpschijven kunnen onder deze omstandigheden ook stuk gaan.

Een terugslag is het resultaat van het verkeerd gebruik en/of verkeerde bediening van het elektrisch gereedschap of verkeerde werkomstandigheden en kan worden voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

- **Zorg voor een stevige greep op het elektrisch gereedschap en positioneer uw**

lichaam en arm zo dat u de krachten van een terugslag kunt opvangen. Gebruik altijd een ondersteunende handgreep als deze is meegeleverd voor een maximale controle in geval van een terugslag of een koppelreactie tijdens het starten.

De bediener kan de koppelreacties of krachten van een terugslag opvangen als er geschikte voorzorgsmaatregelen worden genomen.

- **Plaats uw hand nooit in de buurt van het draaiend accessoire.** Het accessoire kan terugslaan over uw hand.
- **Plaats uw lichaam niet in de buurt waar een terugslag van het elektrische gereedschap zou kunnen plaatsvinden.** Een terugslag beweegt het gereedschap in de tegengestelde richting van de beweging.
- **Ga bijzonder voorzichtig te werk tijdens werkzaamheden in hoeken, scherpe randen, etc. Voorkom springen en vastklemmen van het accessoire.** Hoeken, scherpe randen of springen kunnen tot gevolg hebben dat het draaiend accessoire vast komt te zitten waardoor een verlies van controle of terugslag kan plaatsvinden.
- **Bevestig geen kettingzaagblad voor houtsnijwerk, gesegmenteerd diamantzaagblad met een perifere opening groter dan 10 mm of een getand zaagblad.** Dergelijke bladen veroorzaken frequente terugslagen en een verlies van controle.

Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor polijstwerkzaamheden:

- **Laat geen los deel van de polijstdoek of zijn bevestigingsbanden vrij ronddraaien. Stop ze goed weg of knip loszittende bevestigingsbanden af.** Losse en draaiende bevestigingsbanden kunnen zich om uw vingers wikkelen of vast komen te zitten op het werkstuk.

Geluid en trilling

Het geluidniveau en trillingswaarden werden bepaald in overeenstemming met EN 62841. Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap is typisch:

- Geluidsdrukniveau L_{pA} : 77 dB(A)
- Geluidsvermogen L_{WA} : 85 dB(A)

- Onzekerheid: $K = 3 \text{ dB}$
- Totale trillingswaarde:
- Emissiewaarde a_{h1} : 7.38 m/s^2
- Onzekerheid: $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

 OPGELET!

De opgegeven meetwaarden gelden voor nieuw elektrisch gereedschap. Door het dagelijks gebruik kunnen het geluidniveau en trillingswaarden veranderen.

 OPMERKING

De trillingsemissiewaarde, die in deze handleiding is vermeld, werd gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test conform EN 62841 en kan worden gebruikt voor vergelijkingen met ander gereedschap. Deze kan tevens worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. Het aangegeven trillingsemissieniveau representeert de primaire toepassingen van het gereedschap.

Als het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, met andere accessoires of als het slecht wordt onderhouden, kan het trillingsemissieniveau afwijken. Dit kan het blootstellingsniveau significant verhogen tijdens de werkduur.

Om een nauwkeurige inschatting van de het blootstellingsniveau aan trillingen te maken, is het ook noodzakelijk rekening te houden met de tijd waarin het gereedschap is ingeschakeld of ingeschakeld maar niet in gebruik is. Dit kan het blootstellingsniveau significant verlagen tijdens de werkduur.

Identificeer aanvullende veiligheidsmaatregelen om de bediener te beschermen tegen de effecten van trillingen, zoals: Onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm en organiseer de werkpatronen.

 OPGELET!

Draag gehoorbescherming bij een geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Technische gegevens

Producttype	XFE 2 21 18-EC	
Product	Willekeurige orbitale polijstmachine	
Nominale spanning	V	18

Diameter van de achterplaat	mm	Ø 150	
Gereedschap Max.	mm	Ø 160	
Nominaal toerental	/min	1350 - 4350	
	Opm	2700 - 8700	
Gewicht in overeenstemming met FLEX Procedure 01	kg	2,4	
Accu	18V	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT	
Gewicht van accu	kg	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT	0,4 0,8 0,7 1,1 0,7 1,2
Laadbereik	CA...18-serie CA...12/18-serie		
Laadtemperatuur	0~40°C		
Gebruikstemperatuur	-10~40°C		
Opslagtemperatuur	-20~50°C		

Overzicht (zie afbeelding A)

De nummering heeft betrekking tot de illustratie van het gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

- 1 Voorste handgreep
- 2 Snelheidsknop
- 3 Vergrendelknop
- 4 Handgreep
- 5 Luchtinlaatrooster
- 6 Trekkerschakelaar met variabele snelheid
- 7 Achterplaat
- 8 Polijstpad
- 9 Inbussleutel

Gebruiksaanwijzingen



WAARSCHUWING!

Verwijder de accu voordat u werkzaamheden aan uw elektrisch gereedschap uitvoert.

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap

Pak het elektrisch gereedschap en de accessoires uit en controleer of er geen onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.



OPMERKING

De accu's zijn bij levering niet volledig opgeladen. Voorafgaand aan het eerste gebruik moeten de accu's volledig worden opgeladen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de oplader.

Tips voor een lange levensduur van de accu



OPGELET!

- *Laad accu's nooit op bij een temperatuur onder 4 °C of boven 40 °C.*
- *Laad accu's niet op in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid of omgevings-temperatuur.*
- *Dek de accu's en de lader niet af tijdens het opladen.*
- *Trek aan het einde van het laadproces de stekker van de lader uit het stopcontact.*

De accu en de lader worden warm tijdens het laadproces. Dit is volkomen normaal!



OPMERKING

Volg de instructies voor het correct opladen van de accu in de gebruiksaanwijzing van de accu.

Als accu's gedurende langere tijd niet worden gebruikt, bewaar ze dan gedeeltelijk opgeladen in een koele ruimte.

De accu installeren/vervangen (Zie afbeelding B1-B2)

- Druk de opgeladen accu in het elektrisch gereedschap totdat deze vastklikt (zie afbeelding B1).
- Om deze te verwijderen, druk op de vrijgaveknop (1.) en trek de accu (2.) eruit (zie afbeelding B2).



OPGELET!

Als het gereedschap niet wordt gebruikt,

moeten de accucontacten worden beschermd. Losse metalen delen kunnen de contacten kortsluiten; gevaar voor explosie en brand!

De achterplaat installeren (zie afbeelding C)



WAARSCHUWING!

Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld en dat de accu is verwijderd voordat u werkzaamheden aan het gereedschap uitvoert.



OPGELET!

Om schade aan het gereedschap te voorkomen, mag u niet op de spindelvergrendeling drukken terwijl de spindel draait.

- Gebruik de inbussleutel (9) om de drie bouten los te draaien. Bewaar de bouten.
- Verwijder de achterplaat (7).
- Lijn de montagegaten in de nieuwe achterplaat uit met de gaten op de lagerbasis en plaats deze op de lagerbasis. Bevestig het met de drie bouten.

De polijstpad installeren en verwijderen (zie afbeelding D)

Om de polijstpad te installeren

- Schakel het gereedschap uit en verwijder de accu.
- Lijn de polijstpad (8) uit met de achterplaat (7) en druk de pad (8) zo stevig mogelijk tegen de plaat (7).

Om de polijstpad te verwijderen

- Trek de polijstpad (8) eraf.

Luchtinlaatrooster (zie afbeelding E)

Het gebruik van het luchtinlaatrooster (5) verhoogt de prestaties en verlengt de levensduur van het gereedschap.

- Om het luchtinlaatrooster te verwijderen, steek een platkopschroevendraaier (niet meegeleverd) in de uitsparing aan de bovenzijde van het luchtinlaatrooster en wip het rooster los van het gereedschap.
- Om het luchtinlaatrooster te reinigen, tik het voorzichtig tegen een harde ondergrond of blaas het schoon met perslucht.
- Om het luchtinlaatrooster te bevestigen, klik het vast in de voet van het gereedschap.

Variabele snelheidsschakelaar (zie afbeelding F)

Druk op de trekkerschakelaar (6) om de polijstmachine in te schakelen.

De trekkerschakelaar (6) levert een hogere snelheid bij verhoogde druk op de schakelaar en een lagere snelheid bij verminderde druk. Laat de trekkerschakelaar (6) los om het gereedschap uit te schakelen.

Dit gereedschap is uitgerust met een vergrendelknop (3), wat handig is voor continu polijsten gedurende langere tijd. Druk op de trekkerschakelaar (6) en houd deze ingedrukt en druk vervolgens op de vergrendelknop (3). Laat de trekkerschakelaar (6) los. Om de vergrendelknop (3) te ontgrendelen en het continu polijsten te stoppen, druk op de trekverschakelaar (6).

Snelheidsknop (zie afbeelding G)



WAARSCHUWING!

Verander het toerental nooit terwijl het gereedschap in werking is. Het negeren van deze waarschuwing kan ervoor zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest en kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

De snelheidsknop (2) stelt de maximale snelheid van het gereedschap in.

Draai de knop (2) naar een positie tussen "1" voor de laagste snelheid en "6" voor de hoogste snelheid.

Polijsten



WAARSCHUWING!

Om het risico op letsel te verminderen, moet u altijd de juiste oogbescherming dragen.

Wanneer u in stoffige situaties werkt, draag dan geschikte ademhalingsbescherming.

Gebruik een klem, bankschroef of andere praktische middelen om het werkstuk vast te houden.

Beweeg de polijstmachine voor- en achterwaarts in lange, vloeiende halen. Te veel druk, de verkeerde hoek of onjuiste beweging kan kringen of brandplekken veroorzaken.

Voorkomen van brandplekken door verf

Het is gemakkelijk om door de verf op een oppervlak te branden. Dit kan gebeuren als u met een te hoge snelheid polijst of als u te lang op één plek polijst..

Om te voorkomen dat u door de verf brandt, gebruikt u zeer lichte druk en houdt u de polijstmachine constant in beweging, vooral wanneer u in de buurt van randen werkt of waar abrupte veranderingen in het werkopervlak zijn. Wees extra voorzichtig bij hoge snelheden, omdat deze sneller door de lak kunnen branden.

Voorkomen van vastlopen



WAARSCHUWING!

Vermijd vastlopen op ruwe oppervlakken om de kans op terugslag te verkleinen.

Vastlopen gebeurt wanneer polijstpaden vast komen te zitten op ruwe randen van een werkopervlak.

Vastlopen kan ervoor zorgen dat het gereedschap plotseling terugschiet en het kan ervoor zorgen dat de pad door de verf brandt. Gebruik de polijstmachine op lage snelheid bij ruwe oppervlakken om het risico op vastlopen te verminderen.

Voor lastige gebieden zoals in de buurt van afwerkingen of tussen een spiegel en een raam van een auto, is het beter om extra voorzichtig te zijn. Polijst deze oppervlakken met de hand.

Transport

Lithium-ion accu's vallen onder de vereisten van de wetgeving voor gevaarlijke goederen. Het vervoer van dergelijke accu's moet gebeuren in overeenstemming met de lokale, nationale en internationale bepalingen en voorschriften.

Gebruikers mogen deze accu's zonder verdere vereisten over de weg vervoeren.

Het commerciële vervoer van lithium-ionaccu's door transportbedrijven valt onder de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Verzendvoorbereidingen en transport mogen alleen worden uitgevoerd door personen die daarvoor op de juiste manier zijn opgeleid. Het hele proces moet professioneel worden begeleid.

De volgende punten moeten in acht worden genomen bij het vervoeren van oplaadbare accu's: Zorg ervoor dat de contactpunten van de accu beschermd en geïsoleerd zijn om kortsluiting te voorkomen.

Zorg ervoor dat de accu stevig in de verpakking is vastgezet zodat deze niet kan verschuiven.

Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden vervoerd.

Neem contact op met uw transportbedrijf voor meer informatie.



OPGELET!

Plaats geen accu's waarvan de behuizing beschadigd is.

Onderhoud en zorg



WAARSCHUWING!

Verwijder de accu uit het gereedschap voordat u werkzaamheden op het gereedschap uitvoert.

Reiniging



OPGELET!

Draag bij het reinigen met droge perslucht altijd een veiligheidsbril.

Reinig het elektrische gereedschap en de ventilatiesleuven regelmatig. Het reinigingsinterval is afhankelijk van het materiaal en de duur van het gebruik. Blaas het binnenste van de behuizing en de motor regelmatig schoon met droge perslucht.

Reparaties

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde klantenservice.



OPMERKING

Maak de schroeven op de behuizing niet los tijdens de garantieperiode. Het niet naleven van deze vereiste maakt eventuele aanspraken op de fabrieksgarantie ongeldig.

Reserveonderdelen en accessoires

Andere accessoires, met name gereedschap en accessoires, zijn te vinden in de catalogi van de fabrikant. Opengewerkte tekeningen en lijsten met reserveonderdelen zijn terug te vinden op onze homepage:

www.flex-tools.com.

Informatie over de afvoer



WAARSCHUWING!

Maak afgedankte elektrische gereedschappen onbruikbaar:

- *accugereedschap door het verwijderen van de accu.*



Alleen voor EU-landen

Gooi het elektrisch gereedschap niet bij het huishoudelijk afval!

In overeenkomst met de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en omzetting naar nationale wetgeving moet afgedankt elektrisch gereedschap apart worden ingezameld en gerecycled op een milieuvriendelijke manier.



Grondstoffen terugwinnen in plaats van afval verwijderen.

Apparaten, accessoires en verpakking moeten worden gerecycled op een milieuvriendelijke manier. Plastic onderdelen kunnen aan de hand van het materiaaltype worden gerecycled.



WAARSCHUWING!

Gooi accu's nooit met het huishoudelijk afval weg. Gooi geen accu's in het water of in vuur. Open gebruikte accu's nooit.

Alleen voor EU-landen:

In overeenstemming met Verordening 2023/1542 moeten defecte of verbruikte accu's worden gerecycled.



OPMERKING

Vraag uw dealer naar de verwijderingsmogelijkheden!

CE-Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaringen zijn opgenomen in Bijlage 1 van deze gebruikershandleiding.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor schade of gederfde winst als gevolg van werkonderbrekingen veroorzaakt door het product of door een onbruikbaar product.

De fabrikant en zijn vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product of door het gebruik van het product met producten die afkomstig zijn van andere fabrikanten.

Indholdsfortegnelse

Symboler, der bruges i denne brugsvejledning	57
Symboler på produktet	57
Vigtige sikkerhedsoplysninger	57
Støj og vibrationer	59
Tekniske data	60
Overblik	60
Brugsvejledning	60
Transport	62
Vedligeholdelse og pleje	62
Oplysninger om bortskaffelse	62
CE-overensstemmelseserklæring	63
Ansvarsfraskrivelse	63

Symboler, der bruges i denne brugsvejledning

ADVARSEL!

Betyder forestående fare. Manglende overholdelse af denne advarsel, kan føre til dødsfald eller ekstremt alvorlige skader.

FORSIGTIG!

Betyder mulig farlig situation. Manglende overholdelse af denne advarsel, kan føre til mindre personskader eller skade på ejendom.

BEMÆRK

Betyder at der er tips og vigtige oplysninger om apparatet.

Symboler på produktet



Læs brugsvejledningen, før du tænder elværktøjet.



Oplysninger om bortskaffelse af gamle værktøjer (se side 62)



CE-mærkning



UKCA-mærkning

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL!

Før produktet tages i brug, bedes du læse følgende oplysninger og handle i overensstemmelse hermed:

- Disse brugsanvisninger,
- afsnittet »Generelle sikkerhedsanvisninger« om håndtering af elværktøjet i den medfølgende brochure (brochurenummer: 315915),
- Gældende regler på stedet, hvor produktet bruges, for at undgå ulykker.

Dette elværktøjet er af høj kvalitet, og det er fremstillet i henhold til de vedstående sikkerhedsforordninger.

Men når værktøjet er i brug, kan det stadig være en fare for brugerens eller en tredje-parts liv og lemmer, eller elværktøjet eller anden ejendom kan blive beskadiget.

Elværktøjet må kun bruges

- til dens tiltænkte formål,
- og den skal altid være i god tilstand.

Skader og fejl, der påvirker sikkerheden, skal straks repareres.

Anvendelsesformål

Den roterende polermaskine er beregnet

- til erhvervsbrug inden for industri og handel,
- til alle former for poleringsarbejde med poleringssvampe, lammeskind og uldskind, filtskiver, poleringsskive,
- til brug med poleringsværktøjer, der er beregnet til en hastighed på mindst 4350/min.

Sikkerhedsvejledninger til polermaskinen

ADVARSEL!

Læs alle sikkerhedsadvarsler, anvisninger, billeder og specifikationer, der følger med dette elværktøj. Hvis anvisningerne nedenfor ikke følges, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

- Dette elværktøj skal bruges som en polermaskine. Læs alle sikkerhedsadvarsler, anvisninger, billeder og specifikationer, der følger med dette elværktøj. Hvis anvisningerne nedenfor ikke følges, kan

det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

- **Dette værktøj må ikke bruges til ting som slibning, pudsning, stålborstning, hulsækning eller afsækning.** Hvis elværktøjet bruges til noget, det ikke er beregnet til, kan det være farligt og føre til personskader.
- **Dette elværktøj må ikke ændres til brug på en måde, det ikke er beregnet til eller som er angivet af producenten af værktøjet.** Sådanne ændringer kan gøre, at brugeren mister kontrol over elværktøjet, hvilket kan føre til alvorlige personskader.
- **Brug ikke tilbehør, der ikke er beregnet til værktøjet eller anbefalet af producenten af værktøjet.** Bare fordi tilbehøret kan monteres på dit elværktøj, er det ikke sikkert, det er sikkert at bruge.
- **Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst svare til den maksimale hastighed, der er angivet på elværktøjet.** Tilbehør, der kører hurtigere end deres nominelle hastighed, kan gå i stykker og slynges væk.
- **Tilbehørets udvendig diameter og tykkelsen skal være inden for elværktøjets kapacitetsværdi.** Tilbehør i en forkert størrelse kan ikke afskærmes eller styres ordentligt.
- **Målene på tilbehøret skal passe til målene på elværktøjets monteringshardware.** Tilbehør, som ikke passer til monteringsdelene på elværktøjet, kommer ud af balance og vibrerer for meget, hvilket kan gøre, at brugeren mister kontrollen med værktøjet.
- **Beskadiget tilbehør må ikke bruges.** Inden hver brug skal tilbehør, såsom slibeskiver, ses efter for slid og revner, slibepuden skal ses efter for revner og slid, stålborste skal ses efter for løse og ødelagte ståltråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret tabes på jorden, skal du se det efter for skader, og skift eventuelt beskadiget tilbehør. Når tilbehøret er blevet set efter og monteret, skal du og personer i nærheden stå væk fra det drejende tilbehørs linje, og kør elværktøjet på den højeste hastighed i et minut. Beskadigede tilbehør falder normalt fra hinanden, når elværktøjet testes på denne måde.
- **Brug personlige værnemidler. Afhæn-**

gigt af hvad elværktøjet skal bruges til, skal du bruge enten en ansigtsskærm, beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller. Brug en støvmaske, et høreværn, handsker og et forklæde, der kan stoppe små fragmenter fra slibningen. Øjenbeskyttelsen skal kunne standse flyvende rester fra slibningen. Støvmasken eller respiratoren skal være i stand til at filtrere partikler, der dannes når elværktøjet bruges. Langvarig udsættelse for høj støj kan føre til høretab.

- **Hold omkringstående personer på sikker afstand fra arbejdsområdet. Alle, der kommer ind på arbejdsområdet, skal bære personlige værnemidler.** Dele af emnet eller tilbehøret kan slynges væk og forårsage skade uden for det umiddelbare brugsområde.
- **Placer ledningen væk fra drejende tilbehør.** Hvis du mister kontrollen, kan ledningen vikles ind eller skæres over, og din hånd eller arm kan trækkes ind i det drejende tilbehør.
- **Læg aldrig værktøjet ned, før tilbehøret er stoppet helt.** Det drejende tilbehør kan komme i klemme i overfladen og trække værktøjet ud af din kontrol.
- **Kør ikke strømværktøjet, mens du bærer det ved din side.** Utsigtet kontakt med det drejende tilbehør, kan gøre, at dit tøj kommer i klemme og trækker tilbehøret ind i din krop.
- **Rengør regelmæssigt elværktøjets luftåbninger.** Motorens ventilator trækker støv ind i huset, og ophobning af pulveriseret metal kan udgøre elektriske farer.
- **Brug ikke elværktøjet i nærheden af brændbare materialer.** Gnister kan antænde disse materialer.
- **Brug ikke tilbehør, der kræver flydende kølemidler.** Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan føre til dødsfald ved elektrisk stød eller stød.

Tilbageslag og relaterede advarsler:

Tilbageslag er en pludselig reaktion på en fastklemt drejende skive, bagsidepude, børste eller andet tilbehør. Fastklemning gør, at værktøjet hurtigt standser det drejende tilbehør, så det ukontrollerede elværktøj slynges i retningen modsat af tilbehørets drejeretning.

For eksempel, hvis en slibeskive kommer i klemme i emnet, kan kanten af skiven, der kommer ind i klemmepunktet, slibe sig ind i materialets overflade, hvilket får skiven til at slynge ud eller give tilbageslag. Skiven kan enten slynge mod eller væk fra brugeren, afhængigt af hvilken retning skiven bevæger sig i ved klemmepunktet. Slibeskiver kan også gå i stykker i disse situationer. Tilbageslag sker hvis elværktøjet misbruges og/eller bruges forkert eller i forkerte forhold. Disse kan undgås ved at tage følgende forholdsregler i brug.

- **Hold et fast greb på elværktøjet og placer din krop og arm på sådan en måde, at du kan modstå tilbageslag. Brug altid støttegrebet - hvis værktøjet er udstyret med et - så du har fuld kontrol over tilbageslag og drejemomentet under opstart.** Tilbageslag kan styres af brugeren, hvis de passende forholdsregler tages i brug.
- **Placer aldrig hånden i nærheden af det drejende tilbehør.** Tilbehøret kan slynges tilbage over din hånd.
- **Placer ikke din krop der, hvor elværktøjet vil bevæge sig, hvis det skulle give tilbageslag.** Tilbageslag slynger værktøjet modsat skivens retning, der hvor skiven fastklemmes.
- **Vær særlig forsigtig, når du arbejder med hjørner, skarpe kanter osv. Undgå, at tilbehøret hopper eller fastklemmes.** Høringer, skarpe kanter eller hop har en tendens til at fastklemme det drejende tilbehør, som kan gøre at brugeren mister kontrollen med værktøjet eller værktøjet kan give tilbageslag.
- **Monter ikke en savkæde med træskaar, en segmenteret diamantskive med et ydre mellemrum på over 10 mm eller en savklinge med tænder.** Sådanne klinger giver ofte tilbageslag og tab af kontrol.

Særlige sikkerhedsadvarsler til polering:

- **Lad ikke løse dele på poleringsskiven eller dens snore dreje frit. Fastgør eller fjern løse snore.** Drejere eller emnet kan komme i klemme i løse snore, der drejer rundt.

Støj og vibrationer

Støj- og vibrationsværdierne er blevet bestemt i henhold til EN 62841.

Elværktøjets A-evaluerede støjniveau er typisk:

– Lydtryk L_{PA} :	77 dB(A)
– Lydeffektniveau L_{WA} :	85 dB(A)
– Usikkerhed:	$K = 3$ dB

Samlet vibrationsværdi:

– Emissionsværdi a_{h1} :	7.38 m/s^2
– Usikkerhed:	$K = 1.5$ m/s^2



FORSIGTIG!

De angivne måleværdier gælder for et nyt elværktøj. Støj- og vibrationsværdierne ændres med tiden ved daglig brug.



BEMÆRK

Vibrationsemissionen, der er angivet i disse vejledninger, er målt i overensstemmelse med en standardiseret test, som er angivet i EN 62841, og som kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet. Den kan bruges til en foreløbig vurdering af eksponeringen.

Den angivne vibrationsemission er fra normal brug af værktøjet.

Men hvis værktøjet bruges til forskellige ting, med forskelligt tilbehør eller hvis det er dårligt vedligeholdt, kan vibrationsemissionerne være forskellige. Dette kan forøge eksponeringsniveauet markant over den samlede driftstid.

For at foretage en nøjagtig vurdering af vibrationseksponeringen, skal tiden, hvor værktøjet er slukket eller kører, men ikke er i brug, tages i betragtning. Dette kan reducere eksponeringsniveauet markant over den samlede driftstid.

Brug yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugeren mod virkningerne af vibrationerne, såsom: Vedligeholdelse af værktøjet og tilbehør. Og hold hænderne varme og organiser arbejdsmonstrene.



FORSIGTIG!

Brug høreværn, når lydtrykket kommer over 85 dB(A).

Tekniske data

Produkttype	XFE 2 21 18-EC	
Produkt	Excenter polermaskine	
Nominal spænding	V	18
Bagpladens diameter	mm	Φ 150
Værktøj maks.	mm	Φ 160
Nominal hastighed	/min	1350 - 4350
	o/min.	2700 - 8700
Vægt i henhold til FLEX-proceduren 01	kg	2,4
Batteri	18 V	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT
Batteriets vægt	kg	AP 18/2,5 0,4 AP 18/4,0 0,8 AP 18/5,0 0,7 AP 18/8,0 1,1 AP 18/4,0 XT 0,7 AP 18/8,0 XT 1,2
Opladerens kapacitet	CA...18-serien CA...12/18-serien	
Ladetemperatur	0~40°C	
Driftstemperatur	-10~40 °C	
Opbevarings-temperatur	-20~50°C	

Oversigt (se figur A)

Nummereringen af produkttegenskaberne refererer til billedet af maskinen på grafiksiden.

- 1 **Forhåndtag**
- 2 **Hastighedsknap**
- 3 **Låseknop**
- 4 **Håndtag**
- 5 **Skærm til ventilationsindløb**

- 6 **Startknap**
- 7 **Bagplade**
- 8 **Poleringspude**
- 9 **Unbrakonøgle**

Brugsvejledning



ADVARSEL!

Tag batteriet ud, før der udføres nogen form for arbejde på elværktøjet.

Inden elværktøjet tændes

Pak elværktøjet og tilbehør ud, og sørg for at ingen dele mangler eller er beskadiget.



BEMÆRK

Batterierne er ikke ladet helt op, når de leveres. Lad batterierne helt op, inden produktet tages i brug. Se oplysningsoplysningerne i brugsvejledningen.

Tips til vedligeholdelse af batteriet



FORSIGTIG!

- Batterier må aldrig oplades i temperaturer under 4 °C eller over 40 °C.
- Batterier må ikke oplades i miljøer med høj luftfugtighed eller omgivelsestemperatur.
- Batterier og opladere må ikke tildækkes under opladningen.
- Træk opladerens strømstik ud, når batteriet er ladet op.

Batterierne og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er helt normalt!



BEMÆRK

Følg instruktionerne til rigtig opladning af batteriet, der står i brugsvejledningen til batteriet. Hvis batterierne ikke skal bruges i længere tid, skal de opbevares delvist opladet på et køligt sted.

Isætning og udskiftning af batteriet (se figur B1-B2)

- Tryk det opladte batteri i elværktøjet, indtil det klikker på plads (se figur B1).
- Batteriet (2) tages ud ved at trykke på frigivelsesknappen (1), hvorefter det kan trækkes ud (se figur B2).



FORSIGTIG!

Når enheden ikke er i brug, skal du beskytte batterikontakterne. Løse metaldele kan kort-

slutte kontakterne, som kan føre til eksplosion eller brand!

Montering af bagpladen (se figur C)



ADVARSEL!

Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at batteriet er fjernet, før du udfører noget arbejde på værktøjet.



FORSIGTIG!

For at undgå beskadigelse af værktøjet må aksel-låseknappen ikke trykkes ned, når akslen drejer.

- Brug unbrakonøglen (9) til at fjerne de tre bolte. Gem boltene til senere.
- Fjern bagpladen (7).
- Sørg for at monteringshullerne i den nye bagplade passer med hullerne på lejesoklen, og sæt bagpladen den på lejesoklen. Spænd den fast med de tre bolte.

Montering og afmontering af polerpuden (se figur D)

Sådan monteres poleringspuden

- Sluk værktøjet og fjern batteriet.
- Sæt polerpuden (8) mod bagpladen (7). Tryk derefter puden (8) mod pladen (7) så tæt som muligt.

Sådan fjernes poleringspuden

- Træk poleringspuden (8) af.

Skærm til ventilationsindløb (se figur E)

Brug af skærmen til ventilationsindløbet (5) øger værktøjets ydeevne og forlænge dets levetid.

- For at fjerne skærmen til ventilationsindløbet skal du sætte en flad skruetrækker (medfølger ikke) i hakket foroven på skærmen og lirke den af værktøjet.
- For at rengøre skærmen til ventilationsindløbet skal du banke den mod en hård overflade eller blæse den ren med trykluft.
- For at sætte skærmen til ventilationssindløbet på igen skal du klikke skærmen fast i foden på værktøjet.

Startknap (se figur F)

For at tænde polermaskinen, skal du trykke på startknappen (6).

Jo mere startknappen (6) trykkes ind, jo hurtigere kører værktøjet.

Slip startknappen (6), for at slukke værktøjet. Dette værktøj er udstyret med en låseknapp (3), som er praktisk til uafbrudt polering i længere tid ad gangen. Hold startknappen (6) nede, og tryk derefter på låseknappen (3). Slip startknappen (6). Tryk på startknappen (6) for at låse låseknappen (3) op og stoppe den konstante kørsel.

Hastighedsknap (se figur G)



ADVARSEL!

Skift aldrig hastighed, når værktøjet kører.

Hvis du gør dette, kan du miste kontrollen over værktøjet, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

Hastighedsknappen (2) bruges til at indstille værktøjets maksimale hastighed.

Sæt knappen (2) et sted mellem "1", som er den laveste hastighed og "6", som er den højeste hastighed.

Polering



ADVARSEL!

For at mindske risikoen for skader, skal du altid bruge passende øjenbeskyttelse. Brug passende åndedrætsværn ved arbejde i støvede omgivelser.

Spænd emnet fast med en klemme, skruestik eller andre praktiske midler.

Flyt polermaskinen frem og tilbage i lange, fejende bevægelser. Hvis du trykker for hårdt, holder polermaskinen skævt eller bevæger den forkert, kan det føre til hvirvelmærker eller brænding.

Undgå gennembrænding af maling

Det er nemt at brænde igennem malingen på en overflade. Dette kan ske, hvis du polerer med en for høj hastighed, eller hvis du holder polerpuden ét sted, selv i kort tid.

For at undgå gennembrænding af maling, skal du bruge et meget let tryk og hele tiden holde polermaskinen i bevægelse, særligt hvis du arbejder nær kanter eller på overflader, der ændrer sig meget. Vær særlig forsigtig, når du bruger højere hastigheder, som er mere tilbøjelige til at brænde gennem malingen.

Undgå, at værktøjet sætter sig fast



ADVARSEL!

Undgå at værktøjet sætter sig fast i ru overflader, så du reducerer risikoen for "tilbage-slag".

Værktøjet kan sætte sig fast, hvis polerpuden sætter sig fast i ru kanter på en arbejdsflade. Hvis værktøjet sætter sig fast, kan det pludselig „slynges tilbage“, hvilket kan gøre at puden brænder gennem malingen. Brug polermaskinen på en lav hastighed, hvis du polerer ru overflader, så den ikke sætter sig fast.

Ved brug på vanskelige områder, såsom nær beklædninger eller mellem spejlet og ruden på en bil, skal du ikke tage chancer med en polermaskine. Disse steder skal poleres med hånden.

Transport

Litium-ion-batterier er underlagt kravene i lovgivningen om farligt gods.

Transport af disse batterier skal ske i henhold til lokale, nationale og internationale bestemmelser og regler.

Brugerne kan transportere disse batterier på vejene uden yderligere krav.

Fragtselskabers transport af litium-ion-batterier er underlagt reglerne for transport af farligt gods. Forsendelsesforberedelser og transport må kun udføres af uddannede fagpersoner. Hele forløbet skal overvåges professionelt.

Ved transport af genopladelige batterier, skal følgende punkter overholdes:

Sørg for, at batteriets kontaktterminaler er beskyttet og isoleret, så kortslutning undgås. Sørg for, at batteriet er fastgjort, så det ikke kan bevæge sig i emballagen.

Beskadigede eller utætte batterier må ikke transporteres.

For yderligere oplysninger, bedes du kontakte fragtselskabet.



FORSIGTIG!

Batterier med et beskadiget kabinet, må aldrig sendes med posten.

Vedligeholdelse og pleje



ADVARSEL!

Før du laver noget arbejde på elværktøjet, skal du tage batteriet ud af værktøjet.

Rengøring



FORSIGTIG!

Ved rengøring med trykluft, skal du altid bruge beskyttelsesbriller.

Rengør regelmæssigt elværktøjet og luftåbningerne. Rengøringshyppigheden afhænger af materialet, og hvor meget værktøjet bruges. Blæs regelmæssigt kabinettet indeni og motoren med tør trykluft.

Reparationer

Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter.



BEMÆRK

Skruerne på kabinettet må ikke løsnes i garantiperioden. Hvis dette krav ikke overholdes, annulleres garantien fra producenten.

Reserve dele og tilbehør

For andet tilbehør, især værktøjer og tilbehør, bedes du se producentens kataloger. Tegninger og lister over reserve dele kan findes på vores hjemmeside: www.flex-tools.com.

Oplysninger om bortskaffelse



ADVARSEL!

Gør opbrugte elværktøjer ubrugelige ved at:
– fjerne batteriet på batteridrevne elværktøjer.



Kun EU-lande

Elværktøj må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald!

I overensstemmelse med europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelse i national ret, skal elværktøj indsamles separat og genanvendes på en miljøvenlig måde.



Genbrug af råmaterialer i stedet for bortskaffelse af affald.

Enheden, tilbehøret og emballagen skal genbruges på en miljøvenlig måde. Plastdele separeres til genbrug efter materialetype.

**ADVARSEL!**

Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Og de må ikke brændes eller smides i vandet. Åbn ikke brugte batterier.

Kun EU-lande:

I overensstemmelse med forordning 2023/1542 skal defekte og opbrugte batterier genbruges.

**BEMÆRK**

Spørg din forhandler om dine bortskaffelsesmuligheder!

⌂-Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæringerne findes i bilag 1 til denne brugsvejledning.

Ansvarsfraskrivelse

Fabrikanten og dennes repræsentant er ikke ansvarlige for nogen skader eller tabt fortjeneste på grund af afbrydelser i forretninger, forårsaget af produktet eller et ubrugeligt produkt.

Fabrikanten og dennes repræsentant er ikke ansvarlige for nogen skader, der skyldes forkert brug af produktet eller ved brug af produktet med produkter fra andre fabrikater.

Innhold

Symboler brukt i denne håndboken.	64
Symboler på produktet.	64
Viktig sikkerhetsinformasjon.	64
Støy og vibrasjoner.	66
Tekniske data.	67
Oversikt.	67
Bruksanvisning.	67
Transport.	69
Vedlikehold og stell.	69
Informasjon om avhending.	70
CE-samsvarserklæring.	70
Fritak for ansvar.	70

Symboler brukt i denne håndbok



ADVARSEL!

Betegner overhengende fare. Manglende overholdelse av denne advarselen kan føre til død eller svært alvorlige skader.



FORSIKTIGHET!

Angir en mulig farlig situasjon. Manglende overholdelse av denne advarselen kan føre til mindre personskade eller skade på eiendom.



MERK

Angir brukstips og viktig informasjon.

Symboler på produktet



Les håndboken før du slår på elektroverktøyet.



Avhendingsinformasjon for det gamle verktøyet (se side 70)



CE-merking



UKCA-merking

Viktig sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL!

Før du bruker elektroverktøyet, må du lese følgende og handle deretter:

- disse bruksanvisningene,
- «Generelle sikkerhetsinstruksjoner» om håndtering av elektroverktøy i det vedlagte heftet (brosjyre nr.: 315915),
- gjeldende områdereglene og regelverket for forebygging av ulykker.

Dette elektroverktøyet er toppmoderne og er konstruert i samsvar med de anerkjente sikkerhetsforskriftene.

Likevel kan elektroverktøyet utgjøre en fare for brukerens eller en tredjeparts liv og helse under bruk, eller elektroverktøyet eller annen eiendom kan bli skadet.

Elektroverktøyet må kun brukes

- til den tiltenkte bruken
- i perfekt driftstilstand.

Feil som svekker sikkerheten må repareres umiddelbart.

Tiltenkt bruk

Den roterende poleringsmaskinen er beregnet

- til kommersiell bruk i industri og handel,
- for alle typer poleringsarbeid med polerings-svamper, lammeskin og ullskinn, feltplater, raspeplater,
- for bruk med poleringsverktøy som har tilatelse til å kjøre med en hastighet på minst 4350/min.

Sikkerhetsinstruksjoner for poleringsmaskin



ADVARSEL!

Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis du ikke følger alle instruksjonene nedenfor, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for senere referanse.

- Dette elektroverktøyet er ment for bruk som poleringsverktøy. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis du ikke

følger alle instruksjonene nedenfor, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

- **Arbeid som sliping, pussing, stålborsting, hullskjæring eller kapping skal ikke utføres med dette elektroverktøyet.** Arbeid som elektroverktøyet ikke er konstruert for, kan forårsake fare og personskade.
- **Ikke konverter dette elektroverktøyet til å fungere på en måte som ikke er spesifikt designet og spesifisert av verktøyproduzenten.** En slik konvertering kan føre til tap av kontroll og forårsake alvorlig personskade.
- **Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt utformet og anbefalt av verktøyproduzenten.** Bare fordi tilbehøret kan festes til elektroverktøyet ditt, garanterer det ikke sikker bruk.
- **Tilbehørets nominelle hastighet må være minst lik den maksimale hastigheten som er angitt på elektroverktøyet.** Tilbehør som kjører raskere enn den nominelle hastigheten kan gå i stykker og fly fra hverandre.
- **Den ytre diameteren og tykkelsen på tilbehøret må være innenfor kapasitetsklassifiseringen til elektroverktøyet.** Tilbehør med feil størrelse kan ikke beskyttes eller kontrolleres tilstrekkelig.
- **Dimensjonene på tilbehørsmonteringen må passe til dimensjonene til monteringsutstyret til elektroverktøyet.** Tilbehør som ikke samsvarer med monteringsutstyret til elektroverktøyet vil gå ut av balanse, vibrere for mye og kan føre til tap av kontroll.
- **Ikke bruk et skadet tilbehør. Før hver bruk, kontroller tilbehøret, som for eksempel slipeskiver, for avskallinger og sprekker, støtteskiven for sprekker, rifter eller overdreven slitasje, og stålborsten for løse eller sprukne tråder. Hvis elektroverktøyet eller tilbehøret mistes, må du inspisere det for skader eller montere et uskadet tilbehør. Etter at du har inspisert og montert et tilbehør, plasser deg selv og tilskuere unna det roterende tilbehørets plan og kjør elektroverktøyet med maksimal tomgangshastighet i ett minutt.** Skadet tilbehør vil normalt gå i stykker i løpet av denne testtiden.

- **Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruksområde, bruk ansiktsskjerm, vernebriller eller vernebriller. Bruk eventuelt støvmaske, hørselsvern, hansker og butikkforkle som er i stand til å stoppe små slipemidler eller arbeidsstykker.** Øyevernet må være i stand til å stoppe flygende rusk som genereres av ulike operasjoner. Støvmasken eller åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som dannes under arbeidet. Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan forårsake hørselstap.
- **Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet. Alle som går inn i arbeidsområdet må bruke personlig verneutstyr.** Fragmenter av arbeidsstykket eller et ødelagt tilbehør kan fly vekk og forårsake skade utenfor det umiddelbare driftsområdet.
- **Plasser ledningen utenfor spinnetilbehøret.** Hvis du mister kontrollen, kan ledningen kuttes eller sette seg fast og hånden eller armen din kan bli trukket inn i det spinnende tilbehøret.
- **Legg aldri ned elektroverktøyet før tilbehøret har stoppet helt.** Det roterende tilbehøret kan gripe tak i overflaten og ta elektroverktøyet ut av kontroll.
- **Ikke bruk elektroverktøyet mens du bærer det ved siden av deg.** Utilsiktet kontakt med det roterende tilbehøret kan sette seg fast i klærne dine og trekke tilbehøret inn i kroppen din.
- **Rengjør luftventilene på elektroverktøyet regelmessig.** Motorens vifte vil trekke støv inn i huset, og overdreven opphopning av metallpulver kan forårsake elektrisk fare.
- **Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av brennbare materialer.** Gnister kan antenne disse materialene.
- **Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølevæske.** Bruk av vann eller andre væsker kan føre til elektrisk støt.

Tilbakeslag og relaterte advarsler:

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et klemt eller hengende roterende hjul, bakstykke, børste eller annet tilbehør. Klemming eller fastsetting forårsaker rask stans av det roterende tilbehøret, noe som igjen fører til at det ukontrollerte elektroverktøyet tvinges i

motsatt retning av tilbehørets rotasjon på det punktet der det setter seg fast.

Hvis for eksempel en slipeskive setter seg fast eller klemmes av arbeidsstykket, kan kanten av skiven som går inn i klemmepunktet grave seg inn i materialoverflaten, noe som fører til at skiven klatrer ut eller sparker ut. Hjulet kan enten hoppe mot eller bort fra operatøren, avhengig av hjulets bevegelsesretning på klemmepunktet. Slipende hjul kan også ødelegges under disse forholdene.

Tilbakeslag er et resultat av feil bruk av elektroverktøy og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold og kan unngås ved å ta de nødvendige forholdsregler som angitt nedenfor.

- **Hold et fast grep rundt elektroverktøyet og posisjoner kroppen og armen, sånn at du kan motstå tilbakeslagskreftene. Bruk alltid ekstrahåndtaket, hvis det finnes et slikt, for maksimal kontroll over kast eller momentreaksjon under oppstart.** Tilbakeslagskreftene eller dreiemomentreaksjonene kan kontrolleres av operatøren, hvis de riktige forholdsreglene er tatt.
- **Plasser aldri hånden i nærheten av det roterende tilbehøret.** Tilbehøret kan få et tilbakeslag over hånden din.
- **Ikke plasser kroppen din i området der elektroverktøyet vil bevege seg hvis det oppstår et tilbakeslag.** Tilbakeslag vil drive verktøyet i motsatt retning av skivens bevegelse der det setter seg fast.
- **Vær spesielt forsiktig når du arbeider i hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at tilbehøret spretter og setter seg fast.** Hjørner, skarpe kanter eller sprett har en tendens til å sette det roterende tilbehøret fast og forårsake tap av kontroll eller tilbakeslag.
- **Ikke fest et sagkjede treskjæringsblad, segmentert diamanthjul med en perifer åpning større enn 10 mm eller tannet sagblad.** Slike kniver skaper hyppig tilbakeslag og tap av kontroll.

Sikkerhetsadvarsler spesifikke for poleringsoperasjoner:

- **Ikke la noen løs del av poleringsdekselet eller dets festestrenger spinne fritt. Gjem bort eller trim eventuelle løse festesnor.** Løse og spinnende festestrenger kan vikle fingrene eller sette seg fast i arbeidsstykket.

Støy og vibrasjoner

Støy- og vibrasjonsverdiene er bestemt i samsvær med EN 62841.

Det A-veide støynivået til elektroverktøyet er vanligvis:

– Lydtryknivå L_{pA} :	77 dB(A)
– Lydeffektnivå L_{WA} :	85 dB(A)
– Usikkerhet:	K = 3 dB

Total vibrasjonsverdi:

– Utslippsverdi a_h :	7.38 m/s ²
– Usikkerhet:	K = 1.5 m/s ²



FORSIKTIGHET!

De angitte måleverdiene gjelder for nye elektroverktøy. Daglig bruk fører til at støy- og vibrasjonsverdiene endrer seg.



MERK

Vibrasjonsutslippsnivået som er angitt i disse instruksjonene er målt i henhold til en standardisert test gitt i EN 62841 og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Den kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponering.

Det oppgitte vibrasjonsnivået representerer verktøyets viktigste bruksområder.

Hvis verktøyet imidlertid brukes til andre formål, med annet tilbehør eller dårlig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået variere. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig over den totale arbeidsperioden.

For å gjøre en nøyaktig estimering av vibrasjonseksponeringsnivået, er det også nødvendig å ta hensyn til når verktøyet er slått av eller i gang, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig over den totale arbeidsperioden.

Identifiser ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot vibrasjoner, for eksempel: Vedlikehold av verktøyet og tilbehøret, varme hender, organisering av arbeidsmåttene.



FORSIKTIGHET!

Bruk hørselvern ved et lydtrykk over 85 dB(A).

Tekniske data

Produkttype		XFE 2 21 18-EC	
Produkt		Tilfeldig orbital poleringsmaskin	
Nominell spenning	V	18	
Diameter på støtteplate	mm	Φ 150	
Verktøy maks.	mm	Φ 160	
Vurdert hastighet	/min	1350 -4350	
	Opm	2700 - 8700	
Vekt i henhold til FLEX-prosedyre 01	kg	2.4	
Batteri	18V	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	
Batteriets vekt	kg	AP 18/2.5	0.4
		AP 18/4.0	0.8
		AP 18/5.0	0.7
		AP 18/8.0	1.1
		AP 18/4.0 XT	0.7
		AP 18/8.0 XT	1.2
Laderekkevidde	CA...18-serien CA...12/18-serien		
Ladetemperatur	0~40°C		
Arbeidstemperatur	-10~40°C		
Lagringstemperatur	-20~50°C		

Oversikt (se figur A)

Nummereringen av produktfunksjonene refererer til illustrasjonen av maskinen på grafikk-siden.

- 1 Fronthåndtak
- 2 Hurtigvalg
- 3 Låseknapp
- 4 Håndtak

- 5 Inntaksventilbeskyttelse
- 6 Variabel hastighetsbryter
- 7 Bakplate
- 8 Poleringspute
- 9 Sekskantnøkkel

Bruksanvisningen



ADVARSEL!

Ta ut batteriet før du utfører noe arbeid på elektroverktøyet.

Før du slår på elektroverktøyet

Pakk ut elektroverktøyet og tilbehøret, og kontroller at ingen deler mangler eller er skadet.



MERK

Batteriene er ikke fulladet ved levering. Før første gangs bruk, lad batteriene helt opp. Se laderens håndbok.

Tips for lang batterilevetid



FORSIKTIGHET!

- Lad aldri batterier ved temperaturer under 4° eller over 40°C.
- Ikke lad batterier i miljøer med høy luftfuktighet eller omgivelsestemperatur.
- Ikke dekk til batteriene og laderen under ladeprosessen.
- Trekk ut ladestøpselet når ladeprosessen er ferdig.

Batteri og lader varmes opp under ladeprosessen. Dette er helt normalt!



MERK

Følg instruksjonene for riktig batterilading i bruksanvisningen for batteriet.

Hvis batteriene ikke brukes over lengre tid, oppbevar dem delvis oppladet på et kjølig sted.

Sette inn/bytte ut batteriet (se figur B1-B2)

- Trykk det oppladede batteriet inn i elektroverktøyet til det klikker på plass (se figur B1).
- For å fjerne, trykk på utløserknappen (1.) og trekk ut batteriet (2.) (se figur B2).



FORSIKTIGHET!

Når enheten ikke er i bruk, må du beskytte batterikontaktene. Løse metalldeler kan kortslutte kontaktene; eksplosjons- og brannfare!

Montering av bakplaten (se figur C)



ADVARSEL!

Sørg alltid for at verktøyet er slått av og batteriet fjernet før du utfører arbeid på det.



FORSIKTIGHET!

For å unngå skade på verktøyet, må du ikke trykke på spindellåseknappen mens spindelen roterer.

- Bruk unbrakonøkkelen (9) for å fjerne de tre boltene. Ta vare på boltene til montering igjen.
- Fjern bakplaten (7).
- Juster monteringshullene i den nye bakplaten med hullene på lagerbasen og plasser den på lagerbasen. Fest den med de tre boltene.

Montering og fjerning av poleringsputen (se figur D)

For å montere poleringsputen

- Slå av verktøyet og ta ut batteriet.
- Rett inn poleringsputen (8) mot støtteplaten (7), og trykk deretter puten (8) mot platen (7) så tett som mulig.

For å fjerne poleringsputen

- Dra av poleringsputen (8).

Inntaksventilbeskytter (se figur E)

Bruk av inntaksventilbeskytter (5) vil øke ytelsen og forlenge verktøyets levetid.

- For å fjerne inntaksventilen, stikk inn en flat skrutrekker (ikke inkludert) i hakket øverst på inntaksventilen, og briks den løs fra verktøyet.
- For å rengjøre inntaksventilbeskyttelsen, bank den mot en hard overflate, eller blås den ren med trykkluft.
- For å feste inntaksventilbeskyttelsen, smell beskyttelsen inn i åpningen av verktøyets fot.

Variabel hastighets triggerbryter (se figur F)

For å slå på poleringsmaskinen, trykk på bryteren for variabel hastighet (6).

Avtrekkerbryteren (6) gir høyere hastighet med økt avtrekkertrykk og lavere hastighet med redusert avtrekkertrykk.

For å slå den av, slipp utløserbryteren for variabel hastighet (6).

Dette verktøyet er utstyrt med en låseknapp (3), som er praktisk for kontinuerlig polering over lengre tid. Trykk og hold inne avtrekkerbryteren (6) og deretter låseknappen (3). Slipp bryteren for variabel hastighet (6). For å låse opp låseknappen (3) og stoppe kontinuerlig polering, trykk på den variable hastighetsbryteren (6).

Hurtigvalg (se figur G)



ADVARSEL!

Endre aldri hastigheten mens verktøyet er i gang. Hvis du ikke følger denne advarselen, kan du miste kontrollen over verktøyet og forårsake alvorlig personskade.

Hastighetsvelgeren (2) stiller inn verktøyets maksimale hastighet.

Vri hjulet (2) til en hvilken som helst posisjon mellom «1» for laveste hastighet og «6» for høyeste hastighet.

Polering



ADVARSEL!

For å redusere risikoen for skade, bruk alltid riktig øyebeskyttelse. Bruk egnet andedrettsvern ved arbeid i støvete omgivelser.

Bruk en klemme, skrustikke eller andre praktiske hjelpemidler for å holde arbeidsstykket fast.

flytt poleringsmaskinen frem og tilbake i lange, feiende slag. For mye trykk, feil vinkel eller feil bevegelse kan forårsake virvelmerker eller svie.

Forhindrer gjennombrøt maling

Det er lett å brenne seg gjennom malingen på en overflate. Dette kan skje hvis du polerer med for høy hastighet, eller hvis du lar poleringsputen bli liggende på ett sted, selv i en kort periode.

For å unngå at malingen brenner seg gjennom, bruk svært lett trykk og hold poleringsmaskinen i konstant bevegelse, spesielt når du arbeider nær kanter eller der det er brå endringer i arbeidsflatens kontur. Vær spesielt forsiktig når du bruker høyere hastigheter, som har større sannsynlighet for å brenne gjennom GH-maling.

Forhindrer at det setter seg fast



ADVARSEL

Unngå at den setter seg fast på ujevne overflater for å redusere muligheten for «tilbakeslag».

At den setter seg fast oppstår når poleringsputer setter seg fast i grove kanter på en arbeidsflate.

Å sette seg fast kan føre til at verktøyet plutselig "slår tilbake", og det kan føre til at puten brenner gjennom malingen. for å redusere risikoen for å sette seg fast, bruk poleringsmaskinen ved lave hastigheter ved polering av grove overflater.

For vanskelige områder, som nær listverket eller mellom et speil og et vindu på en bil, ikke ta sjanser med en poleringsmaskin. Poler disse overflatene for hånd.

Transport

Litiumionbatterier er underlagt kravene i lov- givningen om farlig gods.

Transport av disse batteriene må gjøres i sam- svar med lokale, nasjonale og internasjonale bestemmelser og forskrifter.

Brukere kan transportere disse batteriene på vei uten ytterligere krav.

Kommersiell transport av litiumionbatterier av rederier er underlagt regelverket for transport av farlig gods. Forberedelser til forsendelse og transport må kun utføres av personer med tilstrekkelig opplæring. Hele prosessen må være profesjonelt overvåket.

Følgende punkter må overholdes ved trans- port av oppladbare batterier:

Sørg for at batteriets kontaktpoler er beskyt- tet og isolert for å forhindre kortslutning.

Sørg for at batteriet er sikret mot bevegelser inne i emballasjen.

Skadede eller lekkende batterier må ikke transporteres.

Kontakt transportselskapet ditt for mer infor- masjon.



FORSIKTIGHET!

Ikke legg ut batterier med skadet hus.

Vedlikehold og stell



ADVARSEL!

Før du utfører noe arbeid på elektroverktøyet, må du ta batteriet ut av verktøyet.

Rengjøring



FORSIKTIGHET!

Bruk alltid vernebriller når du rengjør med tørr trykkluft.

Rengjør elektroverktøyet og ventilasjonsåp- ningene regelmessig. Rengjøringshyppig- heten avhenger av materialet og bruksvarig- heten. Blås regelmessig ut husets innside og motoren med tørr trykkluft.

Reparasjoner

Reparasjoner må kun utføres av et autorisert kundeservicecenter.



MERK

Ikke løsne skruene på huset i løpet av garanti- perioden. Manglende overholdelse av dette kravet vil ugyldiggjøre eventuelle krav under produsentens garanti.

Reservedeler og tilbehør

Annet tilbehør, spesielt verktøy og tilbehør, finner du i produsentens kataloger. Eksplo- derte tegninger og reservedelslister finner du på vår hjemmeside: **www.flex-tools.com**.

Informasjon om avhending



ADVARSEL!

Gjør overflødige elektroverktøy ubrukelige:
– batteridrevet elektroverktøy ved å ta ut batteriet.



Kun EU-land

Ikke kast elektriske verktøy i husholdningsavfallet!

I samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og gjennomføring i nasjonal lov må brukte elektriske verktøy samles inn separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Råvaregjenvinning i stedet for avfallshåndtering.

Enhet, tilbehør og emballasje bør resirkuleres på en miljøvennlig måte. Plastdeler identifiseres for resirkulering i henhold til materialtype.



ADVARSEL!

Ikke kast batterier i husholdningsavfallet, ilden eller vannet. Ikke åpne brukte batterier.

Kun EU-land:

I samsvar med forordning 2023/1542 må defekte eller brukte batterier resirkuleres.



MERK

Spør forhandleren din om avhendingsalternativer!

⌂ ⌂-Samsvarserklæring

Samsvarserklæringene er inkludert i vedlegg 1 til denne håndboken.

Fritak fra ansvar

Produsenten og dennes representant er ikke ansvarlige for skader og tappt fortjeneste som følge av driftsavbrudd forårsaket av produktet eller et ubrukelig produkt.

Produsenten og dennes representant er ikke ansvarlige for skader som er forårsaket av feil bruk av produktet eller av bruk av produktet sammen med produkter fra andre produsenter.

Innehåll

Symboler som används i bruksanvisningen	71
Symboler på produkten	72
Viktig säkerhetsinformation	73
Buller och vibrationer	73
Tekniska data	74
Översikt	74
Bruksanvisning	74
Transport	76
Underhåll och skötsel	76
Information om bortskaffande	77
CE-försäkran om överensstämmelse	77
Undantag från ansvar	77

Symboler som används i bruksanvisningen



VARNING!

Används för att markera allvarlig fara. Om inte anvisningarna följs kan det resultera i dödsfall eller mycket allvarliga personskador.



FÖRSIKTIGHET!

Används för att markera möjliga risker. Om inte anvisningarna följs kan det leda till lättare skador eller skador på egendom.



NOTERA

Tips angående användning och viktig information.

Symboler på produkten



Läs bruksanvisningen innan du slår på elverktuget.



Avyttringsinformation för det gamla verktyget (se sidan 77)



CE-märkning



UKCA-märkning



VARNING!

Läs igenom följande anvisningar och instruktioner innan du börjar använda elverktuget:

- denna bruksanvisning
- de allmänna säkerhetsinstruktionerna om hantering av elverktyg i bifogad broschyr (häfte nr.: 315915),
- nuvarande giltiga anläggningsregler och bestämmelser för att förhindra olyckor.

Detta elverktyg är utrustat med den senaste tekniken och har skapats i enlighet med godkända säkerhetsbestämmelser.

Men elverktuget kan ändå utgöra en livsfara för användaren eller utomstående personer, eller också kan elverktuget eller egendom komma till skada.

Elverktuget får endast användas

- i avsett syfte
- i perfekt fungerande skick.

Fel som påverkar säkerheten ska åtgärdas omedelbart.

Avsedd användning

Den roterande polermaskinen är avsedd

- för kommersiellt bruk inom industri och handel
- för alla typer av poleringsarbeten med polersvampar, lammskinn och ullskinn, filtplatta, putsskivor,
- för användning med polerverktyg som tillåts att köra med ett varvtal på minst 4350/min.

Säkerhetsinstruktioner för polermaskin



VARNING!

Läs igenom alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

- Detta elverktyg är avsett att fungera som en polermaskin. Läs igenom alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador.

- **Arbeten såsom slipning, polering, stålborstning, håltagning eller kapning får inte utföras med detta elverktyg.** Arbeten som elverktyget inte skapats för kan skapa risker och orsaka personskador.
- **Omvandla inte detta elverktyg så att det fungerar på ett sätt som inte är specifikt konstruerat och specificerat av verktygstillverkaren.** Sådan omvandling kan resultera i att kontrollen tappas, vilket kan resultera i allvarliga personskador.
- **Använd inte tillbehör som inte specifikt skapats och rekommenderas av verktygstillverkaren.** Bara för att tillbehöret kan fästas på ditt elverktyg finns inga garantier för att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.
- **Den angivna hastigheten på tillbehöret måste vara minst lika med den maximala hastigheten som är märkt på elverktyget.** Tillbehör som körs fortare än deras klassificerade hastighet kan brytas sönder och flyga iväg.
- **Den yttre diametern och tjockleken på tillbehöret måste vara inom kapacitetsklassificeringen för ditt elverktyg.** Tillbehör med felaktig storlek kan inte skyddas eller kontrolleras på ett adekvat sätt.
- **Dimensionerna för tillbehörsfästet måste passa dimensionerna för monteringshårdvaran för elverktyget.** Tillbehör som inte matchar monteringshårdvaran för elverktyget kommer att bli ur balans, vibrera överdrivet och kan orsaka förlust av kontroll.
- **Använd inte ett skadat tillbehör. Innan varje användning inspektera tillbehöret för sådant som slipskivor för spån eller sprickor, rondelltallrikar för sprickor, trådborstar för lösa eller avbrutna trådar. Om elverktyg eller tillbehör tappats, kontrollera om där finns skador eller installera ett oskadat tillbehör. Efter att ett tillbehör inspekteras och installerats, placera dig själv undan från planet för det roterande tillbehöret och kör elverktyget på maximal obelastad hastighet i en minut.. Skadade tillbehör kommer normalt att gå sönder under denna testtid.**
- **Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på användning, använd ansiktsskärm, skyddsglasögon eller säkerhetsglasögon. Bär i förekommande fall dammask, hörselskydd, handskar och verkstadsförkläde som kan stoppa små slipmedel eller fragment av arbetsstycket.** Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande skräp som genereras av olika arbeten. Dammasken eller andningsskyddet måste kunna filtrera bort partiklar som genereras under arbetet. Långa exponeringar för hörgintensivt buller kan orsaka hörselskador.
- **Håll åskådare på ett säkert avstånd från arbetsområdet. Alla som kommer in på arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrustning.** Fragment från arbetstycket eller ett trasigt tillbehör kan flyga iväg och orsaka skador bortom det omedelbara arbetsområdet.
- **Placera sladden undan från det roterande tillbehöret.** Om du förlorar kontrollen kan sladden skäras av eller trasslas in och din hand eller arm kan dras in i det roterande tillbehöret.
- **Lägg aldrig ned elverktyg innan tillbehöret har stannat helt.** Det roterande tillbehöret kan ta tag i ytan och dra elverktyget utom kontroll.
- **Kör inte elverktyg medan det bärs på sidan av kroppen.** Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret kan ta tag i dina kläder och tillbehöret drar in din kropp.
- **Rengör regelbundet elverktygets luftventiler.** Motorns fläkt kommer att dra in damm i höljet och kraftigt ackumulering av pulvermetall kan utgöra elektriska risker.
- **Använd inte elverktyget i närheten av brännbara material.** Gnistor kan antända dessa material.
- **Använd inte tillbehör som kräver vätskekyllning.** Användning av vatten eller annan vätska kan resultera i dödlig elstöt eller elstöt.

Rekyl och relaterade varningar:

Rekyl är en plötslig reaktion på en fastklämd eller kärvande roterande skiva, fästplatta, borste eller annat tillbehör. Fastklämning eller kärvning gör att det roterande tillbehöret tvärstannar vilket i sin tur gör att det okontrollerade elverktyget tvingas i motsatt riktning mot tillbehörets rotation vid punkten där det fastnar.

Exempelvis om en slipskiva fastnar eller kärvar at arbetstycket kan kanten på skivan som går in i fastklämningspunkten gräva sig in i

ytan på materialet och göra att skivan klättrar ut eller får en rekyl. Skivan kan antingen hoppa mot eller bort från operatören, beroende på riktningen på skivans rotation vid punkten där det kärvar. Slipskivor kan också gå sönder under dessa förhållanden.

Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden och kan undvikas genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs här nedan.

- **Bibehåll ett fast grepp om elverktyget och placera kroppen och armen så att du kan motstå rekyllkrafterna. Använd alltid extrahandtaget, om sådant finns, för maximal kontroll över kast eller vridmomentreaktion vid start.** Användaren kan kontrollera vridmomentsreaktionerna eller rekyllkrafterna om korrekta åtgärder vidtagits.
- **Placera aldrig din hand nära det roterande tillbehöret.** Tillbehöret kan slå tillbaka över din hand.
- **Placera inte kroppen inom området där elverktyget kommer att förflytta sig om en rekyl sker.** Rekyl kommer att driva verktyget i motsatt riktning mot skivans rörelse vid punkten där den kärvar.
- **Var särskilt försiktig vid arbeten i hörn, skarpa kanter etc. Undvik att tillbehöret studsar eller kärvar.** Hörn, skarpa kanter eller studsande har en tendens att klämma fast den roterande tillbehöret och göra att kontrollen förloras eller skapar en rekyl.
- **Fäst inte ett sågkedjeblad för träsnideri, segmenterad diamantskiva med ett perifert mellanrum större än 10 mm eller tandat sågblad.** Sådana blad skapar ofta rekyl och förlorad kontroll.

Säkerhetsvarningar specifikt för poleringsarbeten:

- **Låt inte lösa delar av polerhuvan eller dess tillsatssnören spinna fritt. Stoppa undan eller trimma lösa tillsatssnören.** Lösa och roterande tillsatssnören kan trassla in dina fingrar eller haka fast i arbetssyftet.

Buller och vibrationer

Buller- och vibrationsvärden har fastställts i enlighet med EN 62841.

Normal A-viktad bullernivå för elverktyg:

- Ljudtrycksnivå L_{pA} : 77 dB(A)
- Ljudeffektnivå L_{WA} : 85 dB(A)
- Osäkerhet: $K = 3$ dB

Totalt vibrationsvärde:

- Utsläppsvärde a_h : 7.38 m/s^2
- Osäkerhet: $K = 1.5 m/s^2$



FÖRSIKTIGHET!

De angivna mätvärdena gäller för nya elverktyg. Daglig användning gör att buller- och vibrationsvärdena ändras.



NOTERA

Den vibrationsnivå som anges i informationsbladet har uppmätts i enlighet med ett standardiserat test enligt EN 62841 och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan också användas för att preliminärt uppskatta exponeringen.

Den angivna vibrationsnivån gäller för verktygets huvudsakliga användningsområden.

Om verktyget används för andra typer av arbeten med andra tillbehör eller är dåligt underhållet kan vibrationsnivån skilja sig åt. Det kan väsentligt öka exponeringsnivån över hela arbetsperioden.

För att göra en korrekt bedömning av exponeringsnivån för vibrationer är det också nödvändigt att även räkna med tiden som verktyget är avstängt eller när det är på utan att användas. Det kan väsentligt minska exponeringsnivån över den totala arbetsperioden. Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder som kan vidtas för att skydda den som arbetar med verktyget från vibrationsskador, till exempel underhåll av verktyget och tillbehören, att hålla händerna varma och hur arbetsmönstren utformas.



FÖRSIKTIGHET!

Använd hörselskydd vid ljudnivåer över 85 dB(A).

Tekniska data

Produkttyp		XFE 2 21 18-EG	
Produkt		Slumpmässig orbit-alpolerare	
Märkspänning	V	18	
Stödplattans diameter	mm	Φ 150	
Verktyg Max.	mm	Φ 160	
Nominellt varvtal	/min	1350 - 4350	
	Opm	2700 - 8700	
Vikt enligt FLEX Procedure 01	kg	2,4	
Batteri	18 V	AP 18/2,5	
		AP 18/4,0	
		AP 18/5,0	
		AP 18/8,0	
		AP 18/4,0 XT	
Batteriets vikt	kg	AP 18/8,0 XT	
		AP 18/2,5	0,4
		AP 18/4,0	0,8
		AP 18/5,0	0,7
		AP 18/8,0	1,1
		AP 18/4,0 XT	0,7
		AP 18/8,0 XT	1,2
Laddningsintervall	CA...18-serien CA...12/18-serien		
Laddningstemperatur	0~40°C		
Arbetstemperatur	-10~40 °C		
Förvaringstemperatur	-20~50 °C		

Översikt (se bild A)

Numreringen av produktens delar refererar till illustrationen av verktyget på sidan med bilder.

- 1 Främre handtag
- 2 Hastighetsvred
- 3 Låsknapp
- 4 Handtag
- 5 Skydd inloppsventil
- 6 Hastighetsreglage
- 7 Rondelltallrik

8 Poleringsdyna

9 Insexnyckel

Bruksanvisning



VARNING!

Ta bort batteriet innan något arbete utförs på elverktyget.

Innan elverktyget slås på

Packa upp elverktyget och tillbehören och kontrollera att inga delar saknas eller är skadade.



NOTERA

Batterierna är inte fulladdade vid leverans. Ladda batterierna helt innan första användning. Se anvisningarna för laddaren.

Tips för längre batteritid



FÖRSIKTIGHET!

- Ladda aldrig batterierna vid temperaturer under 4 °C eller över 40 °C.
- Ladda inte batterierna i miljöer med hög luftfuktighet eller hög temperatur.
- Täck inte över batterier och laddare under laddningsprocessen.
- Dra ut laddarens nätkontakt efter avslutad laddning.

Batteri och laddare blir varma under laddningsprocessen. Detta är helt normalt!



NOTERA

Följ instruktionerna för korrekt laddning av batteriet, som finns i anvisningarna för batteriet.

Om batterierna inte används under en längre tid ska de förvaras delvis laddade på en sval plats.

Sätta i/byta batteriet (se bild B1-B2)

- Tryck in det laddade batteriet i elverktyget tills det klickar på plats (se bild B1).
- För att ta bort, tryck på låsknappen (1.) och dra ut batteriet (2.) (se bild B2).



FÖRSIKTIGHET!

Skydda batteriets kontakter när enheten inte används. Lösa metalldelar kan kortslua kontakterna och medför risk för explosion och brand!

Montering av stödplattan (se bild C)



VARNING!

Se alltid till att verktyget är avstängt och att batteriet är urkopplat innan du utför något arbete på verktyget.



FÖRSIKTIGHET!

För att förhindra skador på verktyget, tryck inte på spindellåsknappen medan spindeln roterar.

- Använd insexnyckeln (9) för att ta bort de tre bultarna. Spara bultarna för återmontering.
- Ta bort stödplattan (7).
- Rikta in monteringshålen i den nya stödplattan med hålen på lagerbasen och placera den på lagerbasen. Fäst den med de tre bultarna.

Montering och borttagning av poleringsdynan (se bild D)

För att montera poleringsdynan

- Stäng av verktyget och ta ut batteriet.
- Rikta in poleringsdynan (8) mot stödplattan (7) och tryck sedan dynan (8) mot plattan (7) så hårt som möjligt.

För att ta bort poleringsdynan

- Dra av poleringsdynan (8).

Inloppsskydd (se bild E)

Användning av inloppsskyddet (5) ökar prestandan och förlänger verktygets livslängd.

- För att ta bort inloppsskyddet, sätt in en platt skruvmejsel (medföljer ej) i skåran högst upp på inloppsskyddet och bänd bort den från verktyget.
- För att rengöra inloppsskyddet, knacka det mot en hård yta eller blås det rent med tryckluft.
- För att fästa inloppsventilskyddet, snäpp fast skyddet i verktygets fot.

Strömbrytare för variabel hastighet (se bild F)

För att slå på polermaskinen, tryck på avtryckaren med variabel hastighet (6).

Avtryckarbrytaren (6) ger högre hastighet med ökat avtryckartryck och lägre hastighet med minskat avtryckartryck.

Stäng av den genom att släppa avtryckaren med variabel hastighet (6).

Detta verktyg är utrustat med en låsknapp (3), vilket är praktiskt för kontinuerlig polering under längre perioder. Tryck och håll in avtryckarknappen (6) och tryck sedan på låsknappen (3). Släpp avtryckaren med variabel hastighet (6). För att låsa upp låsknappen (3) och stoppa kontinuerlig polering, tryck på avtryckaren med variabel hastighet (6).

Snabbval (se bild G)



VARNING!

Ändra aldrig hastigheten när verktyget körs.

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till att du förlorar kontrollen över verktyget och orsakar allvarliga personskador.

Hastighetsratten (2) ställer in verktygets maximala hastighet.

Vrid ratten (2) till valfritt läge mellan "1" för lägsta hastighet och "6" för högsta hastighet.

Polering



VARNING!

För att minska risken för skador, använd alltid lämpligt ögonskydd. Använd lämpligt andningsskydd vid arbete i dammiga miljöer.

Använd en klämma, ett skruvstöd eller annat praktiskt hjälpmedel för att hålla fast arbetssyttet.

Flytta poleraren fram och tillbaka i långa, svepande drag. För mycket tryck, fel vinkel eller felaktig rörelse kan orsaka virvelmärken eller brännskador.

Förhindra genombränning av färg

Det är lätt att bränna igenom färgen på en yta. Detta kan inträffa om du polerar med för hög hastighet eller om du låter poleringsdynan stanna på ett ställe, även under en kort tid. För att förhindra att färgen bränns igenom, tryck mycket lätt och håll polermaskinen i konstant rörelse, särskilt när du arbetar nära kanter eller där det sker plötsliga förändringar i arbetsytans kontur. Vara särskilt försiktig när du använder högre hastigheter, som är mer benägna att bränna igenom färg.

Förhindra fastklämning

VARNING!

Undvik att fastna på ojämna ytor för att minska risken för "rekylar"

Fastklämning uppstår när poleringsdynor fastnar på ojämna kanter på en arbetsyta. Fastna kan orsaka att verktyget plötsligt "rekylar" och det kan orsaka att dynan brinner genom färgen. För att minska risken för fasthakning, använd poleraren med låga hastigheter vid polering av grova ytor. För svåra områden, som nära lister eller mellan en spegel och ett fönster på en bil, riskera inte med en polermaskin. Polera dessa ytor för hand.

Transport

Litiumjonbatterier omfattas av lagstiftningen om farligt gods.

Transport av denna typ av batterier måste ske i enlighet med lokala, nationella och internationella bestämmelser och föreskrifter.

Användare får transportera batterierna på väg utan ytterligare krav.

Kommersiell transport av litiumjonbatterier, som utförs av fraktbolag, omfattas av bestämmelserna för transport av farligt gods. Transportförberedelser och transport får endast utföras av personer med lämplig utbildning. Hela processen måste övervakas professionellt.

Följande punkter måste beaktas vid transport av laddningsbara batterier:

Se till att batteriets kontaktterminaler är skyddade och isolerade för att förhindra kortslutning.

Se till att batteriet är säkrat mot rörelser inuti förpackningen.

Skadade eller läckande batterier får inte transporteras.

Kontakta ditt fraktbolag för mer information.

FÖRSIKTIGHET!

Skicka inte batterier som har ett skadat hölje.

Underhåll och skötsel

VARNING!

Innan du utför något arbete på elverktyget, ta ut batteriet ur verktyget.

Rengöring

FÖRSIKTIGHET!

Använd alltid skyddsglasögon vid rengöring med tryckluft.

Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöppningar. Hur ofta du ska rengöra beror på vilket material du arbetat med och hur länge verktyget använts. Blås regelbundet ur höljets inre delar med torr tryckluft.

Reparationer

Reparationer får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.

NOTERA

Lossa inte skruvarna på höljet under garanti-perioden. Underlåtenhet att följa detta krav kommer att ogiltigförklara alla anspråk under tillverkarens garanti.

Reservdelar och tillbehör

Andra tillval, särskilt verktyg och tillbehör, finns i tillverkarens kataloger. Sprängritningar och reservdelslistor kan hittas på vår hemsida: **www.flex-tools.com**.

Information om bortskaffande



VARNING!

Gör uttjänta elverktyg obrukbara:

- genom att ta bort batteriet från batteridrivna elverktyg.



Endast EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna!

I enlighet med direktivet 2012/19/EU

om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall, som även införlivats i de nationella lagstiftningarna, måste elverktyg samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt.



Råmaterial återanvänds istället för att kastas som avfall.

Enheter, tillbehör och förpackning skall återvinnas på ett miljövänligt sätt. Plastdelar identifieras för återvinning enligt materialtyp.



VARNING!

Kasta inte batterier i hushållssoporna, i öppen eld eller i vatten. Öppna inte förbrukade batterier.

Endast EU-länder:

I enlighet med direktiv 2023/1542/måste defekta och förbrukade batterier återvinnas.



NOTERA

Fråga din återförsäljare om alternativ för bortskaffande!

☞ (-) Försäkran om överensstämmelse

Deklaration om överensstämmelse finns i bilaga 1 i bruksanvisningen.

Undantag från ansvar

Tillverkaren och dennes representanter är inte ansvariga för några skador eller förlust av förtjänst på grund avbrott i verksamheten, som orsakats av produkten eller av en oanvändbar produkt.

Tillverkaren och dennes representanter är inte ansvariga för några skador som orsakats av felaktig användning av produkten eller om produkten använts tillsammans med produkter från andra tillverkare.

Sisältö

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit	78
Tuotteen symbolit	78
Tärkeitä turvallisuustietoja	78
Melu ja ääni	80
Tekniset tiedot	81
Yleiskatsaus	81
Käyttöohjeet	81
Kuljettaminen	83
Huolto ja hoito	83
Hävittämistä koskevat tiedot	84
CE-vaatimusten mukaisuusvakuutus	84
Vastuun poissulkeminen	84

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit



VAROITUS!

Ilmaisee uhkaavaa vaaraa. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai erittäin vakaviin vammoihin.



HUOMIO!

Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa lieviin vammoihin tai omaisuusvahinkoihin.



HUOMAA

Ilmaisee käyttövinkkejä ja tärkeitä tietoja.

Tuotteen symbolit



Lue käyttöopas ennen sähkötyökalun käynnistämistä.



Vanhan työkalun hävittämisohjeet (katso sivu 84)



CE-merkintä



UKCA-merkintä

Tärkeitä turvallisuustietoja



VAROITUS!

Ennen sähkötyökalun käyttöä lue seuraavat ja toimi niiden mukaan:

- nämä käyttöohjeet,
- ”Yleiset turvallisuusohjeet” sähkötyökalujen käsittelyyn mukana tulevasta lehtisestä (julkaisunumero: 315915),
- nykyiset voimassa olevat työpaikan säännöt ja onnettomuuksien ehkäisemistä koskevat säännöt.

Tämä sähkötyökalu on uusinta tekniikkaa ja se on rakennettu hyväksytyjen turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Sähkötyökalun käyttö saattaa kuitenkin aiheuttaa hengenvaaran tai loukkaantumisaaran käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle tai sähkötyökalu tai muu omaisuus voi vaurioitua.

Sähkötyökalua saa käyttää vain

- sen käyttötarkoitukseen
- täydellisessä toimintakunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt on korjattava välittömästi.

Käyttötarkoitus

Pyörivä kiillotuskone on tarkoitettu

- ammattikäyttöön teollisuudessa ja kaupan alalla,
- kaikentyyppisiin kiillotustöihin kiillotussienilä, lampaannahalla ja -villalla, huopalaikoilla ja hiontalevyillä,
- käytettäväksi kiillotustyökalujen kanssa, joiden käyttö on sallittu vähintään 4350/min pyörimisnopeudella.

Kiillotuskoneen turvallisuusohjeet



VAROITUS!

Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana tulleet turvallisuusvaroitukset, ohjeet, piirustukset ja tekniset tiedot. Jos kaikkia alla olevia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen. Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.

- Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi kiillotuskoneena. Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana tulleet turvallisuusvaroitukset, ohjeet, piirustukset

tukset ja tekniset tiedot. Jos kaikkia alla olevia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakuu loukkaantuminen.

- **Tällä sähkötyökalulla ei saa suorittaa hiontaa, hiekkapaperihiontaa, teräsharjausta, reikien poraamista tai katkaismista.** Toiminnot, joihin sähkötyökalua ei ole suunniteltu, voivat luoda vaaran ja aiheuttaa henkilövahingon.
- **Älä muuta tätä sähkötyökalua toimimaan tavalla, jota työkalun valmistaja ei ole sille nimenomaisesti suunnitellut ja määrittänyt.** Tällainen muuntaminen voi johtaa hallinnan menetykseen ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
- **Älä käytä lisävarusteita, joita työkalun valmistaja ei ole sille nimenomaisesti suunnitellut tai joita se ei ole suositellut.** Vaikka pystyt kiinnittämään lisävarusteen sähkötyökaluun, se ei takaa sen turvallista käyttöä.
- **Lisävarusteen nimellisenopeuden täytyy olla vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkitty enimmäisnopeus.** Lisävarusteet, jotka toimivat nimellisenopeuttaan nopeammin voivat rikkoutua ja sinkoutua osiksi.
- **Lisävarusteen läpimitan ja paksuuden pitää olla sähkötyökalun kapasiteettiluokituksen rajoissa.** Vääränkokoisia lisävarusteita ei voida suojata tai hallita riittävästi.
- **Lisävarusteen kiinnitysmittojen on vastattava sähkötyökalun kiinnityslaitteiston mittoja.** Lisävarusteet, jotka eivät sovi sähkötyökalun kiinnityslaitteistoon käyvät tasapainottomasti, tärisyvät liikaa ja saattavat aiheuttaa hallinnan menettämisen.
- **Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta.** Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa lisävarusteet, kuten hiontalaiikat säröjen ja murtumien varalta, tukilaiikat halkeamien ja liiallisen kulumisen varalta, teräsharjat irronneiden tai murtuneiden harjasten varalta. Mikäli sähkötyökalu tai lisävaruste on pudonnut, tarkasta vauriot tai kiinnitä uusi ehjä lisävaruste. Kun olet tarkistanut ja kiinnittänyt lisävarusteen, sekä käyttäjän että sivullisten tulee siirtyä pois pyörivän lisävarusteen kohdalta. Käytä sähkötyökalua suurimmalla joutokäyntinopeudella yhden minuutin ajan. Vaurioituneet lisävarusteet

rikkoutuvat yleensä palasiksi tämän testiajan aikana.

- **Käytä henkilönsuojaimia.** Käytä käyttökohteesta riippuen kokokasvonaamaria, silmiensuojainta tai suojalaseja. Käytä tarvittaessa pölynaamaria, kuulonsuojaimia, käsineitä ja työesiliinaa, jotka pystyvät pysäyttämään pienet hioma- tai materiaalihiukkaset. Suojalasien on kyettävä pysäyttämään eri toimintojen yhteydessä syntyneet lentävät roskat. Pölysuojan tai hengityssuojan täytyy pystyä suodattamaan käytön aiheuttamat hiukkaset. Pitkä altistuminen kovalle melulle saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä.
- **Pidä sivulliset turvallisella etäisyydellä työskentelyalueesta.** Kaikilla, jotka tulevat työskentelyalueelle täytyy olla henkilönsuojaimet. Työkappaleen palat tai rikkoutunut lisävaruste saattavat sinkoutua ja aiheuttaa loukkaantumisia työskentelyalueen ulkopuolella.
- **Pidä johto etäällä pyörivästä lisävarusteesta.** Jos menetät hallinnan, johto saattaa katketa tai repeytyä ja kätesi joutuu kosketuksiin pyörivän lisävarusteen kanssa.
- **Älä koskaan laita sähkötyökalua alas, jos lisävaruste ei ole täysin pysähtynyt.** Pyörivä lisävaruste saattaa koskettaa laskualustaa, jolloin voit menettää sähkötyökalun hallinnan.
- **Älä kanna koskaan käynnissä olevaa sähkötyökalua.** Koskettaessaan vahingossa lisävarustetta vaatteet voivat tarttua siihen kiinni ja vaihtotyökalu saattaa porautua käyttäjän kehoon.
- **Puhdista sähkötyökalun tuuletusaukot säännöllisesti.** Moottorin puhallin vetää pölyä kotelon sisälle ja metallipölyn kerääntyminen saattaa aiheuttaa sähköön liittyviä vaaroja.
- **Älä käytä sähkötyökalua lähellä syttyviä materiaaleja.** Kipinät voivat sytyttää nämä materiaalit.
- **Älä käytä lisävarusteita, jotka vaativat nestemäisiä jäähdytysaineita.** Veden tai muiden nestemäisten jäähdytysaineiden käyttö saattaa johtaa sähköiskuun.

Takapotku ja siihen liittyvät varoitukset:

Takapotku on äkillinen liike, joka aiheutuu pyörivän laikan, tukilaikan, harjan tai muun varusteen puristumisesta tai juuttumisesta kiinni. Puristuminen tai kiinni juuttuminen johtaa pyörivän varusteen nopeaan pysähtymiseen, mikä vuorostaan lennättää sähkötyökalun vastakkaiseen suuntaan varusteen pyörimissuuntaan nähden.

Esimerkiksi, jos hiomalaikka jää kiinni tai puristuksiin työkappaleeseen, saattaa hiomalai-kan reuna, joka on uponnut työkappaleeseen, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan ponna-duk- sen ulos työkappaleesta tai takapotkun. Laikka voi joko iskeytyä kohti käyttäjää tai hänestä pois päin riippuen laikan pyörintä- suunnasta puristuskohdassa. Hiomalaikat voivat myös rikkoutua näissä olosuhteissa. Takapotku on seurausta työkalun väärinkäy- töstä ja/tai vääristä toimintamenetelmistä tai olosuhteista, ja se voidaan estää sopivin varotoimin, joita selostetaan seuraavassa.

- **Pidä sähkötyökalusta kiinni tukevalla otteella ja pidä kehosi ja käsivartesi sellaisessa asennossa, että pystyt hallitsemaan takapotkun voimat. Käytä aina apukahvaa, jos sellainen on, jotta voit hallita takapotkun voiman tai reaktio- momentin mahdollisimman hyvin käyn- nistyksen aikana.** Koneen käyttäjä pystyy hallitsemaan takapotkun ja reaktiovoimat noudattamalla sopivia varotoimenpiteitä.
- **Älä koskaan laita kättäsi lähelle pyörivää lisävarustetta.** Lisävaruste voi iskeytyä käteesi.
- **Älä seiso paikassa, jonne sähkötyökalu todennäköisesti lentää takapotkun sat- tuessa.** Takapotku pakottaa sähkötyökalun vastakkaiseen suuntaan kuin laikan liike jumittumiskohdassa.
- **Työskentele erittäin varovasti kulmien, terävien reunojen tms. alueella. Estä lisävarusteen ponnahtaminen ja juuttu- minen.** Pyörivä lisävaruste saattaa juuttua kulmiin, teräviin reunoihin tai ponnahtaa, mikä aiheuttaa laitteen hallinnan menettä- misen tai takapotkun.

- **Älä kiinnitä moottorisahan puunleik- kausterää, segmentoitua timanttilaik- kaa, jonka reuna-aukko on yli 10 mm, tai hammastettua sahanterää.** Tällaiset terät aiheuttavat toistuvia takapotkuja ja hallin- nan menetyksiä.

Kiillotustöitä koskevat erityiset turvallisuusvaroitukset:

- **Varmista, ettei kiillotushupussa ole irto- naisia osia, erityisesti kiinnitysnauhoja, jotka pyörivät vapaasti. Piilota tai lyhen-nä irtonaiset kiinnitysnauhat.** Irtonaiset, pyörivät kiinnitysnauhat voivat tarttua sormiin tai työkappaleeseen.

Melu ja värinä

Melu- ja värinäarvot on mitattu standardin EN 62841 mukaan.

Sähkötyökalun A-painotettu melutaso on tyypillisesti:

– Äänenpainetaso L_{pA} :	77 dB(A)
– Äänitehotaso L_{WA} :	85 dB(A)
– Epävarmuus:	$K = 3$ dB

Kokonaistärinäarvo:

– Päästöarvo a_h :	7.38 m/s ²
– Epävarmuus:	$K = 1.5$ m/s ²



HUOMIO!

Määritellyt mittausarvot koskevat uusia sähkötyökaluja. Päivittäisessä käytössä melu- ja värinäarvot muuttuvat.



HUOMAA

Näissä ohjeissa annettu värinäataso on mitattu standardissa EN 62841 normitetun mittausme- netelmän mukaan ja sitä voidaan käyttää sähkö- työkalujen keskinäiseen vertailuun. Se soveltuu myös altistuksen alustavaan arviointiin.

Ilmoitettu värinäataso tarkoittaa altistumisen tasoa työkalun pääasiallisessa käyttötarkoituk- sessa.

Jos työkalua kuitenkin käytetään muihin käyttö- tarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla tai huonol- la huollolla, värinäpäästötaso saattaa poiketa ilmoitetusta. Tällöin koko työaikaa koskeva värinäaltistus voi olla selvästi suurempi.

Tärinälle altistumistason tarkassa arvioinnissa on otettava huomioon myös jakso, kun työka- lu on kytketty pois päältä tai kun se käy, mutta

sillä ei varsinaisesti työskennellä. Tällöin koko työaikaa koskeva tärinäaltistus voi olla selvästi pienempi.

Määrittää lisätoimenpiteet koneen käyttäjän suojaamiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: Työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työtapojen organisointi.



HUOMIO!

Käytä kuulonsuojaimia melutason ylittäessä 85 dB (A).

Tekniset tiedot

Tuotteen tyyppi	XFE 2 21 18-EC	
Tuote	Epäkeskokiillotuskone	
Nimellisjännite	V	18
Tukilevyn halkaisija	mm	Φ 150
Työkalun maks.	mm	Φ 160
Nimellinen nopeus	/min opm	1350-4350 2700-8700
Paino FLEX-menetetyn 01 mukaisesti	kg	2,4
Akku	18 V	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT
Akun paino	kg	AP 18/2.5 0,4 AP 18/4.0 0,8 AP 18/5.0 0,7 AP 18/8.0 1,1 AP 18/4.0 XT 0,7 AP 18/8.0 XT 1,2
Laturit	CA...18-sarja CA...12-/18-sarja	
Latauslämpötila	0~40°C	
Käyttölämpötila	-10-40 °C	
Varastointilämpötila	-20-50 °C	

Yleiskatsaus (katso kuva A)

Tuotteen ominaisuuksien numerointi viittaa koneen kuvaan grafiikkasivulla.

- 1 Etukahva**
- 2 Nopeussäädin**
- 3 Lukituspainike**
- 4 Kahva**
- 5 Tulouukon suojus**
- 6 Portaaton nopeuden liipaisukytkin**
- 7 Tukilevy**
- 8 Kiillotustyyny**
- 9 Kuusiokoloavain**

Käyttöohjeet



VAROITUS!

Irrota akku ennen minkään toimenpiteiden suorittamista sähkötyökalulle.

Ennen sähkötyökalun käynnistämistä

Pura sähkötyökalu ja lisävarusteet pakkauksesta, ja tarkista, ettei mitään osia puutu tai ole vaurioitunut.



HUOMAA

Akkuja ei ole ladattu täyteen toimitettaessa. Lataa akut täyteen ennen käytön aloittamista. Katso laturin käyttöopas.

Vinkkejä akun pitkän käyttöiän saavuttamiseen



HUOMIO!

- Älä lataa akkuja alle 4° tai yli 40° C: n lämpötilassa.
- Älä lataa akkuja ympäristöissä, joissa on korkea ilmankosteus tai ympäristön lämpötila.
- Älä peitä akkuja ja laturia latausprosessin aikana.
- Vedä laturin pistoke irti latausprosessin päätyttyä.

Akku ja laturi kuumenevat latausprosessin aikana. Tämä on täysin normaalia!



HUOMAA

Noudata akun käyttöohjeessa annettuja ohjeita akun oikeasta lataamisesta.

Jos akkuja ei käytetä pitkään aikaan, säilytä niitä osittain ladattuina viileässä paikassa.

Akun asentaminen/vaihtaminen (katso kuvat B1-B2)

- Paina ladattua akkua sähkötyökaluun, kunnes se napsahtaa paikalleen (katso kuva B1).
- Irrota painamalla vapautuspainiketta (1) ja vetämällä akku (2) ulos (katso kuva B2).



HUOMIO!

Kun laite ei ole käytössä, suojaa akun kosketimet. Irralliset metalliosat voivat aiheuttaa oikosulun koskettamiin; räjähdys- ja palovaara!

Tukilevyn asentaminen (katso kuva C)



VAROITUS!

Varmista aina, että työkalu on kytketty pois päältä ja akku on irrotettu, ennen kuin teet mitään toimenpiteitä työkalulle.



HUOMIO!

Työkaluvaurioiden välttämiseksi älä paina karan lukituspainiketta, kun kara pyörii.

- Irrota kolme pulttia kuusiokoloavaimella (9). Laita pultit talteen uudelleen asentamista varten.
- Poista tukilevy (7).
- Kohdista uuden tukilevyn kiinnitysreiät laakeripesän reikiä päälle ja aseta se laakeripesään. Kiinnitä se kolmella pultilla.

Kiillotustyydyn asentaminen ja poistaminen (katso kuva D)

Kiillotustyydyn asentaminen

- Sammuta työkalu ja irrota akku.
- Kohdista kiillotustyydyn (8) tukilevyyn (7) ja paina tyydyn (8) mahdollisimman tiukasti levyä (7) vasten.

Kiillotustyydyn irrottaminen

- Irrota kiillotustyydyn (8).

Tuloaukon suojus (katso kuva E)

Tuloaukon suojuksen (5) käyttö parantaa työkalun suorituskykyä ja pidentää työkalun käyttöikää.

- Irrota tuloaukon suojus työntämällä litteä ruuvimeisseli (ei sisälly toimitukseen) tuloaukon suojuksen yläosassa olevaan loveen ja väännä se pois työkalusta.
- Puhdista tuloaukon suojus napauttamalla sitä kovaa pintaa vasten tai puhaltamalla se puhtaaksi paineilmalla.

- Kiinnitä tuloaukon suojus napsauttamalla suojus työkalun jalkaan.

Portaaton nopeuden liipaisinkytkin (katso kuva F)

Käynnistä kiillotuskone painamalla portaaton nopeuden liipaisinkytkintä (6).

Liipaisinkytkin (6) tuottaa suuremman nopeuden kovemmalla liipaisimen puristuksella ja pienemmän nopeuden kevyemmällä liipaisimen puristuksella.

Sammuta työkalu vapauttamalla portaaton nopeuden liipaisinkytkin (6).

Tämä työkalu on varustettu lukituspainikkeella (3), joka on kätevä pitkäkestoiseen kiillottamiseen. Pidä liipaisinkytkintä (6) painettuna ja paina sitten lukituspainiketta (3). Vapauta portaaton nopeuden liipaisinkytkin (6). Vapauta lukituspainike (3) ja lopeta jatkuva kiillotus painamalla portaaton nopeuden liipaisinkytkintä (6).

Nopeussäädin (katso kuva G)



VAROITUS!

Älä koskaan muuta nopeutta työkalun ollessa käynnissä. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa työkalun hallinnan menettämisen ja vakavan henkilövahingon.

Nopeussäädin (2) asettaa työkalun suurimman nopeuden.

Käännä säädin (2) mihin tahansa asentoon välillä "1" (hitain nopeus) ja "6" (suurin nopeus).

Kiillottaminen



VAROITUS!

Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi käytä aina asianmukaista silmäsuojaa. Käytä sopivaa hengityssuojainta pölyisissä olosuhteissa.

Kiinnitä työkalupale puristimella, ruuvipuristimella tai muulla käytännöllisellä tavalla.

Liikuta kiillotuskonetta edestakaisin pitkällä, pyyhkäisevillä vedoilla. Liiallinen painaminen, väärä kulma tai virheellinen liike voivat aiheuttaa pyörremerkkejä tai palojälkiä.

Maalin läpipalamisen estäminen

Pinnan maali palaa helposti läpi. Tämä voi tapahtua, jos kiillotat liian suurella nopeudella tai jos kiillotustyyppi on yhdessä kohdassa vaikka vain lyhyen ajan.

Maalin läpipalamisen estämiseksi paina hyvin kevyesti ja pidä kiillotuskone jatkuvassa liikkeessä, erityisesti kun työskentelet reunojen lähellä tai työpinnan muodossa on jyrkkiä muutoksia. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi suurempia nopeuksia, jotka todennäköisemmin aiheuttavat maalin läpipalamisen.

Tarttumisen estäminen



VAROITUS!

Vältä tarttumista karkeisiin pintoihin vähentääksesi "takapotkun" mahdollisuutta.

Tarttuminen tapahtuu, kun kiillotustyyppi tarttuvat työstettävän pinnan karkeisiin reunoihin. Tarttuminen voi aiheuttaa työkalun äkillisen "takapotkun" ja se voi aiheuttaa tynyn palamisen maalin läpi. Tarttumisriskin vähentämiseksi käytä kiillotuskonetta pienillä nopeuksilla, kun kiillotat karkeitä pintoja.

Älä käytä kiillotuskonetta hankalissa paikoissa, kuten koristelistojen lähellä tai auton peilin ja ikkunan välissä. Kiillota nämä pinnat käsin.

Kuljettaminen

Litiumioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden lainsäädännön piiriin.

Akkujen kuljetus on suoritettava paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten ja sääntöjen mukaisesti.

Käyttäjät voivat kuljettaa näitä akkuja maanteitse ilman lisävaatimuksia.

Litiumioniakkujen kaupallinen kuljetus kuljetusyhtiöiden toimesta on vaarallisten tavaroiden kuljetusta koskevien sääntöjen alaista. Lähetyksen valmistelut ja kuljetus voidaan suorittaa vain asianmukaisesti koulutettujen henkilöiden toimesta. Koko prosessia on valvottava ammattimaisesti.

Seuraavia kohtia on noudatettava ladattavia akkuja kuljetettaessa:

Varmista, että akun kosketinliittimet on suojattu ja eristetty oikosulkujen estämiseksi.

Varmista, että akku on kiinnitetty, jotta se ei pääse liikkumaan pakkauksen sisällä.

Vaurioituneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa.

Ota yhteyttä kuljetusyhtiöön saadaksesi lisätietoja.



HUOMIO!

Älä lähetä akkuja, joiden kotelo on vaurioitunut.

Huolto ja hoito



VAROITUS!

Ennen kuin teet mitään toimenpiteitä sähkötyökalulle, irrota akku työkalusta.

Puhdistaminen



HUOMIO!

Käytä aina suojalaseja, kun puhdistat kuivalla paineilmalla.

Puhdista sähkötyökalu ja tuuletusaukot säännöllisesti. Puhdistusväli riippuu materiaalista ja käyttöajan pituudesta. Puhalla kotelon sisätila ja moottori puhtaaksi kuivalla paineilmalla säännöllisin välein.

Korjaukset

Korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huolto-liike.



HUOMAA

Älä irrota kotelon ruuveja takuuajana. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättäminen mitätöi kaikki valmistajan takuuseen liittyvät vaateet.

Varaosat ja lisätarvikkeet

Muut lisäosat, etenkin työkalut ja lisäosat, löytyvät valmistajan tuoteluetteloista. Räjähdytyskuvat ja varaosaluettelot löydät kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com.

Hävittämistä koskevat tiedot



VAROITUS!

Tee käytöstä poistetut sähkötyökalut käyttökelvottomiksi:

- *akkukäyttöiset poista akku.*



Vain EU-maat

Älä hävitä sähkötyökaluja kotitalousjätteen joukossa!

Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on kerättävä erikseen ja kierrätettävä ympäristöystävällisellä tavalla.



Raaka-aineiden hyödyntäminen jätteenä hävittämisen sijaan.

Laitteet, lisävarusteet ja pakkaukset pitää kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla. Muoviset osat on merkitty kierrätykseen materiaalityypin mukaisesti.



VAROITUS!

Älä hävitä akkuja tai paristoja kotitalousjätteen seassa, polttamalla tai heittämällä veden. Älä avaa käytettyjä akkuja tai paristoja.

Vain EU-maat:

Asetuksen 2023/1542 mukaan vialliset tai käytetyt akut ja paristot on kierrätettävä.



HUOMAA

Kysy jälleenmyyjältä tietoa hävitysvaihtoehtoista!

☹-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat tämän käyttöohjeen liitteenä 1.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa vahingoista tai voiton menetyksestä, joiden syynä on liiketoiminnan keskeytyminen johtuen tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta mahdollisesti voida käyttää.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa vahingoista, joiden syynä on ohjeiden vastainen käyttö tai tuotteen käyttö muiden kuin valmistajan tuotteiden kanssa.

Περιεχόμενα

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο	85
Σύμβολα στο προϊόν	85
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	85
Θόρυβος και κραδασμοί	88
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	88
Επισκόπηση	89
Οδηγίες χρήσης	89
Μεταφορά	91
Συντήρηση και φροντίδα	92
Πληροφορίες διάθεσης	92
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	92
Απαλλαγή ευθύνης	92

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Υποδηλώνει επικείμενο κίνδυνο. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υποδηλώνει το ενδεχόμενο μιας επικίνδυνης κατάστασης. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό ή σε υλικές ζημιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδηλώνει συμβουλές χρήσης και σημαντικές πληροφορίες.

Σύμβολα στο προϊόν



Προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.



Πληροφορίες διάθεσης για το παλιό εργαλείο (βλ. σελίδα 92)



Σήμανση CE



Σήμανση UKCA

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προτού χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω και ενεργείστε ανάλογα:

- τις παρούσες οδηγίες χρήσης,
- τις «Γενικές οδηγίες ασφαλείας» για το χειρισμό ηλεκτρικών εργαλείων στο εσωκλειστο φυλλάδιο (αριθ. φυλλαδίου: 315915),
- τους κανόνες που ισχύουν στην εγκατάσταση, και τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.

Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο ανταποκρίνεται στην πιο σύγχρονη τεχνολογία και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους κανονισμούς ασφαλείας.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη ή τρίτων, όπως και να προκληθεί υλική ζημιά στο ηλεκτρικό εργαλείο ή σε άλλη ιδιοκτησία.

Το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται

- για την προβλεπόμενη χρήση
- εφόσον είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Βλάβες με επιπτώση στην ασφάλεια θα πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως.

Προβλεπόμενη χρήση

Ο περιστροφικός γυαλιστής προορίζεται

- για εμπορική χρήση στη βιομηχανία και το εμπόριο,
- για όλους τους τύπους εργασιών στίλβωσης με σκούφους στίλβωσης, σκούφους αρνίσιους για σπόγγους στίλβωσης και σκούφους αρνίσιους για στίλβωτικούς δίσκους, δίσκους στίλβωσης από κετσέ, και δίσκους στίλβωσης,
- για χρήση με εργαλεία στίλβωσης που επιτρέπεται να λειτουργούν με ταχύτητα τουλάχιστον 4350/min.

Οδηγίες ασφαλείας για αλοιφα- δόρους



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μελετήστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Εάν δεν τηρηθούν όλες οι οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρός τραυματισμός. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για χρήση ως στιλβωτής. Μελετήστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Εάν δεν τηρηθούν όλες οι οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρός τραυματισμός.
- Δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες όπως λείανση, τρίψιμο, βούρτσισμα, κοπή οπών ή αποκοπή με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Λειτουργίες για τις οποίες δεν προορίζεται το ηλεκτρικό εργαλείο μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο και τραυματισμό.
- Μην μετατρέπετε αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο για λειτουργία με τρόπο για τον οποίο δεν έχει σχεδιαστεί και καθοριστεί ειδικά από τον κατασκευαστή του εργαλείου. Μια τέτοια μετατροπή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που δεν έχουν σχεδιαστεί και δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή του εργαλείου. Το γεγονός ότι ένα παρελκόμενο μπορεί να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό εργαλείο δεν εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του.
- Η ονομαστική ταχύτητα των παρελκόμενων πρέπει να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στη μέγιστη ταχύτητα που αναγράφεται επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Παρελκόμενα που λειτουργούν με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ονομαστική ενδέχεται να σπάσουν ή να διαλυθούν.
- Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος των παρελκόμενων πρέπει να παραμένουν εντός της ονομαστικής απόδοσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Παρελκόμενα άλλου μεγέθους δεν μπορούν να προφυλαχθούν ή να ελεγχθούν επαρκώς.
- Οι διαστάσεις της υποδοχής αξεσουάρ πρέπει να αντιστοιχούν στις διαστάσεις του υλικού τοποθέτησης του ηλεκτρικού εργαλείου. Αξεσουάρ τα οποία δεν ταιριάζουν στο υλικό τοποθέτησης του ηλεκτρικού εργαλείου δεν έχουν ισορροπία, δονούνται υπερβολικά και μπορεί να προκληθεί απώλεια του ελέγχου.
- Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που έχουν υποστεί ζημιά. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τα παρελκόμενα, όπως, τους τροχούς λείανσης για ξεφτίσματα και ρωγμές, το δίσκο λείανσης για ρωγμές, σκισίματα ή υπερβολική φθορά και τη συρματόβουρτσα για βγαλμένα ή ραγισμένα σύρματα. Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό εργαλείο ή κάποιο παρελκόμενο πέσει κάτω, ελέγξτε μήπως έχει υποστεί κάποια βλάβη ή χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο, ακέραιο παρελκόμενο. Μετά τον έλεγχο και την τοποθέτηση του παρελκόμενου, απομακρυνθείτε και απομακρύνετε τυχόν παρευρισκόμενους από την περιοχή περιστροφής του και αφήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο να λειτουργήσει για ένα λεπτό στη μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο. Τα παρελκόμενα που έχουν υποστεί ζημιά λογικά θα αποδεσμευτούν κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος δοκιμής.
- Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας. Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε προστατευτική μάσκα, προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας. Ανάλογα με την περίπτωση φοράτε μάσκα προστασίας από τη σκόνη, προστατευτικά ακοής, γάντια και ποδιά εργασίας ικανή να σταματήσει μικρά θραύσματα από τη λείανση ή το αντικείμενο εργασίας. Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει να είναι ικανά να σταματούν τα εκσφενδονιζόμενα υπολείμματα που δημιουργούνται από διάφορες λειτουργίες. Η μάσκα προστασίας από τη σκόνη ή ο αναπνευστήρας θα πρέπει να μπορούν να φιλτράρουν σωμάτιδια που μπορεί δημιουργηθούν κατά

την εκτέλεση των διάφορων εργασιών. Η παρατεταμένη έκθεση σε έντονο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

- **Διατηρείτε τους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας. Οποιοσδήποτε εισέρχεται στο χώρο εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας.** Θραύσματα του αντικείμενου εργασίας ή ενός σπασμένου παρελκόμενου ενδέχεται να εκσφενδονιστούν και να προκαλέσουν τραυματισμό πέρα από τον άμεσο χώρο λειτουργίας.
- **Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από περιστρεφόμενα παρελκόμενα.** Σε περίπτωση που χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου, το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να κοπεί ή να μπερδευτεί και να τραβηχτεί το χέρι ή το μπράτσο σας μέσα στο περιστρεφόμενο παρελκόμενο.
- **Μην αποθέτετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο εάν το παρελκόμενο δεν έχει ακινητοποιηθεί πλήρως.** Το περιστρεφόμενο παρελκόμενο ενδέχεται να πιαστεί στην επιφάνεια και να θέσει το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός ελέγχου.
- **Μη λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο καθώς το μεταφέρετε στο πλάι σας.** Η τυχαία επαφή του περιστρεφόμενου παρελκόμενου με τα ρούχα σας ενδέχεται να το εγκλωβίσει σε αυτά, τραβώντας το παρελκόμενο επάνω στο σώμα σας.
- **Καθαρίζετε τακτικά τις οπές εξαερισμού του ηλεκτρικού εργαλείου.** Ο ανεμιστήρας του κινητήρα έλκει τη σκόνη μέσα στο περίβλημα και η υπερβολική συσσώρευση κονιορτοποιημένου μετάλλου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.
- **Μη χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.** Οι σπίθες ενδέχεται να αναφλέξουν αυτά τα υλικά.
- **Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που απαιτούν υγρό ψυκτικά μέσα.** Η χρήση νερού ή άλλων ψυκτικών μέσων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Λάκτισμα και σχετικές προειδοποιήσεις:

Το λάκτισμα ή κλώτσημα είναι μια ξαφνική αντίδραση σε ένα σφήνωμα ή μια εμπλοκή του περιστρεφόμενου τροχού, της βάσης στήριξης, της βούρτσας ή άλλου παρελκόμενου. Το σφήνωμα ή η εμπλοκή προκαλούν απότομη ακινητοποίηση του περιστρεφόμενου παρελκόμενου, η οποία με τη σειρά της προκαλεί την ανεξέλεγκτη ώθηση του εργαλείου στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη προς την οποία περιστρέφεται το παρελκόμενο κατά τη στιγμή της επαφής. Για παράδειγμα, όταν ένας τροχός λείανσης σφηνώσει ή εμπλακεί στο αντικείμενο εργασίας, η άκρη του τροχού που εισέρχεται στο σημείο επαφής μπορεί να εισχωρήσει στην επιφάνεια του υλικού, προκαλώντας την εξώθηση ή εκσφενδόνιση του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε να εκσφενδονιστεί προς ή μακριά από τον χειριστή, ανάλογα με την κατεύθυνση κίνησης του τροχού στο σημείο επαφής. Οι δίσκοι λείανσης μπορούν επίσης να σπάσουν υπό αυτές τις συνθήκες. Το λάκτισμα αποτελεί συνέπεια κακομεταχείρισης ή λάθους χειρισμού του ηλεκτρικού εργαλείου και μπορεί να αποφευχθεί λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, όπως αυτά, τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

- **Κρατάτε καλά το ηλεκτρικό εργαλείο και τοποθετήστε το σώμα και το χέρι σας σε τέτοια θέση, ώστε να μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις λακτίσματος.** Χρησιμοποιείτε πάντα τη βοηθητική λαβή, εάν υπάρχει, για μέγιστο έλεγχο της ανάκρουσης ή της αντίδρασης ροπής κατά την εκκίνηση. Ο χειριστής μπορεί να ελέγξει την αντίδραση ροπής ή τις δυνάμεις λακτίσματος, εφόσον έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα.
- **Μην πλησιάζετε ποτέ το χέρι σας κοντά σε περιστρεφόμενα παρελκόμενα.** Το παρελκόμενο ενδέχεται να λακτίσει πάνω από το χέρι σας.
- **Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην περιοχή όπου ενδέχεται να κινηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση λακτίσματος.** Το λάκτισμα θα ωθήσει το ηλεκτρικό εργαλείο στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη στην οποία κινείται ο τροχός τη στιγμή της εμπλοκής.

- Προσέχετε ιδιαίτερα κατά την εργασία σε γωνίες, αιχμηρές ακμές, κτλ. Αποφεύγετε την πρόσκρουση και το σφήνωμα των παρελκόμενων. Οι γωνίες, οι αιχμηρές ακμές και οι προσκρούσεις έχουν την τάση να προκαλούν εμπλοκές στα περιστρεφόμενα παρελκόμενα και προκαλούν απώλεια ελέγχου ή λάκτισμα.
- Μην προσαρτάτε μια αλυσίδα, λεπίδα ξυλογλυπτικής, τμηματικό διαμαντροχό με περιφερειακό κενό μεγαλύτερο από 10 χιλ. ή οδοντωτή πριονολάμα. Τέτοιες λεπίδες προκαλούν συχνά λάκτισμα και απώλεια ελέγχου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για εργασίες στίλβωσης:

- Μην επιτρέπετε σε τυχόν χαλαρά τμήματα του σκούφου στίλβωσης ή των σπάγκων στερέωσης να περιστρέφονται ελεύθερα. Κρύψτε ή κοντύνετε τυχόν ελεύθερους σπάγκους στερέωσης. Οι ελεύθεροι και περιστρεφόμενοι σπάγκοι στερέωσης μπορούν να μηρε δευτούν στα δάχτυλά σας ή να εμπλακούν στο αντικείμενο εργασίας.

Θόρυβος και κραδασμοί

Οι τιμές θορύβου και δόνησης έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 62841.

Οι τιμές A σταθμισμένου θορύβου του ηλεκτρικού εργαλείου είναι τυπικά:

- Στάθμη ηχητικής πίεσης L_{pA} : 77 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA} : 85 dB(A)
- Αβεβαιότητα: $K = 3$ dB

Συνολική τιμή κραδασμών:

- Τιμή εκπομπών a_h : 7.38 m/s²
- Αβεβαιότητα: $K = 1.5$ m/s²



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι καθορισμένες μετρημένες τιμές ισχύουν για καινούργια ηλεκτρικά εργαλεία. Η καθημερινή χρήση προκαλεί αλλαγές στις τιμές θορύβου και κραδασμών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το επίπεδο μετάδοσης δόνησης που αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δοκιμή κατά το πρότυπο EN 62841 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση εργαλείων μεταξύ τους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μια προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

Το δηλωμένο επίπεδο μετάδοσης δόνησης ανταποκρίνεται στις κύριες εφαρμογές του εργαλείου.

Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιείται για διαφορετικές εφαρμογές, με διαφορετικά αξεσουάρ ή με κακή συντήρηση, το επίπεδο εκπομπής κραδασμών μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια της συνολικής περιόδου εργασίας.

Προκειμένου να εκτιμηθεί με ακρίβεια το επίπεδο έκθεσης σε κραδασμούς, θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ο χρόνος που το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή σε λειτουργία χωρίς να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια της συνολικής περιόδου εργασίας.

Καθορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας για την προστασία του χειριστή από τις επιδράσεις των κραδασμών, όπως για παράδειγμα: Συντήρηση του εργαλείου και των αξεσουάρ, διατήρηση μιας ζεστής θερμοκρασίας των χεριών, οργάνωση των μοτίβων εργασίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση υπερβαίνει τα 85 dB(A).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος προϊόντος		XFE 2 21 18-EC
Προϊόν		Έκκεντρος αλοιφαδόρος τυχαίας περιστροφής
Ονομαστική τάση	V	18
Διάμετρος πλάκας στήριξης	mm	Φ 150

Εργαλείο μέγ.	mm	Φ 160
Ονομαστική ταχύτητα	/min	1350 -4350
	π.α.λ.	2700 - 8700
Βάρος σύμφωνα με τη Διαδικασία FLEX 01	kg	2,4
Μπαταρία	18 V	AP 18/2.5
		AP 18/4.0
		AP 18/5,0
		AP 18/8.0
		AP 18/4,0 XT
Βάρος μπαταρίας	kg	AP 18/8,0 XT
		0.4
		0.8
		0.7
		1.1
		AP 18/4,0 XT
		0.7
		AP 18/8,0 XT
		1.2
Εύρος φορτιστή	CA ... Σειρά 18	
	CA ... Σειρά 12/18	
Θερμοκρασία φόρτισης	0~40°C	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10~40°C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20~50°C	

Επισκόπηση (βλ. εικόνα Α)

Η αρίθμηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος αναφέρεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα με τα γραφικά.

- 1 Μπροσινή χειρολαβή
- 2 Επιλογέας ταχύτητας
- 3 Κουμπί κλειδώματος
- 4 Λαβή
- 5 Προστατευτικό εισόδου-εξαερισμού
- 6 Διακόπτης-σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας
- 7 Δίσκος λείανσης
- 8 Πανάκι στίλβωσης
- 9 Εξάγωνο κλειδί

Οδηγίες χρήσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αφαιρείτε την μπαταρία πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Πριν από την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου

Αποσυνεχάστε το ηλεκτρικό εργαλείο και τα εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά παρελκόμενα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι μπαταρίες δεν είναι φορτισμένες πλήρως κατά την παράδοση. Πριν από την αρχική χρήση, φορτίστε τις μπαταρίες πλήρως. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του φορτιστή.

Συμβουλές για μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ποτέ μην φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες κάτω από 4° ή πάνω από 40°C.
- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία αέρα ή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μην καλύπτετε τις μπαταρίες και το φορτιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.
- Αποσυνδέστε το βύσμα του φορτιστή από την πρίζα ρεύματος στο τέλος της διαδικασίας φόρτισης.

Η μπαταρία και ο φορτιστής θερμαίνονται κατά τη διαδικασία φόρτισης. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό!



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ακολουθείτε τις οδηγίες για τη σωστή φόρτιση της μπαταρίας, όπως περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας.

Εάν οι μπαταρίες δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τις μερικώς φορτισμένες σε δροσερό μέρος.

Εισαγωγή/Αντικατάσταση της μπαταρίας (βλ. εικόνα B1-B2)

- Πιέστε τη φορτισμένη μπαταρία μέσα στο ηλεκτρικό εργαλείο, μέχρι να ακουστεί ένα κλικ ότι μπήκε στη θέση της (βλ. εικόνα B1).
- Για να την αφαιρέσετε, πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης (1.) και τραβήξτε την μπαταρία (2.) προς τα έξω (βλ. εικόνα B2).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται, προστατεύετε τις επαφές της μπαταρίας. Ασύνηδονα μεταλλικά μέρη μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές και ενέχει κίνδυνο έκρηξης και πυρκαγιάς!

Τοποθέτηση της πλάκας στήριξης (βλέπε εικόνα C)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία έχει αφαιρεθεί προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στο εργαλείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να αποτρέψετε ζημιά στο εργαλείο, μην πατάτε το κουμπί ασφάλισης στράκτου ενώ περιστρέφεται η άκρατος.

- Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί (9) για να αφαιρέσετε τα τρία μπουλόνια. Φυλάξτε τα μπουλόνια για την επανασυναρμολόγηση.
- Αφαιρέστε την πλάκα στήριξης (7).
- Ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης στην καινούργια πλάκα στήριξης με τις οπές στη βάση έδρασης και τοποθετήστε επάνω στη βάση έδρασης. Στερεώστε με τα τρία μπουλόνια.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του πέλματος γυαλισματος (βλέπε εικόνα D)

Εγκατάσταση του πανιού στίλβωσης

- Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Ευθυγραμμίστε το πανάκι στίλβωσης (8) με την πλάκα στήριξης (7), στη συνέχεια πιέστε το πανάκι (8) κόντρα στην πλάκα (7) όσο το δυνατόν πιο σφιχτά.

Αφαίρεση του πανιού στίλβωσης

- Αφαιρέστε το πανάκι στίλβωσης (8).

Προστατευτικό εξαερισμού εισόδου (βλέπε εικόνα E)

Η χρήση του προστατευτικού εξαερισμού εισόδου (5) αυξάνει την απόδοση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

- Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό εξαερισμού εισόδου, τοποθετήστε ένα επίπεδο κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται) στην εγκοπή στο επάνω μέρος του προστατευτικού εξαερισμού εισόδου και τραβήξτε το μακριά από το εργαλείο.
- Για να καθαρίσετε το προστατευτικό εξαερισμού εισόδου, χτυπήστε το σε μια σκληρή επιφάνεια ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα.
- Για να στερεώσετε το προστατευτικό εξαερισμού εισόδου, κουμπώστε το προστατευτικό στο κάτω μέρος του εργαλείου.

Διακόπτης σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας (βλέπε εικόνα F)

Για να ενεργοποιήσετε τον αλοισφαιδρό, πατήστε το διακόπτη-σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας (6).

Ο διακόπτης-σκανδάλη (6) παρέχει υψηλότερη ταχύτητα με αυξημένη πίεση της σκανδάλης και χαμηλότερη ταχύτητα με μειωμένη πίεση της σκανδάλης.

Για την απενεργοποίηση, απελευθερώστε το διακόπτη-σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας (6).

Αυτό το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με ένα κουμπί ασφάλισης (3), το οποίο είναι βολικό για συνεχή στίλβωση για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη-σκανδάλη (6) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ασφάλισης (3). Αφήστε το διακόπτη-σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας (6). Για να ξεκλειδώσετε το κουμπί ασφάλισης (3) και να διακόψετε τη συνεχή στίλβωση, πατήστε το διακόπτη-σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας (6).

Ταχυεπιλογέας (βλέπε εικόνα G)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην αλλάζετε την ταχύτητα ενώ το εργαλείο λειτουργεί. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του εργαλείου και σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό.

Ο επιλογέας ταχύτητας (2) ρυθμίζει τη μέγιστη ταχύτητα του εργαλείου. Γυρίστε τον επιλογέα (2) σε οποιαδήποτε

θέση μεταξύ «1» για την χαμηλότερη ταχύτητα και «6» για την υψηλότερη ταχύτητα.

Στίλβωση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. Όταν εργάζεστε σε σκονισμένα περιβάλλοντα, φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Χρησιμοποιήστε σφινκτήρα, μέγγενη ή άλλο πρακτικό μέσο για να συγκρατήσετε το τεμάχιο επεξεργασίας.

Μετακινείτε τον αλκοιφαδόρο προς τα πίσω και εμπρός σε μακριές διαδρομές σάρωσης. Υπερβολική πίεση, λανθασμένη γωνία ή ακατάλληλη κίνηση μπορεί να προκαλέσουν σημάδια στροβιλισμού ή καψίματα.

Πρόληψη καψίματος από τη βαφή

Είναι εύκολο να καεί το χρώμα επάνω σε μια επιφάνεια. Αυτό μπορεί να συμβεί αν πραγματοποιείτε στίλβωση με πολύ υψηλή ταχύτητα ή εάν επιτρέπετε το πανάκι στίλβωσης να παραμένει σε ένα σημείο ακόμα και για σύντομη χρονική περίοδο.

Για την πρόληψη καψίματος από τη βαφή, ασκείτε πολύ ελαφριά πίεση και διατηρείτε μια σταθερή κίνηση του αλκοιφαδόρου, ειδικά κατά την εργασία κοντά σε ακμές ή όπου υπάρχουν απότομες αλλαγές στο περίγραμμα της επιφάνειας εργασίας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε υψηλότερες ταχύτητες, οι οποίες είναι πιο πιθανό να κάψουν το χρώμα.

Πρόληψη μαγκώματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποφεύγετε σκάλωμα σε τραχιές επιφάνειες ώστε να μειωθεί η πιθανότητα «κλωστήματος».

Σκάλωμα προκύπτει όταν τα πανάκια στίλβωσης μαγκώνουν σε σκληρές ακμές μιας επιφάνειας εργασίας.

Το μάγκωμα μπορεί να προκαλέσει ξαφνικό "λάκτισμα" του εργαλείου με αποτέλεσμα πρόκληση ζημιάς στην στρώση χρώματος της επιφάνειας γυαλισματος. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σκαλώματος χρησιμοποιείτε τον αλκοιφαδόρο σε χαμηλές ταχύτητες όταν γυαλίζετε τραχιές επιφάνειες.

Για δύσκολες περιοχές, όπως κοντά σε διακοσμητικά στοιχεία ή μεταξύ ενός καθρέφτη και ενός παραθύρου σε αυτοκίνητο, μην το διακινδυνεύετε με έναν αλκοιφαδόρο. Γυαλίζετε αυτές τις επιφάνειες με το χέρι.

Μεταφορά

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Η μεταφορά των εν λόγω μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς διατάξεις και κανονισμούς.

Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις μπαταρίες οδικώς χωρίς περαιτέρω απαίτησης.

Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου από ναυτιλιακές εταιρείες υπόκειται στους κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η προετοιμασία της αποστολής και η μεταφορά επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Για την όλη διαδικασία πρέπει να υπάρχει επαγγελματική επιτήρηση. Κατά τη μεταφορά επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα σημεία:

Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες επαφής της μπαταρίας είναι προστατευμένοι και μονωμένοι για την πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι ασφαλισμένη έναντι μετακίνησης στο εσωτερικό της συσκευασίας.

Οι μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη ή διαρροή δεν πρέπει να μεταφέρονται. Επικοινωνήστε με τη ναυτιλιακή σας εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην τοποθετείτε μπαταρίες που έχουν κατεστραμμένο περιβλήμα.

Συντήρηση και φροντίδα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο, αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο.

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν καθαρίζετε με ξηρό πεπιεσμένο αέρα, φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.

Καθαρίζετε τακτικά το ηλεκτρικό εργαλείο και τις οπές εξαερισμού. Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από το υλικό και τη διάρκεια χρήσης. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό του περιβλήματος και του μοτέρ με ξηρό πεπιεσμένο αέρα.

Επισκευές

Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μη λασκάρτε τις βίδες στο περίβλημα. Η μη συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση ακυρώνει τυχόν αξιώσεις βάσει της εγγύησης του κατασκευαστή.

Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

Για άλλα αξεσουάρ, ειδικά για εργαλεία και παρελκόμενα, ανατρέξτε στους καταλόγους του κατασκευαστή. Σχέδια σε λεπτομερή μορφή και λίστες ανταλλακτικών διατίθενται στον ιστότοπό μας: www.flex-tools.com.

Πληροφορίες διάθεσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αχρηστεύετε τα παλιά ηλεκτρικά εργαλεία:

- αφαιρώντας την μπαταρία στα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία.



Μόνο χώρες της ΕΕ

Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωση της οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο, τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Ανάκτηση πρώτων υλών αντί για διάθεση απορριμμάτων.

Η συσκευή, τα παρελκόμενα και η συσκευασία πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Τα πλαστικά μέρη επισημαίνονται για ανακύκλωση ανάλογα με τον τύπο υλικού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, στη φωτιά ή σε νερό. Μην ανοίγετε τις άχρηστες μπαταρίες.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την οδηγία 2023/1542, οι ελαττωματικές ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σας παρακαλούμε να ζητήσετε από το κατάστημα αγοράς να σας υποδείξει τους τρόπους διάθεσης!

CE- Δήλωση συμμόρφωσης

Οι Δηλώσεις συμμόρφωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών.

Απαλλαγή ευθύνης

Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπός του δεν ευθύνονται για καμία ζημιά ή απώλεια κέρδους λόγω της διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία επήλθε λόγω του προϊόντος ή ενός άχρηστου προϊόντος. Ο κατασκευαστής και ο εκπρόσωπός του δεν ευθύνονται για καμία ζημιά που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή από τη χρήση του προϊόντος με προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

İçindekiler

Bu kılavuzda kullanılan semboller.	93
Ürün üzerindeki semboller.	93
Önemli güvenlik bilgileri.	93
Ses ve titreşim.	95
Teknik veriler.	96
Genel Bakış.	96
Çalıştırma talimatları.	96
Taşıma.	98
Bakım.	98
Bertaraf bilgileri.	98
CE Uygunluk beyanı.	99
Sorumluluktan muafiyet.	99

Bu kılavuzda kullanılan semboller



UYARI!

Yaklaşan tehlikeyi belirtir. Bu uyarının dikkate alınmaması ölüm veya ağır yaralanmalara neden olabilir.



DİKKAT!

Olası bir tehlikeli durumu belirtir. Bu uyarının dikkate alınmaması hafif yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.



NOT

Uygulama ipuçlarını ve önemli bilgileri belirtir.

Ürün üzerindeki semboller



Elektrikli aleti çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



Eskiyen cihazın bertaraf edilmesine ilişkin bilgiler (bkz. sayfa 98)



CE işareti



UKCA işareti

Önemli güvenlik bilgileri



UYARI!

Elektrikli aleti kullanmadan önce lütfen aşağıdakileri okuyun ve buna göre hareket edin:

- burada yer alan çalıştırma talimatlarını,
- elektrikli aletlerin kullanımına ilişkin ekteki kitapçıkta yer alan "Genel güvenlik talimatları"nı (broşür no.: 315915),
- aletin kullanılacağı alana ilişkin geçerli kuralları ve kazaların önlenmesi ile ilgili düzenlemeleri.

Bu elektrikli alet son teknoloji ürün olup, kabul edilen güvenlik düzenlemelerine uygun olarak üretilmiştir.

Bununla birlikte kullanım sırasında elektrikli alet, kullanıcının veya bir üçüncü tarafın hayatı ve sağlığı için tehlike oluşturabilir ya da aletin kendisi veya başka eşyalar zarar görebilir.

Bu elektrikli alet sadece

- kullanım amacına yönelik olarak
- ve mükemmel çalışır durumdayken kullanılabilir.

Güvenliği tehlikeye atan arızalar derhal onarılmalıdır.

Kullanım amacı

Döner polisaj makinesi amaçlanmıştır

- sanayi ve ticari amaçlı profesyonel kullanım için,
- parlatma süngerleri, kuzu derileri ve yün halıları, keçe klışesi, parlatma diskisi ile yapılan her türlü polisaj işi için,
- en az 4350/dk. devirde çalışmasına izin verilen parlatma aletleriyle kullanım için tasarlanmıştır.

Cilalama makinesi için güvenlik talimatları



UYARI!

Bu elektrikli alet ile birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimleri ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıdaki talimatların tamamına uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. Tüm uyarı ve talimatları gelecekte başvuru amacıyla muhafaza edin.

- Bu elektrikli aletin, cila makinesi olarak işlev görmesi amaçlanmıştır. Bu elektrikli alet ile birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimleri ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıdaki talimatların tamamına uyulmaması elektrik çarpması,

yangın ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

- **Taşılama, zımparalama, tel fırça ile fırçalama, delik açma veya kesme gibi işlemler, bu elektrikli alet ile yapılmamalıdır.** Elektrikli aletin tasarlanmadığı işlemler bir tehlike teşkil edebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- **Bu elektrikli aleti, alet üreticisi tarafından özel olarak tasarlanmayan ve belirtilmeyen biçimde çalışacak şekilde dönüştürmeyin.** Böyle bir dönüşüm, kontrol kaybına ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- **Özel olarak tasarlanmamış ve alet üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayın.** Aksesuarın elektrikli alete takılabiliyor olması güvenli çalışmayı garanti etmez.
- **Aksesuarın nominal hızı en az elektrikli alet üzerinde belirtilen maksimum hıza eşit olmalıdır.** Nominal hızdan daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve uçabilir.
- **Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli aletinizin kapasite değeri dahilinde olmalıdır.** Yanlış boyutlandırılmış aksesuarlar yeterince korunamaz veya kontrol edilemezler.
- **Aksesuar montaj parçalarının boyutları, elektrikli aletin montaj donanımının boyutlarına uygun olmalıdır.** Elektrikli aletin montaj donanımına uymayan aksesuarların dengesi bozulur, aşırı titreşim ve kontrol kaybına neden olabilir.
- **Hasarlı bir aksesuar kullanmayın. Her kullanımdan önce aşınabilen diskler gibi aksesuarları çapak ve çatlaklara karşı, destek tablasını çatlak, yırtılma veya aşırı yıpranmaya karşı, tel fırçayı ise gevşek ve çatlak tellere karşı kontrol edin.** Elektrikli alet veya aksesuar düşürülürse hasar olup olmadığını kontrol edin veya hasarsız bir aksesuar takın. Bir aksesuarı inceledikten ve monte ettikten sonra, kendinizi ve diğer yakındaki kişileri dönen aksesuarın düzleminden uzağa konumlandırın ve elektrikli aleti bir dakika boyunca maksimum yüksüz hızda çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar normalde bu test süresi esnasında parçalanırlar.
- **Kişisel koruyucu ekipman giyin. Uygulamaya bağlı olarak yüz siperi, koruyucu gözlük veya emniyet gözlüğü kullanın.**

Gerekli olduğunda küçük taşılama parçaları veya iş parçalarını durdurabilecek toz maskesi, kulak koruyucular, eldivenler ve atölye önlüğü kullanın. Göz koruması, çeşitli işlemler sonucu havada uçan parçaları durdurabilmelidir. Toz maskesi veya solunum cihazı, işleminiz sonucu oluşan partikülleri filtreleyebilmelidir. Yüksek yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.

- **Çevredekilerin çalışma alanından uzak güvenli bir mesafede olmalarını sağlayın. Çalışma alanına giren herkes kişisel koruyucu ekipman giymelidir.** İş parçası veya kırık bir aksesuarın parçaları havada uçabilir ve çalışma alanının hemen yanında yaralanmaya neden olabilir.
- **Kablolu dönen aksesuarı temas etmeyecek şekilde konumlandırın.** Kontrolü kaybederseniz, kablo kesilebilir veya takılabilir ve eliniz veya kolunuz dönen aksesuarın içine çekilebilir.
- **Aksesuar tamamen durana kadar elektrikli aleti asla yere koymayın.** Dönen aksesuar yüzeyi tutabilir ve elektrikli aleti kontrolünüzden çıkarabilir.
- **Elektrikli aleti yanınızda taşırken çalıştırmayın.** Dönen aksesuarla kazara temas sonucunda giysisiniz çekilebilir ve aksesuarın vücudunuza doğru çekilmesine sebep olabilir.
- **Elektrikli aletin havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyin.** Motorun fanı tozları mahfazanın içine çeker ve toz halindeki metalin aşırı birikmesi elektriksel tehlikelere yol açabilir.
- **Elektrikli aleti yanıcı maddelerin yakınında çalıştırmayın.** Kivılcımlar bu malzemeleri tutuşturabilir.
- **Soğutma sıvısı gerektiren aksesuarları kullanmayın.** Su veya diğer sıvı soğutucuları kullanmak elektrik çarpmasına veya şokuna neden olabilir.

Geri Tepme ve İlgili Uyarılar:

Geri tepme, sıkışmış ya da takılmış döner bir diske, destek tablasına, fırçaya ya da başka bir aksesuara ani bir tepkidir. Sıkışma ya da takılma kesme aletlerinin aniden durmasına bu da elektrikli aletin aksesuarının bağlantı noktasında dönen aksesuarının dönüşünün tersi yöne doğru zorlanması sebep olacaktır.

Örneğin, bir zımparalı disk iş parçasına takılırsa ya da sıkılırsa, diskin kıştırma noktasına giren kenarı, malzemenin yüzeyine girerek, diskin dışarı çıkmasına ya da dışarı fırlamasına neden olabilir. Diskin sıkışma noktasındaki hareket yönüne bağlı olarak, operatöre doğru ya da uzağa doğru atlayabilir. Zımparalı diskler bu koşullar altında bozulabilirler de. Geri tepme, elektrikli aletin yanlış kullanılması ve/veya yanlış çalıştırma prosedürü veya koşullarının bir sonucudur ve aşağıdaki önlemlerin alınması ile önlenir.

- **Elektrikli aleti sağlam bir şekilde kavrılamaya devam edin ve vücudunuzu ve kolunuzu geri tepme kuvvetlerine direnecek şekilde konumlandırın. Başlangıç sırasında geri tepme veya tork reaksiyonu üzerinde maksimum kontrol sağlamak için, varsa her zaman yardımcı tutamağı kullanın.** Uygun önlemler alındığında, operatör tork tepkilerini veya geri tepme kuvvetlerini kontrol edebilir.
- **Elinizi asla dönen aksesuarın yakınına koymayın.** Aksesuar elinizin üzerinde geri tepebilir.
- **Geri tepme meydana gelirse vücudunuzu elektrikli aletin hareket ettiği alana konumlandırmayın.** Geri tepme, aletin, tekerleğin takılma noktasındaki hareketinin tersine doğru itilmesine neden olur.
- **Köşeler, keskin kenarlar vb. yerlerde çalışırken özel dikkat gösterin. Aksesuarı sektirmekten veya engellemekten kaçının.** Köşeler, keskin kenarlar veya sıçrama dönen aksesuara takılma ve kontrol veya geri tepme kaybına neden olma eğilimindedir.
- **Testere zincirine, çevresel boşluğu 10 mm'den fazla olan parçalı elmas diske veya dişli testere bıçağına takılmamalıdır.** Bu tür bıçaklar sık sık geri tepme ve kontrol kaybı yaratır.

Parlatma işlemlerine özel güvenlik uyarıları:

- **Cırlama başlığının veya aksesuar tellerinin serbestçe dönmesine izin verecek herhangi bir gevşek kısma izin vermeyin. Bu şekildeki gevşek aksesuar tellerini saklayın ya da kırıpın.** Gevşek veya dönen aksesuar telleri parmaklarınızı dolaşabilir veya iş parçası üzerine dolanabilir.

Ses ve titreşim

Ses ve titreşim değerleri EN 62841 ile uyumlu olarak ölçülmüştür.

Elektrikli aletin A ağırlıklı gürültü seviyesi tipik olarak:

– Ses basıncı seviyesi L_{pA} :	77 dB(A)
– Ses gücü seviyesi L_{WA} :	85 dB(A)
– Belirsizlik:	$K = 3$ dB

Toplam titreşim değeri:

– Emisyon değeri a_h :	7.38 m/s ²
– Belirsizlik:	$K = 1.5$ m/s ²



DİKKAT!

Belirtilen ölçüm değerleri yeni elektrikli aletler için geçerlidir. Günlük kullanım, gürültü ve titreşim değerlerinin değişmesine neden olur.



NOT

Bu talimatlarda belirtilen titreşim emisyonu EN 62841'de belirtilen standart teste göre ölçülmüştür ve bir ürünü diğeri ile karşılaştırmak için kullanılabilir. Aynı zamanda maruz kalmanın ön değerlendirmesinde kullanılabilir.

Beyan edilen titreşim emisyonu seviyesi, aletin ana uygulamalarını temsil eder.

Bununla birlikte, alet farklı uygulamalar için farklı aksesuarlarla kullanılıyorsa veya bakımsız titreşim emisyonu seviyesi farklı olabilir. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli ölçüde artırabilir. Titreşime maruz kalma seviyesinin doğru bir tahminini yapmak için aletin kapalı olduğu veya çalışır durumda olduğu ancak fiilen kullanılmadığı zamanları da hesaba katmak gerekir. Bu, toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli ölçüde azaltabilir.

Operatörü titreşimin etkilerinden korumak için ek güvenlik önlemlerini belirleyin, örneğin: Aletin ve aksesuarların bakımının yapılması, ellerin sıcak tutulması, çalışma biçimlerinin düzenlenmesi.



DİKKAT!

Ses basıncı 85 dB(A) seviyesinin üzerindeyken kulak koruyucuları takın.

Teknik veriler

Ürün tipi	XFE 2 21 18-EC	
Ürün	Rastgele orbital cila makinesi	
Nominal voltaj	V	18
Destek plakası çapı	mm	Ø 150
Alet Maks.	mm	Ø 160
Nominal hız	/dk.	1350 - 4350
	Opm	2700 - 8700
FLEX Prosedürü 01'e göre ağırlık	kg	2,4
Akü	18V	AP 18/2.5
		AP 18/4.0
		AP 18/5.0
		AP 18/8.0
		AP 18/4.0 XT
Akü ağırlığı	kg	AP 18/8.0 XT
		AP 18/2.5
		AP 18/4.0
		AP 18/5.0
		AP 18/8.0
		AP 18/4.0 XT
		0,4
		0,8
		0,7
		1,1
		AP 18/8.0 XT
		0,7
		1,2
Şarj aralığı	CA...18 serisi CA...12/18 serisi	
Şarj sıcaklığı	0~40°C	
Çalışma sıcaklığı	-10~40°C	
Depolama sıcaklığı	-20~50°C	

Genel bakış (bkz. şekil A)

Ürün özelliklerine ait numaralar için teknik resim sayfalarındaki makine çizimlerine bakın.

- 1 Ön tutma kolu
- 2 Hız ayar kadranı
- 3 Sürekli çalışma düğmesi
- 4 Tutma kolu
- 5 Havalandırma girişi siperi
- 6 Değişken hız tetiği
- 7 Destek plakası
- 8 Cilalama pedi
- 9 Ailyan anahtarı

Çalıştırma talimatları



UYARI!

Elektrikli alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce aküyü çıkarın.

Elektrikli aleti çalıştırmadan önce

Elektrikli aleti ve aksesuarları ambalajından çıkarın ve eksik veya hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin.



NOT

Ürün teslim edilirken aküler tam olarak şarj edilmemiştir. İlk çalıştırmadan önce aküyü tamamen şarj edin. Şarj cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Uzun akü kullanım ömrü için ipuçları



DİKKAT!

- Aküleri asla 4 °C'nin altında veya 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda şarj etmeyin.
- Aküleri yüksek nem veya ortam sıcaklığı olan ortamlarda şarj etmeyin.
- Şarj işlemi sırasında aküleri ve şarj cihazını örtmeyin.
- Şarj işlemi sonunda şarj cihazının fişini çekin.

Şarj işlemi sırasında akü ve şarj cihazı ısınır. Bu durum tamamen normaldir!



NOT

Akünün doğru şarj edilmesi için kullanım kılavuzunda yer alan talimatları izleyin.

Aküler uzun süre kullanılmayacaksa kısmen şarj edilmiş halde serin bir yerde muhafaza edilmelidir.

Aküyü takma/değiştirme (bkz. şekil B1-B2)

- Şarj edilmiş aküyü tık sesi çıkararak yerine oturmaya kadar alete bastırın (bkz. şekil B1).
- Çıkarmak için çıkarma düğmesine basın (1.) ve aküyü çekin (2.) (bkz. şekil B2).



DİKKAT!

Alet kullanımda değilken akü kutuplarını koruyun. Gevşek metal parçalar kutuplara kısa devre yaptırabilir, patlama ve yangın tehlikesi oluşturabilir!

Destek plakasını takma (bkz. Şekil C)



UYARI!

Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce aletin kapalı olduğundan ve akünün çıkarıldığından emin olun.



DİKKAT!

Aletin hasar görmesini önlemek için, mil dönerken mil kilitleme düğmesine basmayın.

- Alyan anahtarı (9) kullanarak üç civatayı sökün. Civataları yeniden montaj için saklayın.
- Destek plakasını (7) çıkarın.
- Yeni destek plakasındaki montaj deliklerini yatak tabanındaki deliklerle hizalayın ve yatak tabanına yerleştirin. Üç civata ile sabitleyin.

Cilalama pedini takma ve çıkarma (bkz. Şekil D)

Cilalama pedini takmak için

- Aleti kapatın ve aküyü çıkarın.
- Cilalama pedini (8) destek plakasına (7) hizalayın, ardından pedi (8) plakaya (7) mümkün olduğunca sıkı bir şekilde bastırın.

Cilalama pedini çıkarmak için

- Cilalama pedinin (8) dış tabakasını soyun.

Havalandırma girişi siperi (bkz. Şekil E)

Havalandırma girişi siperinin (5) kullanılması, aletin performansını artırır ve ömrünü uzatır.

- Havalandırma girişi siperini çıkarmak için düz uçlu bir tornavidayı (ürüne dahil değildir) havalandırma girişi siperinin üst kısmındaki çentiğe yerleştirin ve aletten ayırarak çıkarın.
- Havalandırma girişi siperini temizlemek için sert bir yüzeye vurarak veya basınçlı hava ile üfleterek temizleyin.
- Havalandırma girişi siperini takmak için siperi aletin ayağına takın.

Değişken hız tetiği (bkz. Şekil F)

Cilalama makinesini çalıştırmak için değişken hız tetiğine (6) basın.

Tetik (6), tetik basıncı artırıldıkça daha yüksek hız ve tetik basıncı azaltıldıkça daha düşük hız sağlar.

Aleti kapatmak için değişken hızlı tetik düğmesini (6) bırakın.

Bu alet, uzun süreli sürekli cilalama için uygun olan bir kilitleme düğmesine (3) sahiptir. Tetiği (6) basılı tutun ve ardından kilitleme düğmesine (3) basın. Değişken hız tetiğini (6) bırakın. Kilitleme düğmesini (3) açmak ve sürekli cilalama işlemini durdurmak için değişken hız tetiğine (6) basın.

Hız kadranı (bkz. Şekil G)



UYARI!

Alet çalışırken hızı asla değiştirmeyin. Bu uyarıya uyulmaması durumunda aletin kontrolü kaybolabilir ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Hız kadranı (2) aletin maksimum hızını ayarlar. Kadranı (2) en düşük hız için "1" ile en yüksek hız için "6" arasında bir konuma getirin.

Cilalama



UYARI!

Yaralanma riskini azaltmak için her zaman uygun göz koruması kullanın. Tozlu ortamlarda çalışırken uygun solunum koruması kullanın.

İş parçanızı tutmak için bir kelepçe, mengene veya başka pratik araçlar kullanın.

Cila makinesini uzun, süpürme hareketleriyle ileri geri hareket ettirin. Çok fazla baskı, yanlış açı veya uygunsuz hareket girdap izlerine veya yanmalara neden olabilir.

Boyanın yanmasını önleme

Bir yüzeydeki boya kolayca yanabilir. Bu durum, çok yüksek hızda cilalama yaptığınızda veya cilalama pedinin kısa bir süre bile olsa aynı noktada kalmasına izin verdiğinizde meydana gelebilir.

Boyanın yanmasını önlemek için çok hafif bir baskı uygulayın ve özellikle kenarlara yakın yerlerde veya çalışma yüzeyinin konturunda ani değişikliklerin olduğu yerlerde cila makinesini sürekli hareket ettirin. Özellikle boyayı yakma olasılığı daha yüksek olan yüksek hızlarda kullanırken dikkatli olun.

Takılmayı önleme



WARNING!

"Geri tepme" olasılığını azaltmak için pürüzlü yüzeylerde takılmaktan kaçının.

Takılma, cilalama pedlerinin çalışma yüzeyinin pürüzlü kenarlarına takılmasıyla meydana gelir.

Takılma, aletin aniden "geri tepmesine" ve pedin boyayı yakmasına neden olabilir. Pürüzlü yüzeyleri cilalarken takılma riskini azaltmak için cila makinesini düşük devirde kullanın. Döşeme kenarları veya arabadaki ayna ile cam arası gibi zorlu bölgeler için cila makinesiyle riske girmeyin. Bu yüzeyleri elle cilalayın.

Taşıma

Lityum-iyon aküler Tehlikeli Maddeler Mevzuatı gereksinimlerine tabidir. Bu akülerin taşınması yerel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kullanıcılar bu aküleri herhangi bir ek gereksinime gerek kalmadan kara yoluyla taşıyabilirler.

Lityum-iyon aküler nakliye şirketleri tarafından ticari olarak taşınması, tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin yönetmeliklere tabidir. Taşıma hazırlıkları ve taşıma işlemi yalnızca uygun şekilde eğitilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Tüm sürecin profesyonelce denetlenmesi gerekir.

Şarj edilebilir akülerin taşınması sırasında aşağıdaki noktalar dikkat edilmelidir: Kısa devreleri önlemek için akünün temas kutuplarının korunduğundan ve yalıtıldığından emin olun.

Akünün ambalaj içerisinde hareket etmeye karşı güvenli bir şekilde muhafaza edildiğinden emin olun.

Hasarlı veya akmış aküler taşınmamalıdır. Daha detaylı bilgi için kargo şirketinizle iletişime geçin.



DİKKAT!

Muhafazası hasarlı aküleri göndermeyin.

Bakım



UYARI!

Elektrikli alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce aküyü aletten çıkarın.

Temizlik



DİKKAT!

Kuru basınçlı hava ile temizlik yaparken mutlaka koruyucu gözlük takın.

Elektrikli aleti ve havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyin. Temizleme sıklığı malzemeye ve kullanım süresine bağlıdır. Muhafaza içine ve motora kuru basınçlı hava

üfleterek düzenli olarak temizleyin.

Onarım

Onarımlar yalnızca yetkili müşteri hizmetleri merkezi tarafından yapılabilir.



NOT

Garanti süresi içerisinde muhafaza üzerindeki vidaları gevşetmeyin. Bu gereksinime uyulmaması durumunda üreticinin garanti kapsamındaki tüm talepler geçersiz sayılacaktır.

Yedek parçalar ve aksesuarlar

Diğer aksesuarlar, özellikle aletler ve aksesuarlar üreticinin kataloglarında bulunabilir. Parça yerleşim çizimlerini ve yedek parça listelerini ana sayfamızda bulabilirsiniz:

www.flex-tools.com.

Bertaraf bilgileri



UYARI!

Gereksiz elektrikli aletleri kullanılamaz hale getirin:

– *akü ile çalışan cihazların aküsünü çıkarın.*



Sadece AB ülkeleri içindir

Elektrikli aletleri evsel atıkların içine atmayın!

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Direktifi uyarınca ve ulusal yasalara uygun olarak kullanılan elektrikli aletler ayrı olarak toplanmalı ve çevre dostu bir şekilde geri dönüştürülmelidir.



Atık bertarafı yerine hammadde geri kazanımı.

Alet, aksesuarlar ve ambalajlar çevre dostu bir şekilde geri dönüştürülmelidir. Plastik parçalar malzeme türüne göre geri dönüşüm için tanımlanmıştır.



UYARI!

Aküler evsel atıklara, ateşe veya suya atmayın. Kullanılmış aküleri açmayın.

Sadece AB ülkeleri içindir:

2023/1542 sayılı Direktife göre arızalı veya kullanılmış akülerin geri dönüştürülmesi gerekmektedir.



NOT

Lütfen bayinize bertaraf etme seçenekleri hakkında danışın!

Ç-Uygunluk Beyanı

Uygunluk beyanları, bu kullanım kılavuzunun Ek 1'inde yer almaktadır.

Sorumluluktan muafiyet

Üretici ve temsilcisi, ürünün veya kullanılamaz bir ürünün neden olduğu iş kesintilerinden kaynaklanan zararlardan ve kâr kayıplarından sorumlu değildir.

Üretici ve temsilcisi, ürünün yanlış kullanılması veya ürünün diğer üreticilerin ürünleri ile kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir.

Spis treści

Symbole używane w niniejszej instrukcji . . .	100
Symbole na produkcie	100
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa . . .	100
Hałas i drgania	103
Dane techniczne	103
Widok ogólny	104
Instrukcja obsługi	104
Transport	106
Konserwacja i utrzymanie	106
Informacje dotyczące utylizacji	106
Deklaracja zgodności CE	107
Wyłączenia odpowiedzialności	107

Symbole używane w niniejszej instrukcji

OSTRZEŻENIE!

Oznacza bezpośrednie zagrożenie. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do śmierci lub bardzo poważnych, ciężkich obrażeń.

OSTROŻNIE!

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do lekkich urazów lub uszkodzenia mienia.

UWAGA

Oznacza wskazówki dotyczące stosowania i inne ważne informacje.

Symbole na produkcie



Przed włączeniem elektronarzędzia należy przeczytać instrukcję obsługi.



Informacje dotyczące utylizacji starego narzędzia (patrz strona 106)



Oznaczenie CE



Oznaczenie UKCA

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem elektronarzędzia należy przeczytać następujące informacje i zastosować się do nich:

- niniejsza instrukcja obsługi,
- „Ogólne instrukcje bezpieczeństwa”, dotyczące posługiwania się elektronarzędziami, podane w załączonej broszurze (ulotka nr 315915),
- zasady aktualnie obowiązujące w miejscu pracy oraz przepisy w sprawie zapobiegania wypadkom.

To elektronarzędzie zostało skonstruowane z wykorzystaniem najnowszych technologii i w sposób spełniający uznane przepisy bezpieczeństwa.

Mimo to niewłaściwe lub nieodpowiednie użytkowanie elektronarzędzia może zagrażać życiu lub zdrowiu użytkownika lub osób postronnych, a także grozi zniszczeniem elektronarzędzia lub innego mienia.

Elektronarzędzie może być używane wyłącznie

- zgodnie z jego przeznaczeniem
- i tylko wtedy, gdy jest w pełni sprawne.

Usterki mające wpływ na bezpieczeństwo należy natychmiast naprawiać.

Przeznaczenie

Polerka rotacyjna jest przeznaczona

- do użytku komercyjnego w przemyśle i handlu,
- do wszystkich rodzajów prac polerskich z użyciem gąbek polerskich, padów polerskich ze skóry jagnięcej i welnianych, padów filcowych, tarcz do polerowania,
- do stosowania z narzędziami polerskimi, które mogą pracować z prędkością co najmniej 4350 obr./min.

Instrukcje bezpieczeństwa dla polerki

OSTRZEŻENIE!

Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje oraz przestudiować specyfikację i ilustracje dostarczone wraz z elektronarzędziem. Niestosowanie się do wszystkich po-

danych niżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń. Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować na przyszłość.

- **To elektronarzędzie jest przeznaczone do pracy jako polerka. Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje oraz przestudiować specyfikację i ilustracje dostarczone wraz z elektronarzędziem.** Niestosowanie się do wszystkich podanych niżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
- **Za pomocą tego elektronarzędzia nie należy wykonywać czynności takich jak szlifowanie, ścieranie, szczotkowanie druczane, wycinanie otworów lub odcinanie.** Wykonywanie prac, do których narzędzie elektryczne nie zostało zaprojektowane stwarza zagrożenie i może spowodować obrażenia ciała.
- **Nie wolno przerabiać elektronarzędzia w sposób, który nie został specjalnie przewidziany i określony przez producenta.** Takie przeróbki mogłyby doprowadzić do utraty kontroli i spowodować poważne urazy ciała.
- **Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zaprojektowane lub nie są zalecane przez producenta narzędzia.** Sam fakt, że osprzęt daje się zamontować w narzędziu elektrycznym nie gwarantuje jeszcze bezpieczeństwa użytkownika.
- **Prędkość znamionowa akcesoriów musi być co najmniej równa prędkości maksymalnej podanej na elektronarzędziu.** Akcesoria obracające się szybciej niż ich prędkość znamionowa mogą się połamać i rozlecieć.
- **Średnica zewnętrzna i grubość akcesoriów muszą się mieścić w zakresie wartości znamionowych elektronarzędzia.** Akcesoria niewłaściwej wielkości nie umożliwiają odpowiedniego kontrolowania i zabezpieczenia ich.
- **Wymiary mocowania akcesoriów muszą pasować do wymiarów osprzętu montażowego elektronarzędzia.** Akcesoria, które nie pasują do elementów mocujących elektronarzędzia będą pracować niestabilnie i będą powodować nadmierne drgania, co może doprowadzić do utraty kontroli nad narzędziem.
- **Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.** Przed każdym użyciem należy sprawdzić osprzęt taki jak tarcze ścierne - pod kątem nadłamań i pęknięć, telerz szlifierski - pod kątem pęknięć, nadłamań i nadmiernego zużycia oraz szczotki druczane - pod kątem poluzowanych i pękniętych drutów. Jeżeli elektronarzędzie lub jego osprzęt zostaną upuszczone na ziemię, należy skontrolować, czy nie ma uszkodzeń lub założyć nieuszkodzony osprzęt. Po dokonaniu oględzin i założeniu akcesoriów należy ustawić się poza płaszczyznę obrotów osprzętu oraz tak, aby w tej płaszczyźnie nie znalazły się osoby postronne. Włączyć elektronarzędzie i pozwolić mu przez jedną minutę pracować z maksymalną prędkością bez obciążenia. Podczas takiego testu uszkodzony osprzęt na ogół się rozpada.
- **Należy nosić środki ochrony indywidualnej.** Zależnie od wykonywanej pracy należy zakładać osłonę na twarz, okulary ochronne lub gogle ochronne. Stosownie do potrzeb należy nosić maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch warsztatowy, który będzie w stanie zatrzymać drobiny materiału ściernego lub okruchy obrabianego elementu. Środki ochrony oczu muszą być w stanie zatrzymać lecące odłamki powstające przy różnych pracach. Maskę przeciwpyłową lub oddechową musi być w trakcie pracy. Długotrwałe narażenie na wysoki poziom hałasu może doprowadzić do utraty słuchu.
- **Osoby postronne muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od strefy pracy.** Osoba wchodząca do strefy pracy musi nosić środki ochrony indywidualnej. Wylatujące w powietrze skrawki obrabianego elementu lub ułamane kawałki osprzętu mogą spowodować obrażenia również poza bezpośrednią strefą pracy.
- **Przewód musi się zawsze znajdować w bezpiecznej odległości od końcówki obrotowej.** Jeśli użytkownik straci kontrolę nad narzędziem, może dojść do przecięcia sznura lub sznur może zaczepić o narzędzie, co grozi zetknięciem się końcówki obrotowej z ręką lub ramieniem.

- **Nigdy nie należy odkładać elektronarzędzia przed jego całkowitym zatrzymaniem się.** Obrótowa końcówka robocza może zahaczyć o podłoże i w niekontrolowany sposób pociągnąć narzędzie.
- **W czasie przenoszenia elektronarzędzia przy boku nie należy włączać zasilania.** Przypadkowe zetknięcie się z wirującą końcówką roboczą może spowodować, że narzędzie zaczepi o ubranie, a końcówka robocza dotknie ciała.
- **Otwory wentylacyjne elektronarzędzia należy regularnie czyścić.** Wentylator silnika wciąga pył do środka obudowy, a nadmierne nagromadzenie opiłków metalu grozi zwarcie.
- **Elektronarzędzia nie należy używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.** Iskry mogą zaprószyć ogień.
- **Nie należy używać akcesoriów wymagających stosowania płynów chłodzących.** Użycie wody lub innych płynów chłodzących może doprowadzić do porażenia prądem.

Odbicie i powiązane ostrzeżenia:

Odbicie lub szarpnięcie w tył jest nagłą reakcją na zablokowanie lub zakleszczenie się tarczy obrotowej, talerza szlifierskiego, szczotki lub innych akcesoriów. Zablokowanie się lub zaczepienie powoduje nagłe zatrzymanie obracającej się końcówki roboczej, co z kolei powoduje niekontrolowane szarpnięcie elektronarzędzia w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów końcówki w punkcie zakleszczenia.

Na przykład, jeżeli tarcza ścierna zaczepi się lub zakleszczy o obrabiany element, krawędź tarczy wchodząca w punkt zakleszczenia może zagłębić się w powierzchnię materiału, powodując uniesienie się i odskoczenie tarczy. Tarcza może albo odskoczyć do, albo od operatora, zależnie od kierunku jej obrotów w punkcie zakleszczenia. Tarcze ściernie mogą się także w takich warunkach połamać.

Odbicie jest efektem niewłaściwego użycia i/lub sposobu posługiwania się elektronarzędziem, bądź też wystąpienia warunków, których można uniknąć, o ile podjęte zostaną odpowiednie, podane poniżej, środki zapobiegawcze.

- **Elektronarzędzie należy mocno i pewnie trzymać, a ciało i ramiona ustawić w taki sposób, aby móc zamortyzować siły odbicia. Zawsze należy używać uchwytu pomocniczego, jeśli jest dostępny, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad odrzutem lub reakcją momentu obrotowego podczas uruchamiania.** O ile podjęte zostaną odpowiednie środki zapobiegawcze, operator może kontrolować reakcję narzędzia na siły bezwładności i odbicia.
- **Nigdy nie należy kłaść dłoni w pobliżu kręcącej się końcówki.** Końcówka może odskoczyć i dotknąć ręki.
- **Nie należy ustawiać się w miejscu, w które przesunie się elektronarzędzie w razie odbicia.** Odbicie popchnie narzędzie w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów tarczy w punkcie zahaczenia o przeszkodę.
- **Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy w kątach, podczas obrabiania ostrych krawędzi itp. Należy unikać uderzania i zahaczania końcówką roboczą o przeszkody.** Uderzenie w róg lub ostrą krawędź często powoduje zakleszczenie obrotowej końcówki roboczej, co prowadzi do utraty kontroli nad narzędziem lub do szarpnięcia.
- **W narzędziu nie należy montować łańcuchowego ostrza snycerskiego do piły, segmentowej tarczy diamentowej ze szczelinami na obwodzie większymi niż 10 mm ani tarczy zębatej od piły tarczowej.** Tego typu ostrza często powodują odbicie i utratę kontroli nad narzędziem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa specyficzne dla operacji polerowania:

- **Nie można dopuszczać do tego, aby luźny kawałek nasadki do polerowania lub jego sznurki kręciły się w sposób niekontrolowany. Luźne sznurki i obrzeża końcówki roboczej należy zawinąć lub przyciąć.** Luźne i kręcące się sznurki końcówki mogą się zaplątać o palce lub zahaczyć o polerowany element.

Hałas i drgania

Wartości emisji hałasu zmierzono zgodnie z normą EN 62841.

Poziom hałasu skorygowany charakterystyką A elektronarzędzia wynosi zazwyczaj:

- Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} : 77 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej L_{WA} : 85 dB(A)
- Niepewność: $K = 3$ dB

Całkowita wartość drgań:

- Wartość emisji a_h : 7.38 m/s^2
- Niepewność: $K = 1.5 \text{ m/s}^2$



OSTROŻNIE!

Podane wartości pomiarów dotyczą elektro-narzędzi nowych. Codzienne użytkowanie sprawia, że wartości hałasu i drgań ulegają zmianie.



UWAGA

Poziom emisji drgań podany w niniejszej karcie informacyjnej został zmierzony zgodnie ze standardowymi metodami testowymi określonymi w normie EN 62841 i może służyć do porównywania różnych narzędzi. Parametr ten może również służyć do wstępnej oceny narażenia na drgania.

Deklarowany poziom emisji drgań odnosi się do najważniejszych zastosowań narzędzia.

Jeżeli narzędzie będzie używane do różnych zastosowań, z różnymi akcesoriami lub jeżeli będzie niedokładnie konserwowane, poziom emisji drgań może być inny. Może to istotnie zwiększyć poziom narażenia użytkownika na drgania w całym okresie pracy.

W celu dokładnego oszacowania poziomu narażenia na drgania, konieczne jest uwzględnienie również czasu, gdy narzędzie jest wyłączone lub pracuje, ale nie jest w rzeczywistości używane. Może to istotnie zmniejszyć poziom narażenia użytkownika na drgania w całym okresie pracy.

Należy określić dodatkowe środki ostrożności zabezpieczające operatora przed skutkami drgań, takie jak np.: Konserwacja narzędzia i akcesoriów, utrzymywanie ciepła rąk, organizacja schematów pracy.



OSTROŻNIE!

Gdy poziom ciśnienia akustycznego przekracza 85 dB(A), należy nosić ochronniki słuchu.

Dane techniczne

Typ produktu		XFE 2 21 18-EC	
Produkt		Polerka orbitalna losowa	
Napięcie znamionowe	V	18	
Średnica płyty wsporciowej	mm	Φ 150	
Narzędzie maks.	mm	Φ 160	
Prędkość znamionowa	/min	1350 -4350	
	Opm	2700 - 8700	
Ciężar wg Procedury FLEX 01	kg	2.4	
Akumulator	18 V	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	
Ciężar akumulatora	kg	AP 18/2.5	0.4
		AP 18/4.0	0.8
		AP 18/5.0	0.7
		AP 18/8.0	1.1
		AP 18/4.0 XT	0.7
		AP 18/8.0 XT	1.2
Asortyment ładowarek	Seria CA...18 Seria CA...12/18		
Temperatura ładowania	0~40°C		
Temperatura pracy	-10~40°C		
Temperatura przechowywania	-20~50°C		

Krótki opis urządzenia (patrz rysunek A)

Numeracja elementów odnosi się do rysunku narzędzia na stronie z elementami graficznymi.

- 1 Uchwyt przedni
- 2 Pokrętło prędkości
- 3 Przycisk blokady włącznika w pozycji włączonej
- 4 Uchwyt
- 5 Osłona przewodu wlotowego
- 6 Przełącznik spustowy z regulacją prędkości
- 7 Podkładka polerska
- 8 Gąbka polerska
- 9 Klucz imbusowy

Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE!

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu należy wyjąć akumulator.

Przed włączeniem elektronarzędzia

Prosimy wypakować elektronarzędzie i akcesoria oraz sprawdzić, czy nie brakuje żadnych części i czy nie są one uszkodzone.

UWAGA

W momencie dostawy akumulatory nie są całkowicie naładowane. Przed rozpoczęciem użytkowania należy całkowicie naładować akumulatory. Więcej informacji – patrz instrukcja obsługi ładowarki.

Wskazówki dotyczące długiej żywotności akumulatorów

OSTROŻNIE!

- *Nigdy nie ładuj akumulatorów w temperaturach poniżej 4°C i powyżej 40°C.*
- *Akumulatorów nie należy ładować w środowiskach o wysokiej wilgotności powietrza lub temperaturze otoczenia.*
- *Podczas procesu ładowania nie należy przykrywać akumulatorów i ładowarki.*
- *Po zakończeniu procesu ładowania należy wyjąć wtyczkę ładowarki z kontaktu.*

Podczas procesu ładowania akumulator i ładowarka nagrzewają się. Jest to całkowicie normalne!

UWAGA

Należy przestrzegać instrukcji właściwego ładowania akumulatora podanych w instrukcji obsługi akumulatora.

Jeśli akumulatory nie będą przez dłuższy czas używane, należy je przechowywać w chłodnym miejscu, w stanie częściowo naładowanym.

Wkładanie/wymiana akumulatora (patrz rysunek B1-B2)

- Włożyć naładowany akumulator do elektronarzędzia i docisnąć, aby zablokował się na swoim miejscu (patrz rysunek B1).
- Aby wyjąć akumulator, wystarczy nacisnąć przycisk odblokowujący (1.) i wysunąć akumulator (2.) (patrz rysunek B2).

OSTROŻNIE!

Gdy urządzenie nie jest używane, należy chronić styki akumulatora. Luźne części metalowe mogą doprowadzić do zwarcia styków; ryzyko wybuchu i pożaru!

Montaż płyty wsporciowej (patrz rysunek C)

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy narzędziu należy zawsze upewnić się, że jest ono wyłączone i wyjęty został z niego akumulator.

OSTROŻNIE!

Aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia, nie należy naciskać przycisku blokady wrzeciona, gdy wrzeciono się obraca.

- Za pomocą klucza imbusowego (9) odkręć trzy śruby. Zachowaj śruby, aby móc je ponownie zmontować.
- Zdjąć płytę wsporciową (7).
- Wyrównaj otwory montażowe w nowej płycie wsporciowej z otworami w podstawie łożyska i umieść ją na podstawie łożyska. Zabezpiecz trzema śrubami.

Montaż i demontaż tarczy polerskiej (patrz rysunek D)

Aby zainstalować dysk polerski

- Wyłącz narzędzie i wyjmij akumulator.

- Wyrównaj dysk polerski (8) z płytką wsparcia (7), a następnie dociśnij dysk (8) do płytki (7) tak mocno, jak to możliwe.

Wymowanie dysku polerskiego

- Zdejmij dysk polerski (8).

Oslona przewodu wlotowego (patrz rysunek E)

Zastosowanie osłony przewodu wlotowego (5) zwiększy wydajność i wydłuży żywotność narzędzia.

- Aby zdjąć osłonę przewodu wlotowego, włóż płaski śrubokręt (nie jest dołączony do zestawu) w wycięcie w górnej części osłony wlotu powietrza i podważ go, odsuwając od narzędzia.
- Aby oczyścić osłonę przewodu wlotowego, należy postukać nią o twardą powierzchnię lub przedmuchać sprężonym powietrzem.
- Aby zamocować osłonę przewodu wlotowego, należy zatrzasknąć osłonę w stopce narzędzia.

Przełącznik spustowy o zmiennej prędkości (patrz rysunek F)

Aby włączyć polerkę, wystarczy nacisnąć przełącznik spustowy o zmiennej prędkości (6). Przełącznik spustowy (6) zapewnia większą prędkość przy większym nacisku spustu i mniejszą prędkość przy mniejszym nacisku spustu.

Aby wyłączyć, wystarczy puścić przełącznik spustowy (6).

Narzędzie wyposażone jest w przycisk blokady (3), co jest wygodne przy dłuższym ciągłym polerowaniu. Nacisnąć i przytrzymać przełącznik spustowy (6), a następnie nacisnąć przycisk blokady (3). Zwolnić przełącznik spustowy o zmiennej prędkości (6). Aby odblokować przycisk blokady (3) i zatrzymać ciągłe polerowanie, nacisnąć przełącznik spustowy o zmiennej prędkości (6).

Szybkie wybieranie (patrz rysunek G)



OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie wolno zmieniać prędkości podczas pracy narzędzia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować utratę kontroli nad narzędziem i poważne obrażenia ciała.

Pokrętło prędkości (2) ustawia maksymalną prędkość narzędzia.

Obróć pokrętło (2) do dowolnej pozycji pomiędzy „1” (najniższa prędkość) i „6” (najwyższa prędkość).

Polerowanie



OSTRZEŻENIE!

Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, zawsze należy nosić odpowiednie okulary ochronne. Pracując w miejscach, w których występuje duże zapylenie, należy nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.

Za pomocą zacisku, imadła lub innego praktycznego urządzenia przymocuj obrabiany przedmiot.

Polerkę należy przesuwac do przodu i do tyłu długimi, szerokimi ruchami. Zbyt duży nacisk, nieodpowiedni kąt lub niewłaściwy ruch mogą spowodować powstawanie smug lub przypaleń.

Zapobieganie przepalaniu się farby

Łatwo jest przepalić farbę na powierzchni.

Może się tak zdarzyć, jeśli poleruje się ze zbyt dużą prędkością lub jeśli pozostawi się tarczę polerską w jednym miejscu nawet na krótki okres czasu.

Aby zapobiec przepaleniu farby, należy stosować bardzo lekki nacisk i stale przesuwać polerkę, zwłaszcza podczas pracy w pobliżu krawędzi lub w miejscach, gdzie występują nagłe zmiany konturu powierzchni roboczej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas używania wyższych prędkości, które mogą spowodować spalenie się farby.

Zapobieganie zaczepianiu



OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko „odbicia”, należy unikać zaczepiania o chropowate powierzchnie.

Zaczepianie się następuje, gdy dyski polerskie zahaczają o ostre krawędzie powierzchni roboczej.

Zaczepienie może spowodować nagłe „odrzucanie” narzędzia i wypalenie podkładki przez farbę. Aby zmniejszyć ryzyko zaczepienia podczas polerowania chropowatych powierzchni, należy używać polerki na niskich prędkościach.

W przypadku trudno dostępnych miejsc, na przykład przy listwie wykończeniowej lub między lusterkiem a szybą samochodu, nie

należy ryzykować użycia polerki. Wypoleruj te powierzchnie ręcznie.

Transport

Akumulatory litowo-jonowe podlegają wymogom wynikającym z przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych.

Transport takich akumulatorów musi się odbywać zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami.

Użytkownicy mogą przewozić tego typu akumulatory drogą lądową bez dodatkowych wymagań.

Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez firmy spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Przygotowaniem do wysyłki i transportem mogą się zajmować wyłącznie osoby odpowiednio do tego przeszkolone. Cały proces musi być profesjonalnie nadzorowany.

Podczas transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących zaleceń:

Aby nie dopuścić do zwarcia, należy dopilnować, aby styki akumulatora były zabezpieczone i zaizolowane.

Upewnić się, że akumulator jest zabezpieczony przed ruchami wewnątrz opakowania.

Nie wolno transportować akumulatorów, które są uszkodzone lub nieszczelne.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze swoją firmą przewoźową.

OSTROŻNIE!

Nie należy wysyłać akumulatora z uszkodzoną obudową.

Konserwacja i utrzymanie

OSTRZEŻENIE!

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na elektronarzędziu wyjąć akumulator z narzędzia.

Czyszczenie

OSTROŻNIE!

Na czas czyszczenia suchym sprężonym powietrzem należy zawsze zakładać okulary ochronne.

Elektronarzędzie i jego otwory wentylacyjne należy regularnie czyścić. Częstotliwość czyszczenia zależy od materiału i czasu użytkowania. Wnętrze obudowy i silnik należy regular-

nie przedmuchiwać sprężonym powietrzem.

Naprawy

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym.



UWAGA

W okresie gwarancyjnym nie należy odkręcać śrub na obudowie. Niespełnienie tego wymogu spowoduje unieważnienie wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji producenta.

Części zamienne i akcesoria

Pozostałe akcesoria, w szczególności zaś narzędzia i akcesoria, znaleźć można w katalogach producenta. Rysunki rozstrzelone i listy części zamiennych znaleźć można na naszej stronie: www.flex-tools.com.

Informacje dotyczące utylizacji



OSTRZEŻENIE!

Jeśli elektronarzędzie jest już niepotrzebne, należy unieemożliwić używanie go:

- w przypadku elektronarzędzi akumulatorowych przez wyjęcie akumulatora.



Dotyczy tylko krajów UE

Elektronarzędzi nie należy wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych!

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz zgodnie z jej transpozycjami krajowymi, zużyte narzędzia elektryczne powinny być zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.



Odzyskiwanie surowców zamiast utylizacji odpadów.

Urządzenie, akcesoria i opakowanie należy poddawać recyklingowi w przyjazny dla środowiska sposób. Identyfikacja części plastikowych przeznaczonych do recyklingu odbywa się na podstawie materiału, z którego są one wykonane.



OSTRZEŻENIE!

Akumulatorów/baterii nie należy wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych (zwymiętych śmieci w gospodarstwach domowych), ani wrzucać do ognia lub wody. Zużytych baterii/akumulatorów nie wolno otwierać.

Dotyczy tylko krajów UE:

Zgodnie z Rozporządzeniem 2023/1542, uszkodzone lub zużyte baterie i akumulatory muszą zostać poddane recyklingowi.

**UWAGA**

O dostępne możliwości utylizacji prosimy zapytać swojego dystrybutora!

⌋ (Deklaracja zgodności

Deklaracje zgodności znajdują się w załączniku 1 do niniejszej instrukcji obsługi.

Wyłączenia odpowiedzialności

Producent i jego przedstawiciel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i straty oraz utratę zysków wskutek przerwy w prowadzeniu działalności spowodowanej produktem lub faktem, że produktu nie da się używać.

Producent i jego przedstawiciel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i straty spowodowane niewłaściwym użyciem produktu lub używaniem go w połączeniu z produktami innych producentów.

Tartalom

A jelen kézikönyvben használt szimbólumok . . .	108
A terméken lévő szimbólumok	108
Fontos biztonsági információk	108
Zaj és rezgési adatok.	110
Műszaki adatok.	111
Áttekintés	111
Használati útmutató.	111
Szállítás	113
Karbantartás és ápolás	113
Ártalmatlanításra vonatkozó információk . .	114
CE megfelelőségi nyilatkozat	114
Felelősség alóli mentesség	114

A jelen kézikönyvben használt szimbólumok



FIGYELMEZTETÉS!

Közelgő veszélyt jelez. A jelzés figyelmen kívül hagyása halált vagy különösen súlyos sérüléseket okozhat.



VIGYÁZAT!

Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez. A jelzés figyelmen kívül hagyása könnyű sérülést vagy anyagi kárt okozhat.



MEGJEGYZÉS

Alkalmazási tippeket és fontos információkat jelez.

A terméken lévő szimbólumok



Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



A régi eszköz ártalmatlanítására vonatkozó információk (lásd a(z) 114 oldalon)



CE-jelölés



UKCA-jelölés

Fontos biztonsági információk



FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszám használata előtt olvassa el a következőket, és ennek megfelelően járjon el:

- ezt a használati útmutatót,
- az elektromos eszközök kezelésére vonatkozó „Általános biztonsági előírások” c. részt a mellékelt kiadványban (száma: 315915),
- az üzem aktuális szabályait és a balesetek megelőzésére vonatkozó előírásait.

Jelen elektromos szerszám a legkorszerűbb technológia alapján, az elismert biztonsági előírásoknak megfelelően készült.

Ennek ellenére használat közben az elektromos szerszám veszélyeztetheti a használó vagy harmadik fél életét és végtagjait, illetve az elektromos eszköz vagy más vagyontárgy károsodását is okozhatja.

Az elektromos szerszámot kizárólag

- rendeltetésének megfelelően használható
- tökéletesen üzemképes állapotban.

A biztonságot veszélyeztető hibákat azonnal meg kell javítani.

Rendeltetésszerű használat

A forgó polírozógép rendeltetése

- ipari és kereskedelmi használatra,
- alkalmas minden típusú polírozási munka elvégzésére, polírozószivaccsal, báránybőrrel vagy gyapjúval, filclappal, fényezőkoronggal,
- olyan polírozóeszközökkel való használatra, amelyek lehetővé teszik a minimum 4350/perc sebességű működést.

A polírozóra vonatkozó biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az elektromos szerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt. Az alább felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tűzveszélyt és/vagy súlyos sérülést idézhet elő. Órizzon meg minden figyelmeztetést és utasítást, hogy később is elő tudja majd venni.

- Ezt az elektromos szerszámot polírozásra tervezték. Olvassa el az elektromos szerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és

- specifikációt.** Az alább felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tűzveszélyt és/ vagy súlyos sérülést idézhet elő.
- **Az elektromos szerszámmal tilos olyan műveletet végezni, mint például csiszolás, drótkéfézés, lyukvágás vagy darabolás.** Olyan műveletek végzése, amelyekre nem tervezték az elektromos szerszámot, veszélyt jelenthet, és személyi sérülésekkel járhat.
 - **Ne alakítsa át ezt az elektromos szerszámot olyan módon, amit a szerszám gyártója nem tervezett és határozott meg kifejezetten.** Az ilyen átalakítás az irányítás elvesztését és súlyos személyi sérülést okozhat.
 - **Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem specifikusan a szerszámmal lettek tervezve, és amelyek használatát a szerszám gyártója nem javasolja.** Pusztán az, hogy egy tartozékot csatlakoztatni lehet ehhez a szerszámmal, még nem biztosítja a biztonságos működést.
 - **A tartozék névleges sebességének legalább egyenlőnek kell lennie a szerszámgépen feltüntetett maximális sebességgel.** A névleges sebességüknél gyorsabban működő tartozékok eltérhetnek és szétrepülhetnek.
 - **A tartozék külső átmérőjének és vastagságának az elektromos szerszám névleges kapacitási értékein belül kell lennie.** A hibás méretű tartozékokat nem lehet megfelelően a védőburkolaton belül vagy ellenőrzés alatt tartani.
 - **A tartozék méreteinek meg kell felelniük az elektromos szerszámot rögzítő szerelvény méreteinek.** Ha a tartozékok nem felelnek meg az elektromos szerszámot rögzítő szerelvénynek, elveszítik az egyensúlyukat, túlzottan rezegnek, és emiatt nem lehet irányítani őket.
 - **Ne használjon sérült tartozékokat.** Minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat, például a csiszolókorongokat, hogy nincs-e rajtuk forgács és repedés a koptató részeken, nem látszik-e repedés, kopás vagy túlzott elhasználódás a csiszolóanyagán, kilazult vagy megrepedt drótok a drótkéfénel. Ha az elektromos szerszámot vagy a tartozékot leejtették, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg, vagy használjon sérülésmentes tartozékot. A tartozék ellenőrzése és beszerelése után helyezkedjen el úgy, a közelben tartózkodókkal együtt, hogy ne legyenek a tartozék forgási síkjában, majd működtesse az elektromos szerszámot egy percen át maximális terhelésmentes fordulatszámon. A próba közben a sérült tartozékok rendszerint szétesnek.
 - **Viseljen egyéni védőfelszerelést.** Az alkalmazástól függően használjon arcvédő álarcot, biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget. Ha szükséges, viseljen pormaszkot, hallásvédőt, kesztyűt és műhelykötenyt, amely képes felfogni a kis koptató anyagokat vagy a munkadarabdarabokat. A szemvédőnek alkalmaznak kell lennie a különféle műveletek során keletkező repülő törmelék megállítására. A porvédő maszknak vagy a lélegeztető készüléknek képesnek kell lennie a végzett művelet során létrejött részecskék kiszűrésére. A nagy intenzitású zaj hatása hosszabb időn keresztül hallásvesztést eredményezhet.
 - **A közelben tartózkodók a munkaterületen kívül biztonságos távolságban tartózkodjanak.** Valamennyi munkaterületre belépő személynek személyi védőfelszerelést kell viselnie. A munkadarab töredékei vagy az eltört tartozék darabjai szétrepülhetnek, és sérülést okozhatnak a közvetlen műveleti területen túl is.
 - **A vezetéket úgy helyezze el, hogy ne érhesse a forgásban lévő tartozékokhoz.** Ha elveszíti az elektromos szerszám vezető irányítást, a vezeték elszakadhat vagy összegabalyodhat, és a keze bekerülhet a forgásban lévő tartozékok közé.
 - **Ne tegye le addig az elektromos szerszámot, amíg a tartozék teljesen le nem állt.** A forgásban lévő tartozék beleakadhat a felületbe, és elveszítheti az elektromos szerszám felett az uralmat.
 - **Ne hozza működésbe az elektromos szerszámot akkor, ha az oldalához emelve viszi.** A forgásban lévő tartozékkal történő véletlen érintkezés során beleakadhat a tartozék a ruhába, és befuthat az Ön testébe.
 - **Tisztítsa rendszeresen az elektromos szerszám szellőzőnyílásait.** A motor ventilátora beszívja a port a burkolat belsejébe, és a por alakú fémrészek túlzott felszapo-

rodása elektromos veszélyeket idézhet elő.

- **Ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében.** A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat.
- **Ne használjon olyan tartozékokat, amelyekhez folyékony hűtőközeg szükséges.** Víz vagy más folyékony hűtőközeg használata akár halálos áramütéshez is vezethet.

Visszarúgásra és hasonlókra utaló figyelmeztetések:

A visszarúgás egy beszorult vagy összegabalyodott forgó tárcsa, csiszolóanyag, kefe vagy más tartozék hirtelen válasza. A beszorulás vagy a csomó a forgó tartozék gyors megállását okozza, ami viszont azt eredményezi, hogy az ellenőrizetlen szerszámgép a tartozék forgásirányával ellentétes irányba kényszerül a beakadás helyétől.

Például ha egy csiszolókorong akad vagy szorul be a munkadarabba, a korongnak a szorulási pontba futó széle belemarhat az anyag felületébe, aminek hatására a korong kiugorhat vagy visszarúghat. A korong ilyenkor a gépkezelő felé vagy tőle elfelé irányba ugorhat, attól függően, hogy éppen milyen volt a tárcsa mozgása a beszorulási pontban. A csiszolókorongok el is törhetnek ilyen körülmények között.

A visszarúgást a szerszámgép helytelen használata, illetve a nem megfelelő üzemeltetési mód okozza, és az alább felsorolt megfelelő óvintézkedések alkalmazásával kerülhető el.

- **Tartsa erősen a szerszámgépet, és úgy helyezkedjen el a testével és karjával, hogy ellent tudjon tartani a visszarúgó erőnek.** Mindig használja a kiegészítő fogantyút, ha van ilyen, a visszarúgás vagy a nyomatékreakció maximális irányítása érdekében indítás közben. A kezelő irányíthatja a nyomaték-reakciókat vagy a visszarúgás erejét, ha megtette a megfelelő óvintézkedéseket.
- **Soha ne tegye a kezét a forgó tartozék közelébe.** A tartozék a keze fölért is visszarúghat.
- **Ne úgy helyezkedjen el, hogy visszarúgás esetén az elektromos szerszám elérhesse.** A visszarúgás az ellenkező irányba taszítja a szerszámot attól a tárcsamozgástól, ami a beakadási pontnál volt.

- **Különös figyelemmel járjon el, amikor sarkokon, éles szegélyeken stb. dolgozik.** Kerülje el a tartozék megbillenését vagy összegabancolódását. A sarkok, éles szegélyek vagy a megbillenés hatására a forgó tartozék hajlamos beakadni, és ellenőrzés nélküli vagy visszarúgó mozgást végezni.
- **Ne csatlakoztasson fűrészláncához való fogazott fűrészlapot, szegmentált gyémántkorongot 10 mm-nél nagyobb periferiális réssel vagy fogazott fűrészlapot.** Az ilyen pengék gyakori visszarúgást és az irányítás elvesztését okozzák.

A polírozási műveletekre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések:

- **Ne engedje, hogy a polírozópárna laza részei vagy a tartozékok zsinórjai szabadon mozogjanak. A laza tartozék-zsinórokat dugja el vagy vágja le.** A laza vagy forgó zsinórok az ujjai köré csavarodhatnak vagy összegabalyodhatnak a munkadarab-bal.

Zaj és rezgési adatok

A zaj és rezgési értékek meghatározása az EN 62841 szabvány szerint történt.

Az elektromos szerszám A-súlyozású zajszintjének általános adatai:

– Hangnyomásszint L_{pA} :	77 dB(A)
– Hangteljesítményszint L_{WA} :	85 dB(A)
– Bizonytalanság:	K = 3 dB

Teljes rezgési érték:

– Kibocsátási érték a_{h1} :	7.38 m/s ²
– Bizonytalanság:	K = 1.5 m/s ²



VIGYÁZAT!

A megadott mért értékek új elektromos szerszámokra vonatkoznak. A napi használatból a zaj és a rezgési adatok módosulhatnak.



MEGJEGYZÉS

Az ezeken az utasításokon megadott rezgés-kibocsátási szint az EN 62841 szabványban megadott szabványosított teszt alapján lett le mérve, és felhasználható más szerszámokkal való összehasonlításhoz. Használható a kitettség előzetes értékelésére is.

A megadott rezgés-kibocsátási szint a szerszám fő alkalmazására vonatkozik.

Ha a szerszámot más célokra használják, különböző tartozékokkal vagy nem megfelelően végzett karbantartás mellett, a rezgés kibocsátási szint eltérhet. Ez jelentősen megnövelheti a teljes munkaidő alatti kitettségi szintet.

A rezgésnek való kitettségi szint pontos meghatározásához figyelembe kell venni azt az időt is, amikor a szerszám ki- vagy bekapcsolt állapotban van, de nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti a teljes munkaidő alatti kitettségi szintet.

Azonosítson be további biztonsági intézkedéseket, amelyek a kezelő rezgéstől való védelmét szolgálják, például: A szerszám és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkaritmus megszervezése.



VIGYÁZAT!

85 dB(A) feletti hangnyomás esetén viseljen fülvédőt.

Műszaki adatok

Terméktípus		XFE 2 21 18-EC	
Termék		Véletlenszerű orbitális polírozó	
Névleges feszültség	V	18	
Csiszolótányér átmérője	mm	Φ 150	
Szerszám Max.	mm	Φ 160	
Névleges fordulatszám	/perc	1350 - 4350	
	Opm	2700 - 8700	
Súly a FLEX 01-es eljárás szerint	kg	2,4	
Akkumulátor	18V	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	
Az akkumulátor súlya	kg	AP 18/2,5	0,4
		AP 18/4,0	0,8
		AP 18/5,0	0,7
		AP 18/8,0	1,1
		AP 18/4.0 XT	0,7
		AP 18/8.0 XT	1,2

Töltő tartomány	CA...18 sorozat CA...12/18 sorozat
Töltési hőmérséklet	0~40°C
Üzemi hőmérséklet	-10~40°C
Tárolási hőmérséklet	-20~50°C

Áttekintés (lásd az A ábrát)

A termék elemeinek számozása megfelel a gép illusztrációján látható számoknak a rajzokat ábrázoló oldalon.

- 1 Elülső fogantyú
- 2 Sebesség tárcsa
- 3 Reteszelő gomb
- 4 Markolat
- 5 Bemeneti szellőzőnyílás-védő
- 6 Állítható sebességű indítókapcsoló
- 7 Csiszolótányér
- 8 Polírozó lap
- 9 Hatszögkulcs

Használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS!

Vegye ki az akkumulátort, mielőtt az elektromos szerszámon bármilyen munkát végezne.

Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt

Csomagolja ki az elektromos szerszámot és a tartozékokat, és ellenőrizze, hogy nem hiányoznak vagy nem sérültek-e alkatrészek.



MEGJEGYZÉS

Az akkumulátorok a szállításkor nincsenek teljesen feltöltött állapotban. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátorokat. Tekintse át a töltő használati utasítását.

Tippek a hosszú akkumulátor élettartam eléréséhez



VIGYÁZAT!

- Soha ne töltsd az akkumulátorokat 4°C alatti vagy 40°C feletti hőmérsékleten.
- Ne töltsd az akkumulátort magas páratartalmú vagy környezeti hőmérsékletű helyeken.

- Ne takarja le az akkumulátorokat és a töltőt a töltési folyamat során.
- A töltési folyamat végén húzza ki a töltő csatlakozódugóját.

A töltési folyamat során a akkumulátor és a töltő felmelegszik. Ez teljesen normális!



MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor megfelelő töltéséhez kövesse az akkumulátor használati útmutatójában szereplő utasításokat.

Ha az akkumulátorokat hosszabb ideig nem használja, részlegesen feltöltve, hűvös helyen tárolja őket.

Az akkumulátor berakása/cseréje (lásd a B1-B2 ábrát)

- Tolja a feltöltött akkumulátort az elektromos szerszámba, amíg be nem kattannak a helyére, (lásd a B1 ábrát).
- Az eltávolításhoz nyomja meg a kioldó gombot (1) és húzza ki az akkumulátort (2) (lásd a B2 ábrát).



VIGYÁZAT!

Amikor az eszköz nincs használatban, védje az akkumulátor-csatlakozókat. A laza fém alkatrészek rövidre zárhatják a csatlakozókat, és robbanás-, illetve tűzveszély állhat fenn!

A csiszolótányér felszerelése (lásd a C ábrát)



FIGYELMEZTETÉS!

Mielőtt bármilyen munkát végezne a szerszámon, mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van-e kapcsolva és az akkumulátor el van távolítva.



VIGYÁZAT!

A szerszám sérülésének elkerülése érdekében ne nyomja meg az elfordulás elleni gombot, miközben a tengely forog.

- A három csavar eltávolításához használja az imbuszkulcsot (9). Őrizze meg a csavarokat az összeszereléshez.
- Távolítsa el a csiszolótányér (7).
- Igazítsa az új csiszolótányér rögzítőfuratait a csapágyalap furataihoz, majd helyezze a csapágyalapra. Rögzítse a három csavarral.

A polírozó kap felhelyezése és eltávolítása (lásd a D ábrát)

A polírozó lap felszerelése

- Kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki az akkumulátort.
- Igazítsa a polírozó lapot (8) a csiszoló-tányérra (7), majd nyomja a párnát (8) a lehető leghosszabban a csiszolótányérhoz (7).

A polírozó lap eltávolítása

- Húzza le a polírozó lapot (8).

Bemeneti szellőzőnyílás-védő (lásd az E ábrát)

A bemeneti szellőzőnyílás-védő (5) használata növeli a teljesítményt és meghosszabbítja a szerszám élettartamát.

- A bemeneti szellőzőnyílás-védő eltávolításához illesszen egy laposfejű csavarhúzó (nem tartozék) bemeneti szellőzőnyílás-védő tetején található bevágásba, és feszítse le azt a szerszámról.
- A bemeneti szellőzőnyílás-védő tisztításához kocogtassa azt egy kemény felülethez, vagy fúvassa tisztára sűrített levegővel.
- A bemeneti szellőzőnyílás-védő felhelyezéséhez pattintsa azt a szerszám lábába.

Állítható sebességszabályozó kapcsoló (lásd az F ábrát)

A polírozó bekapcsolásához nyomja meg az állítható sebességű indítókapcsolót (6).

A kapcsoló (6) nagyobb sebességet biztosít, ha erősebben nyomják az indítókapcsolót, és alacsonyabb sebességet, ha csökkentik a kapcsolóra kifejtett nyomást.

Kikapcsoláshoz engedje el az állítható sebességű indítókapcsolót (6).

A szerszám reteszelő gomb (3) van felszerelve, amely kényelmes hosszabb ideig tartó folyamatos polírozás esetén. Nyomja meg és tartsa lenyomva az indítókapcsolót (6), majd nyomja meg a reteszelő gombot (3). Oldja ki az állítható sebességű indítókapcsolót (6). A reteszelő gomb (3) kioldásához és a folyamatos polírozás leállításához nyomja meg az állítható sebességszabályozó kapcsolót (6).

Sebességszabályozó tárcsa (lásd az G ábrát)

FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne változtassa meg a fordulatszámot, amíg a szerszám működik. A figyelmeztetés be nem tartása a szerszám feletti uralom elvesztéséhez és súlyos személyi sérüléshez vezethet.

A sebességszabályozó (2) gomb a maximális sebességre állítja be a szerszámot.

Fordítsa a gombot (2) az „1” (legalacsonyabb sebesség) és a „6” (legmagasabb sebesség) közötti bármely állásba.

Polírozás

FIGYELMEZTETÉS!

A sérülésveszély csökkentése érdekében mindig viseljen megfelelő védőszemüveget. Poros környezetben végzett munka során viseljen megfelelő légzésvédőt.

Használjon szorítót, satut vagy más segédeszközt a munkadarab rögzítéséhez.

Mozgassa a polírozót előre-hátra hosszú, széles mozdulatokkal. A túl nagy nyomás, a helytelen szög vagy a nem megfelelő mozdulat örvényszerű nyomokat vagy égésnyomot okozhat.

A festék átégetésének megelőzése

A felületen lévő festék könnyen átég. Ez akkor fordulhat elő, ha túl nagy sebességgel políroz, vagy ha a polírozókorongot akár rövid ideig is egy helyen hagyja.

A festék átégetésének elkerülése érdekében nagyon enyhe nyomást fejtsen ki, és tartsa folyamatosan mozgásban a polírozót, különösen a szélek közelében végzett munka során, vagy ahol a munkafelület kontúrjában hirtelen változások vannak. Legyen különösen óvatos a magasabb fordulatszám használatakor, amely nagyobb valószínűséggel égeti át a festéket.

Elakadás megelőzése

FIGYELMEZTETÉS!

Kerülje el a durva felületeken való elakadásokat, hogy csökkentsen a „visszarúgás” lehetőségét.

A polírozó lapok akkor akadhatnak el, amikor a munkafelület durva szélei megakasztják őket.

A megakadás hirtelen „visszarúgást” okozhat,

és a lap átégetheti a festéket. Az elakadás kockázatának csökkentése érdekében a polírozó használatakor kis fordulatszámot dolgozzon a durva felületek polírozásakor. A nehezen elérhető területeken, például a díszlécek közelében vagy az autó tükör és ablaka között, ne kockáztassa meg a polírozó használatát. Ezeket a felületeket kézzel polírozza.

Szállítás

A lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok követelményei érvényesek.

Az akkumulátorok szállítását a helyi, nemzeti és nemzetközi rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően kell végezni.

A felhasználók ezeket az akkumulátorokat további követelmények nélkül szállíthatják közúton.

A lítium-ion akkumulátorok fuvarozó társaságok általi kereskedelmi szállítására a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok érvényesek. A feladás előkészítését és a szállítást csak megfelelően képzett személyek végezhetik. A teljes folyamatot szakmailag felügyelni kell.

Az újratölthető akkumulátorok szállításakor a következő pontokat kell betartani:

A rövidzárlat elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az akkumulátor érintkezői kapcsolai védettek és szigeteltek.

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor rögzítve van, és nem tud elmozdulni a csomagoláson belül.

Sérült vagy szivárgó akkumulátort nem szabad szállítani.

További információért forduljon szállító társasághoz.

VIGYÁZAT!

Ne küldjön el olyan akkumulátorokat, amelyeknek a háza megsérült.

Karbantartás és ápolás

FIGYELMEZTETÉS!

Mielőtt bármilyen munkát végezne az elektromos szerszámon, vegye ki az akkumulátort a szerszámból.

Tisztítás



VIGYÁZAT!

Sűrített levegővel végzett tisztításkor mindig viseljen védőszemüveget.

Tisztítsa rendszeresen az elektromos szerszám szellőzőnyílásait. A tisztítás gyakorisága függ az anyagtól és a használat hosszától. Száraz sűrített levegővel rendszeresen fújja ki a ház belsejét és a motort.

Javítások

Mindenemű javítást kizárólag a kijelölt szerviz végezhetnek.



MEGJEGYZÉS

A garanciális időszak alatt ne lazítsa meg a ház csavarjait. A követelménynek való meg nem felelés érvényteleníti a gyártó garanciáját bármilyen igényt.

Pótalkatrészek és tartozékok

Egyéb tartozékokat, különösen szerszámokat és tartozékokat a gyártó katalógusaiban találhat. A robbantott ábrák és alkatrészjegyzékek a honlapunkon megtalálhatók:

www.flex-tools.com.

Ártalmatlanításra vonatkozó információk



FIGYELMEZTETÉS!

Tegye használhatatlanná a redundáns elektromos szerszámokat:

- az akkumulátorral működő elektromos szerszámokat az akkumulátor eltávolításával.



Csak EU tagállamok

Ne dobjon elektromos szerszámokat a háztartási hulladékok közé!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel és ennek nemzeti jogszabályokba átültetett előírásaival összhangban az elektromos szerszámokat elkülönítve kell összegyűjteni, és gondoskodni kell a környezetbarát újrahasznosításukról.



Nyersanyag újrahasznosítás a hulladék ártalmatlanítása helyett.

Gondoskodni kell az eszköz, a tartozékok és a csomagolóanyagok környezetbarát újrahasznosításáról. A műanyag alkatrészek újrahasznosítása az anyag típusának függvényében

történik.



FIGYELMEZTETÉS!

Az akkumulátorokat ne tegye a háztartási hulladékok közé, tűzbe vagy vízbe. Ne nyissa fel a használt akkumulátorokat.

Csak EU tagállamok:

A 2023/1542 rendelet értelmében gondoskodni kell a hibás vagy elhasznált akkumulátorok újrahasznosításáról.



MEGJEGYZÉS

Kérjük, hogy érdeklődjön az ártalmatlanítási lehetőségekről abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta!

CE-Megfelelőségi nyilatkozat

A megfelelőségi nyilatkozatok a használati útmutató 1. mellékletében találhatók.

Felelősség alóli mentesség

A gyártó és képviselője nem vállal felelősséget semmilyen, a termék vagy egy használhatatlan termék által okozott működési zavar miatt bekövetkezett kárért és kiesett nyereséért.

A gyártó és képviselője nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet a termék helytelen használata vagy a termék más gyártók termékeivel együtt történő használata okozott.

Obsah

Symboly použité v tomto návodu	115
Symboly na výrobku	115
Důležité bezpečnostní informace	115
Hluk a vibrace	117
Technická data	118
Přehled	118
Návod k použití	118
Přeprava	120
Údržba a skladování	120
Informace o likvidaci	120
CE Prohlášení o shodě	121
Vyloučení odpovědnosti	121

Symboly použité v tomto návodu



VAROVÁNÍ!

Označuje hrozící nebezpečí. Nedodržení tohoto varování může mít za následek smrt nebo mimořádně těžká zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek lehké zranění nebo škodu na majetku.



POZNÁMKA

Označuje tipy pro použití a důležité informace.

Symboly na výrobku



Před zapnutím elektrického nářadí si přečtěte návod k obsluze.



Informace o likvidaci starého zařízení (viz stranu 120)



Označení CE



Označení UKCA

Důležité bezpečnostní informace



VAROVÁNÍ!

Před použitím elektrického nářadí si přečtěte následující pokyny a postupujte podle nich:

- tento návod k použití,
- „Všeobecné bezpečnostní pokyny“ týkající se manipulace s elektrickým nářadím v přiložené brožurě (dokument č.: 315915),
- aktuálně platná pravidla daného místa a předpisy pro prevenci úrazů.

Toto elektrické nářadí odpovídá posledním trendům a bylo zkonstruováno v souladu s uznávanými bezpečnostními předpisy.

Přesto při jeho použití může dojít k ohrožení života a končetin uživatele nebo třetí osoby, nebo může dojít k poškození samotného elektrického nářadí nebo jiného majetku.

Elektrické nářadí smí být provozováno pouze

- pro zamýšlené použití
- v perfektním provozním stavu.

Závady, které ohrožují bezpečnost, musí být bezodkladně opraveny.

Zamýšlené použití

Rotační leštička je určena

- pro komerční použití v průmyslu a řemeslných provozech,
- pro všechny druhy leštících prací s leštícími houbami, jehněčí kůží a ovčím rounem, plstěnou deskou, leštícím kotoučem,
- pro použití s leštícími nástroji, které mohou běžet rychlostí minimálně 4 350/min.

Bezpečnostní pokyny pro leštičku



VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Všechna varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

- **Toto elektrické nářadí je určeno pro leštění. Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu.**

- S tímto elektrickým nářadím se nesmí provádět operace, jako je broušení, leštění, kartáčování drátem, řezání otvorů nebo odřezávání.** Práce, pro které není elektrické nářadí určeno, mohou být nebezpečné a mohou způsobit úraz.
- Nepřepřecováváte toto elektrické nářadí způsobem, který není výslovně navržen a specifikován výrobcem nářadí.** Taková přestavba může vést ke ztrátě kontroly a způsobit vážné zranění.
- Nepoužívejte příslušenství, které není speciálně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí.** Pouhá skutečnost, že lze příslušenství připojit k elektrickému nářadí, není zárukou bezpečného provozu.
- Jmenovitá otáčky příslušenství musí být minimálně stejné jako maximální otáčky vyznačené na elektrickém nářadí.** Příslušenství, které běží rychleji než je jeho jmenovitá rychlost, se může rozbit a rozletět se.
- Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí odpovídat jmenovité kapacitě vašeho nářadí.** Nelze zajistit dostatečnou ochranu nebo kontrolu nad nesprávně dimenzovaným příslušenstvím.
- Rozměry upevnění příslušenství musí odpovídat rozměrům upevňovacího kování elektrického nářadí.** Příslušenství, které neodpovídá montážním prvkům elektrického nářadí, bude nevyvážené, bude nadměrně vibrovat a může vést ke ztrátě kontroly.
- Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, jako jsou brusné kotouče na oprýskání a praskliny, podložku na praskliny, nadměrné opotřebení, drátěný kartáč na uvolněné nebo přetržené dráty.** Pokud elektrické nářadí nebo příslušenství spadnou na zem, zkontrolujte, zda nedošlo k jejich poškození, nebo použijte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a instalaci příslušenství se vy jakožto obsluha a okolostojící osoby postavte mimo rovinu rotujícího příslušenství a nechte nářadí běžet při maximální rychlosti bez zatížení po dobu jedné minuty. Poškozené příslušenství se během této zkušební doby obvykle rozpadne.
- Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. V závislosti na aplikaci používejte ochranný obličejový štít nebo**

ochranné brýle. Podle potřeby použijte protiprachovou masku, chrániče sluchu, rukavice a dělnickou zástěru schopnou zastavit malé úlomky brusiva nebo obrobků. Ochrana očí musí být schopna zastavit létající nečistoty vznikající různými operacemi. Masky proti prachu nebo respirátory musí být schopny filtrovat částice vznikající při provozu. Dlouhodobé vystavení hluku o vysoké intenzitě může způsobit ztrátu sluchu.

- **Udržujte kolemstojící osoby v bezpečné vzdálenosti.** Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí mít na sobě osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo rozbitého příslušenství mohou odletět a způsobit zranění mimo bezprostřední pracovní oblast.
- **Umístěte šňůru mimo otáčející se příslušenství.** Pokud ztratíte kontrolu nad elektrickým nářadím, může být kabel odříznut nebo zachycen a vaše ruka nebo paže mohou být zataženy do rotujícího příslušenství.
- **Nikdy neodkládejte elektrické nářadí, dokud se příslušenství zcela nezastaví.** Rotující příslušenství může zachytit povrch a vytrhnout vám nářadí z ruky.
- **Nespouštějte elektrické nářadí, když ho máte u sebe.** Při náhodném kontaktu s rotujícím příslušenstvím by mohlo dojít k zachycení oděvu a zařízení příslušenství do těla.
- **Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického nářadí.** Ventilátor motoru bude vtahovat prach do pláště a nadměrné hromadění kovového prachu může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů.** Jiskry by mohly způsobit vznícení těchto materiálů.
- **Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje tekuté chladicí kapaliny.** Používání vody nebo jiných kapalných chladiv může vést k zabítí nebo úrazu elektrickým proudem.

Zpětný ráz a související upozor- nění:

Zpětný ráz je náhlá reakce na zaseknutý nebo zachycený otáčející se kotouč, unášecí talíř, kartáč nebo jiné příslušenství. Sevření nebo zachycení způsobí rychlé zablokování rotujícího příslušenství, které zase způsobí, že nekon-

trolované elektrické nářadí bude tlačeno ve směru opačném k ke směru otáčení příslušenství v místě styku.

Pokud je například brusný kotouč zachycen nebo sevřen v obrobku, může se hrana kotouče vstupujícího do bodu sevření zabořit do povrchu materiálu, čímž způsobí vylezení nebo vykopnutí kotouče. Kotouč může buď skočit směrem k obsluze nebo od ní, v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě sevření. Brusné kotouče se za těchto podmínek mohou také zlomit.

Zpětný ráz je důsledkem nesprávného použití elektrického nářadí anebo nevhodného pracovního postupu nebo podmínek a lze mu předcházet přijetím následujících opatření.

- **Nářadí držte pevně a tělem a rameny zaujměte takový postoj, abyste odolali síle zpětného rázu. Vždy používejte pomocnou rukojeť, je-li k dispozici, pro maximální kontrolu zpětného rázu nebo reakce krouticího momentu během spouštění.** Obsluha může kontrolovat síly zpětného rázu, pokud jsou přijata příslušná opatření.
- **Nikdy nedávejte ruku do blízkosti otáčejícího se příslušenství.** Příslušenství může způsobit zpětný ráz směrem k ruce.
- **Nestavte se tělem do místa, kde může dojít ke zpětnému rázu elektrického nářadí.** Zpětný ráz způsobí pohyb nářadí ve směru opačném k pohybu kotouče v místě zachycení.
- **Při práci na rozích, s ostrými hranami apod. dbejte zvýšené opatrnosti. Zabráňte odrazu a zachycení příslušenství.** Při práci na rozích, ostrých hranách nebo při odskočení může dojít k zachycení otáčejícího se příslušenství a ke ztrátě kontroly nebo zpětnému rázu.
- **Nepoužívejte řezbářský kotouč pilového řetězu, segmentované diamantové kotouče s obvodovou mezerou větší než 10 mm ani ozubený pilový kotouč.** Takové čepele vytvářejí častý zpětný ráz a ztrátu kontroly.

Bezpečnostní upozornění specifická pro leštění:

- **Nedovolte, aby se libovolná volná část lešticího krytu nebo jeho upevňovací struny volně otáčely. Odpojte nebo odstříhnete libovolné volné upevňovací**

struny. Volné a otáčející se upevňovací struny mohou omotat prsty nebo zachytit obrobek.

Hluk a vibrace

Hodnoty hluku a vibrací byly stanoveny v souladu s normou EN 62841.

Hodnocená hladina hluku elektrického nářadí a je typicky:

– Hladina akustického tlaku L_{pA} :	77 dB(A)
– Hladina akustického výkonu L_{WA} :	85 dB(A)
– Nejistota:	K = 3 dB

Celková hodnota vibrací:

– Emisní hodnota a_{h1} :	7.38 m/s ²
– Nejistota:	K = 1.5 m/s ²



UPOZORNĚNÍ!

Uvedené naměřené hodnoty platí pro nové elektrické nářadí. Denní použití způsobuje změnu hodnot hluku a vibrací.



POZNÁMKA

Úroveň emisí vibrací uvedená v tomto návodu byla změřena podle standardizovaného testu uvedeného v normě EN 62841 a může být použita pro porovnání jednoho nářadí s jiným. Lze ji také použít pro předběžné posouzení expozice.

Deklarovaná úroveň emisí vibrací představuje hlavní použití nářadí.

Pokud se však nářadí používá pro různé použití, s různým příslušenstvím nebo při špatné údržbě, může se úroveň emisí vibrací lišit.

Díky tomu se může výrazně zvýšit úroveň expozice v průběhu celého pracovního období.

Pro přesný odhad úrovně expozice vibracím je nutné vzít v úvahu také časy, kdy je nářadí vypnuté nebo spuštěné, ale ve skutečnosti se nepoužívá. Díky tomu může být výrazně snížena úroveň expozice v rámci celé pracovní doby.

Určete další bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy před účinky vibrací, jako jsou:

Údržba nářadí a příslušenství, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.



UPOZORNĚNÍ!

Používejte chrániče sluchu při akustickém tlaku vyšším než 85 dB(A).

Technická data

Typ výrobku		XFE 2 21 18-EC
Výrobek		Leštička s náhodným pohybem
Jmenovité napětí	V	18
Průměr unášecího talíře	mm	Φ 150
Nástroj max.	mm	Φ 160
Jmenovité otáčky	/min	1 350-4 350
	osc/min	2 700-8 700
Hmotnost podle postupu FLEX 01	kg	2,4
Akumulátor	18 V	AP 18/2,5
		AP 18/4,0
		AP 18/5,0
		AP 18/8,0
		AP 18/4,0 XT
Hmotnost akumulátoru	kg	AP 18/2,5
		AP 18/4,0
		AP 18/5,0
		AP 18/8,0
		AP 18/4,0 XT
Řada nabíječek	CA...	Řada 18
	CA...	Řada 12/18
Teplota nabíjení	0~40°C	
Provozní teplota	-10 až 40 °C	
Skladovací teplota	-20 až 50 °C	

Přehled (viz obr. A)

Číslování funkcí výrobku odkazuje na vyobrazení přístroje na stránce s obrázky.

- 1 Přední rukojeť
- 2 Volič rychlosti
- 3 Zajišťovací tlačítko
- 4 Rukojeť
- 5 Kryt vstupního větracího otvoru
- 6 Hlavní vypínač s proměnlivou rychlostí
- 7 Unášecí talíř
- 8 Leštící kotouč
- 9 Imbusový klíč

Návod k použití



VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí nejprve vyjměte akumulátor.

Před zapnutím elektrického nářadí

Vybalte elektrické nářadí a příslušenství a zkontrolujte, zda nechybí nebo nejsou poškozené žádné díly.



POZNÁMKA

Akumulátory nejsou při dodání plně nabity. Před prvním uvedením do provozu akumulátory plně nabíjte. Viz návod k obsluze nabíječky.

Tipy pro dlouhou životnost akumulátoru



UPOZORNĚNÍ!

- Nikdy nenabíjejte baterie při teplotách pod 4 °C nebo nad 40 °C.
- Nenabíjejte akumulátory v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu nebo okolní teplotou.
- Během procesu nabíjení nezakrývejte akumulátory a nabíječku.
- Na konci procesu nabíjení vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky.

Akumulátory a nabíječka se během procesu nabíjení zahřívají. To je naprosto normální!



POZNÁMKA

Dodržujte pokyny pro správné nabíjení akumulátoru uvedené v návodu a obsluze akumulátoru.

Pokud akumulátory delší dobu nepoužíváte, uložte je částečně nabitě chladné místo.

Vložení/výměna akumulátoru (viz obrázek B1-B2)

- Vložte nabitý akumulátor do elektrického nářadí, dokud nezapadne na své místo (viz obrázek B1).
- Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko (1.) a vytáhněte jej (2.) (viz obrázek B2).



UPOZORNĚNÍ!

Pokud zařízení nepoužíváte, chraňte kontakty akumulátoru. Volné kovové části mohou zkratovat kontakty; nebezpečí výbuchu a požáru!

Montáž opěrné desky (viz obrázek C)



VAROVÁNÍ!

Před zahájením jakékoli práce na nářadí se vždy ujistěte, že je vypnuté a že je z něj vyjmuta baterie.



UPOZORNĚNÍ!

Abyste zabránili poškození nástroje, nestiskněte tlačítko aretace vřetena, pokud se vřeteno otáčí.

- Pomocí šestihranného klíče (9) odstraňte tři šrouby. Šrouby uschovejte pro opětovnou montáž.
- Odstraňte opěrný talíř (7).
- Zarovnejte montážní otvory v nové opěrné desce s otvory v základně ložiska a umístěte ji na základnu ložiska. Zajistěte jej třemi šrouby.

Instalace a demontáž lešticího kotouče (viz obrázek D)

Instalace lešticího kotouče

- Vypněte nástroj a vyjměte baterii.
- Vyrovnajte lešticí kotouč (8) s opěrným talířem (7) a přitlačte podložku (8) co nejtěsněji k desce (7).

Vyjmutí lešticího kotouče

- Odlepte lešticí kotouč (8).

Kryt vstupního větracího otvoru (viz obrázek E)

Použití krytu vstupního větracího otvoru (5) zvýší výkon a prodlouží životnost nástroje.

- Chcete-li odstranit kryt vstupního větracího otvoru, zasuněte plochý šroubovák (není součástí balení) do zářezu v horní části krytu vstupního větracího otvoru a vypačte jej z nástroje.
- Chcete-li vyčistit kryt vstupního větracího otvoru, poklepejte s ním o tvrdý povrch nebo jej vyfoukněte stlačeným vzduchem.
- Chcete-li připevnit kryt vstupního větracího otvoru, zacvakněte jej do patky nástroje.

Spínač s proměnnou rychlostí (viz obrázek F)

Leštičku zapnete stisknutím hlavního vypínače s proměnlivou rychlostí (6).

Hlavní vypínač (6) zajišťuje vyšší rychlost při zvýšení stisku spouště a nižší rychlost při snížení stisku spouště.

Chcete-li jej vypnout, uvolněte hlavní vypínač (6).

Tento nástroj je vybaven zajišťovacím tlačítkem (3), které je vhodné pro nepřetržité leštění po delší dobu. Stiskněte a podržte hlavní vypínač (6) a poté stiskněte tlačítko zajištění (3). Uvolněte hlavní vypínač s proměnnou rychlostí (6). Chcete-li odemknout zajišťovací tlačítko (3) a zastavit nepřetržité leštění, stiskněte hlavní vypínač s proměnnou rychlostí (6).

Rychlá volba (viz obrázek G)



VAROVÁNÍ!

Nikdy neměňte otáčky za chodu nářadí.

Nedodržení tohoto upozornění může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím a vážnému zranění osob.

Voličem rychlosti (2) se nastavují maximální otáčky nástroje.

Otočte volič (2) do libovolné polohy mezi „1“ pro nejnižší rychlost a „6“ pro nejvyšší rychlost.

Leštění



VAROVÁNÍ!

Abyste snížili riziko poranění, vždy používejte vhodnou ochranu očí. Při práci v prašném prostředí používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.

K přidržení obrobku použijte svorku, svěrák nebo jiný praktický prostředek.

Pohybujte leštičkou dlouhými tahy dopředu a dozadu. Příliš velký tlak, špatný úhel nebo nesprávný pohyb mohou způsobit víření nebo spálení.

Zabránění propálení nátěru

Barvu na povrchu lze snadno propálit. K tomu může dojít, pokud leštíte příliš vysokou rychlostí nebo pokud necháte lešticí kotouč zůstat na jednom místě i po krátkou dobu.

Abyste zabránili propálení barvy, používejte velmi mírný tlak a udržujte leštičku v neustálém pohybu, zejména při práci v blízkosti okrajů nebo v místech, kde dochází k náhlým změnám obrysu pracovní plochy. Buďte zvláště opatrní při použití vyšších rychlostí, které s větší pravděpodobností propálí barvu.

Prevence zasekávání



VAROVÁNÍ!

Zabraňte zadrhnutí o drsný povrch, abyste snížili možnost „zpětného rázu“.

K zadrhávání dochází, když se lešticí kotouče zachytí o drsné hrany pracovního povrchu. Zaseknutí může způsobit náhlý „zpětný ráz“ nástroje a může dojít k propálení podložky přes barvu. Abyste snížili riziko zadrhnutí, používejte leštičku při leštění drsných povrchů při nízkých otáčkách.

Na obtížných místech, jako je okolí obložení nebo prostor mezi zrcátkem a oknem na autě, s leštičkou neriskujte. Tyto povrchy ručně vyleštete.

Přeprava

Lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům právních předpisů o nebezpečném zboží.

Přeprava těchto akumulátorů musí být prováděna v souladu s místními, vnitrostátními a mezinárodními předpisy a nařízeními.

Uživatelé mohou tyto akumulátory přepravovat po silnici bez dalších požadavků.

Komerční přeprava lithium-iontových akumulátorů přepravními společnostmi podléhá předpisům pro přepravu nebezpečného zboží. Přípravy na přepravu a přepravu mohou provádět pouze náležitě vyškolené osoby. Celý proces musí být odborně kontrolován. Při přepravě dobíjecích akumulátorů je třeba dodržovat následující body:

Ujistěte se, že kontakty akumulátoru jsou chráněny a izolovány, aby nedošlo ke zkratu.

Ujistěte se, že je akumulátor zajištěn proti pohybu uvnitř obalu.

Poškozené nebo vytékající akumulátory se nesmí přepravovat.

Pro další informace kontaktujte svou přepravní společnost.

UPOZORNĚNÍ!

Nevkládejte akumulátory s poškozeným pouzdem.

Údržba a skladování

VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na elektrickém nářadí vyjměte z nářadí akumulátor.

Čištění

UPOZORNĚNÍ!

Při čištění suchým stlačeným vzduchem vždy používejte ochranné brýle.

Nářadí a větrací otvory pravidelně čistěte.

Četnost čištění závisí na materiálu a délce používání. Vnitřek pouzdra a motor pravidelně ofukujte suchým stlačeným vzduchem.

Opravy

Opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.



POZNÁMKA

Během záruční doby nepovolujte šrouby na krytu. Nedodržení tohoto požadavku má za následek neplatnost jakýchkoli nároků v rámci záruky výrobce.

Náhradní díly a příslušenství

Další příslušenství, zejména nářadí a příslušenství, naleznete v katalogích výrobce. Schematické výkresy a seznamy náhradních dílů naleznete na naší domovské stránce:

www.flex-tools.com

Informace o likvidaci



VAROVÁNÍ!

Nepotřebné elektrické nářadí učiňte nepoužitelným:

- *vyjmutím akumulátoru v případě akumulátorového elektrického nářadí.*



Pouze země EU

Elektrické nářadí nelikvidujte v rámci domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a provedení do vnitrostátních právních předpisů musí být elektrické nářadí shromažďováno odděleně a recyklováno způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Recyklace surovin místo likvidace odpadu.

Zařízení, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Plastové díly jsou určeny pro recyklaci podle druhu materiálu.



VAROVÁNÍ!

Akumulátory nevhazujte do domovního odpadu, ohně ani vody. Použité akumulátory neotvírejte.

Pouze v zemích EU:

V souladu s nařízením 2023/1542 musí být vadné nebo použité akumulátory recyklovány.



POZNÁMKA

Informujte se u vašeho prodejce o možnostech likvidace!

C (C)-Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě jsou uvedena v příloze 1 tohoto návodu k použití.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobce a jeho zástupce neodpovídají za škody a ušlý zisk v důsledku přerušení podnikání způsobeného výrobkem nebo nepoužitelným výrobkem.

Výrobce a jeho zástupce neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným použitím výrobku nebo použitím výrobku s výrobky jiných výrobců.

Obsah

Symbole použité v tomto návode	122
Symbole na výrobku	122
Dôležité bezpečnostné informácie	122
Hluk a vibrácie	124
Technické údaje	125
Prehľad	125
Návod na obsluhu	125
Preprava	127
Údržba a starostlivosť	127
Informácie o likvidácii	127
Vyhlasenie o zhode CE	128
Vylúčenie zodpovednosti	128

Symbole použité v tomto návode

VAROVANIE!

Označuje hroziace nebezpečenstvo. Nedodržanie tohto varovania môže mať za následok smrť alebo mimoriadne ťažké zranenia.

UPOZORNENIE!

Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok mierne zranenie alebo poškodenie majetku.

POZNÁMKA

Označuje aplikačné rady a dôležité informácie.

Symbole na výrobku



Pred zapnutím elektrického náradia si prečítajte návod na obsluhu.



Informácie o likvidácii starého náradia (pozri strana 128)



Označenie CE



Označenie UKCA

Dôležité bezpečnostné informácie

VAROVANIE!

Pred použitím elektrického náradia si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich:

- tento návod na obsluhu,
- „Všeobecné bezpečnostné pokyny“ o zaobchádzaní s elektrickým náradím v prílohe ženej príručke (leták č.: 315915),
- aktuálne platné miestne pravidlá a predpisy na prevenciu nehôd.

Toto elektrické náradie je najmodernejšie zariadenie a bolo skonštruované v súlade s uznávanými bezpečnostnými predpismi.

Napriek tomu môže elektrické náradie pri používaní predstavovať nebezpečenstvo pre život a zdravie používateľa alebo tretej osoby, prípadne môže dôjsť k poškodeniu elektrického náradia alebo iného majetku.

Elektrické náradie sa môže používať len

- na zamýšľané použitie
- v bezchybnom prevádzkovom stave.

Poruchy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia okamžite odstrániť.

Zamýšľané použitie

Rotačná leštička je určená

- na komerčné použitie v priemysle a obchode,
- na všetky druhy leštiacich prác s leštiacimi špongiami, jahňacími a ovčiami kožami, plstným kotúčom, leštiacim kotúčom,
- na použitie s leštiacimi nástrojmi, ktoré sa môžu otáčať pri otáčkach najmenej 4 350 ot./min.

Bezpečnostné pokyny pre leštičku

VAROVANIE!

Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

- **Toto elektrické náradie slúži ako leštička. Prečítajte si všetky bezpečnostné výstra- hy, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím.** Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.
- **S týmto elektrickým náradím sa nesmú vykonávať operácie, ako je brúsenie, leš- tenie, kefovanie drôtom, rezanie otvo- rov alebo odrezávanie.** Činnosti, na ktoré nebolo elektrické náradie určené, môžu spôsobiť nebezpečenstvo a byť príčinou zranenia.
- **Neprevádzkujte toto elektrické náradie spôsobom, ktorý nie je špeciálne navrh- nutý a špecifikovaný výrobcom náradia.** Takáto prestavba môže mať za následok stratu kontroly a spôsobiť vážne zranenie osôb.
- **Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je špeciálne navrhnuté a odporúčané vý- robcom náradia.** Len to, že príslušenstvo môže byť pripojené na elektrické náradie, nezabezpečuje jeho bezpečnú prevádzku.
- **Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovnaké ako maximálne otáčky vyznačené na elektrickom náradí.** Príslušenstvo bežiacie rýchlejšie ako je jeho menovitá rýchlosť sa môže rozpadnúť a od- letieť.
- **Vonkajší priemer a hrúbka vášho prí- slušenstva musia byť v rámci menovitej kapacity vášho elektrického náradia.** Ne- správne dimenzované príslušenstvo nie je možné adekvátne chrániť ani kontrolovať.
- **Rozmery upevnenia príslušenstva musia zodpovedať rozmerom montážneho prí- slušenstva elektrického náradia.** Príslu- šenstvo, ktoré sa nezhoduje s montážnym príslušenstvom elektrického náradia, spô- sobuje nerovnováhu, nadmerne vibrácie a môže vyvolať stratu kontroly.
- **Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred každým použitím skontrolujte prí- slušenstvo, ako sú napríklad brúsne kotú- če, na triesky a praskliny, unášací tanier na praskliny, trhliny alebo nadmerné opotrebovanie, drôtenú kefu na uvoľ- nené alebo prasknuté drôty. Ak spadne elektrické náradie alebo príslušenstvo, skontrolujte, či nie sú poškodené alebo nainštalujte nepoškodené príslušenstvo.**
- Po skontrolovaní a inštalácii príslušen- stva umiestnite seba a okolostojace oso- by v dostatočnej vzdialenosti od roviny otáčajúceho sa príslušenstva a nechajte elektrické náradie jednu minútu bežať na maximálnej rýchlosti bez zaťaženia.** Poškodené príslušenstvo sa zvyčajne roz- padne počas tohto skúšobného času.
- **Používajte osobné ochranné pomôcky. V závislosti od použitia používajte tvá- rový štít alebo ochranné okuliare. Podľa potreby noste protiprachovú masku, chrániče sluchu, rukavice a dielenskú zásteru schopnú zastaviť malé úlomky abrazíva alebo obrobku.** Ochrana očí musí byť schopná zastaviť lietajúce úlomky vznikajúce pri rôznych operáciách. Proti- prachová maska alebo respirátor musia byť schopné filtrovať častice vznikajúce pri vašej činnosti. Dlhodobé vystavenie hluku s vysokou intenzitou môže spôsobiť stratu sluchu.
- **Udržiavajte okolostojace osoby v bez- pečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Každý, kto vstúpi do pracov- ného priestoru, musí používať osobné ochranné prostriedky.** Úlomky z obrobku alebo rozbitého príslušenstva môžu odle- tieť a spôsobiť zranenie mimo bezprostred- nej prevádzkovej oblasti.
- **Umiestnite kábel mimo rotujúceho prí- slušenstva.** Ak stratíte kontrolu, kábel sa môže prerezať alebo zaseknúť a ruka alebo rameno môžu byť vtiahnuté do rotujúceho príslušenstva.
- **Nikdy neodkladajte elektrické náradie, kým sa príslušenstvo úplne nezastaví.** Rotujúce príslušenstvo sa môže zachytiť o povrch a vyhodíť elektrické náradie spod kontroly.
- **Nespúšťajte elektrické náradie, keď ho máte pri sebe.** Náhodný kontakt s rotu- júcim príslušenstvom môže zachytiť vaše oblečenie a pritiahnuť príslušenstvo na vaše telo.
- **Pravidelne čistíte vetracie otvory elek- trického náradia.** Ventilátor motora nasáva prach do vnútra skrine a nadmerné hromadenie práškoveho kovu môže spôso- biť úraz elektrickým prúdom.
- **Elektrické náradie nepoužívajte v blíz- kosti horľavých materiálov.** Iskry by mohli zapáliť tieto materiály.

- **Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje kvapalné chladiace kvapaliny.** Použitie vody alebo iných kvapalných chladiacich prostriedkov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo šok.

Spätný ráz a súvisiace upozornenia:

Spätný ráz je náhla reakcia na zovretý alebo zaseknutý rotujúci kotúč, unášací tanier, kefu alebo akékoľvek iné príslušenstvo. Zovretie alebo zaseknutie spôsobí rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva, čo spôsobí, že nekontrolované elektrické náradie sa v mieste uviaznutia bude núteno pohybovať v opačnom smere, ako je smer otáčania príslušenstva.

Napríklad, ak je brúsny kotúč zachytený alebo zovretý obrobkom, hrana kotúča, ktorá vstupuje do bodu zovretia, sa môže zaryť do povrchu materiálu, čo spôsobí, že kotúč vybehne alebo vyskočí. Kotúč môže vyskočiť smerom k obsluhu alebo od nej, v závislosti od smeru pohybu kotúča v bode zovretia. Brúsne kotúče sa tiež môžu za týchto podmienok rozpadnúť.

Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia elektrického náradia a/alebo nesprávnych pracovných postupov, alebo podmienok a dá sa mu predísť vykonaním nižšie uvedených opatrení.

- **Udržujte pevné uchopenie elektrického náradia a postavte svoje telo a rameno tak, aby ste odolávali spätným silám. Vždy používajte pomocnú rukoväť, ak je k dispozícii, na maximálnu kontrolu spätného rázu alebo reakcie krútiaceho momentu počas spúšťania.** Sily spätného nárazu môže používateľ zvládať, ak sa prijímú príslušné bezpečnostné opatrenia.
- **Nikdy neumiestňujte ruku do blízkosti rotujúceho príslušenstva.** Príslušenstvo sa môže odraziť na ruku.
- **Neumiestňujte svoje telo do oblastí, v ktorej sa bude elektrické náradie pohybovať, keď dôjde k spätnému rázu.** Spätný ráz odráža náradie v smere opačnom k pohybu kotúča v mieste zachytenia.
- **Pri práci v rohoch, na ostrých hranách atď. buďte zvlášť opatrní. Zabráňte odrazeniu a zovretiu príslušenstva.** Rohy, ostré hrany alebo odrazy majú tendenciu

zovrieť rotujúce príslušenstvo a spôsobiť stratu kontroly alebo spätný ráz.

- **Nepripájajte pilový reťazový rezbársky kotúč, segmentový diamantový kotúč s obvodovou medzerou väčšou ako 10 mm alebo ozubený pilový kotúč.** Takéto čepele spôsobujú častý spätný ráz a stratu kontroly.

Špecifické bezpečnostné upozornenia pre leštenie:

- **Nedovoľte, aby sa akákoľvek voľná časť leštenej kapoty alebo jej upevňovacích šnúr voľne otáčala. Odstráňte alebo odstrihnite všetky voľné upevňovacie šnúrky.** Uvoľnené a otáčajúce sa upevňovacie šnúrky môžu zamotať prsty alebo sa zachytiť na obrobku.

Hluk a vibrácie

Hodnoty hluku a vibrácií boli stanovené v súlade s normou EN 62841.

Vyhodnotená hladina hluku elektrického náradia je zvyčajne:

– Hladina akustického tlaku L_{pA} :	77 dB(A)
– Hladina akustického výkonu L_{WA} :	85 dB(A)
– Neistota:	K = 3 dB

Celková hodnota vibrácií:

– Emisná hodnota a_{h1} :	7,38 m/s ²
– Neistota:	K = 1,5 m/s ²



UPOZORNENIE!

Uvedené namerané hodnoty sa vzťahujú na nové elektrické náradie. Denné používanie spôsobuje zmenu hodnôt hluku a vibrácií.



POZNÁMKA

Úroveň emisie vibrácií uvedená v tomto návode na použitie bola meraná v súlade so štandardizovaným testom uvedeným v norme EN 62841 a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s iným. Môže sa použiť na predbežné posúdenie expozície.

Deklarovaná hladina vibrácií predstavuje použitie náradia na hlavné činnosti.

Ak sa však náradie používa na rôzne aplikácie, s rôznym príslušenstvom alebo pri nedostatočnej údržbe, úroveň emisií vibrácií sa môže

líšiť. To môže výrazne zvýšiť hladinu expozície počas celého pracovného obdobia.

Na presný odhad úrovne expozície na vibrácie je tiež potrebné vziať do úvahy časy, keď je náradie vypnutý alebo spustený, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne znížiť hladinu expozície počas celého pracovného obdobia.

Identifikujte ďalšie bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: Údržba náradia a príslušenstva, udržiavanie rúk v teple, organizácia pracovných postupov.



UPOZORNENIE!

Používajte chrániče sluchu pri akustickom tlaku nad 85 dB (A).

Technické údaje

Typ výrobku		XFE 2 21 18-EC	
Výrobok		Leštička s náhodným pohybom	
Menovité napätie	V	18	
Priemer unášacieho taniera	mm	Φ 150	
Max. nástroj	mm	Φ 160	
Menovitá rýchlosť	/min	1350 - 4350	
	osc/min	2700 - 8700	
Hmotnosť podľa postupu FLEX 01	kg	2,4	
Akumulátor	18 V	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT	
Hmotnosť akumulátora	kg	AP 18/2,5	0,4
		AP 18/4,0	0,8
		AP 18/5,0	0,7
		AP 18/8,0	1,1
		AP 18/4,0 XT	0,7
		AP 18/8,0 XT	1,2
Sortiment nabíjačiek	Séria CA...18		
	Séria CA...12/18		

Teplota nabíjania	0~40°C
Pracovná teplota	-10 ~ 40 °C
Skladovacia teplota	-20 ~ 50 °C

Prehľad (pozri obr. A)

Číslovanie dielov výrobku sa vzťahuje na ilustráciu prístroja na stránke s nákresom.

- 1 Predná rukoväť
- 2 Volič rýchlosti
- 3 Aretačné tlačidlo
- 4 Rukoväť
- 5 Chránič vstupného vetracieho otvoru
- 6 Hlavný vypínač s premenlivou rýchlosťou
- 7 Podkladová doska
- 8 Leštiaci kotúč
- 9 Šesthranný kľúč

Návod na obsluhu



VAROVANIE!

Pred akýmkoľvek prácou na elektrickom náradí vyberte akumulátor.

Pred zapnutím elektrického náradia

Vybalte elektrické náradie a príslušenstvo a skontrolujte, či nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne diely.



POZNÁMKA

Akumulátory nie sú pri dodaní úplne nabité. Pred prvým použitím úplne nabite akumulátory. Pozrite si návod na obsluhu nabíjačky.

Tipy pre dlhú životnosť akumulátora



UPOZORNENIE!

- Akumulátor nikdy nenabíjajte pri teplotách nižších ako 4 °C alebo vyšších ako 40 °C.
- Nenabíjajte akumulátory v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu alebo okolitou teplotou.
- Počas nabíjania nezakrývajte akumulátory a nabíjačku.
- Na konci nabíjania vytiahnite sieťovú

zástrčku nabíjačky.

Akumulátory a nabíjačka sa počas nabíjania zahrievajú. To je úplne normálne!



POZNÁMKA

Riadte sa pokynmi pre správne nabíjanie akumulátora uvedenými v návode na obsluhu akumulátora.

Ak akumulátory dlhší čas nepoužívate, uskladnite ich čiastočne nabité na chladnom mieste.

Vloženie/výmena akumulátora (pozri obrázok B1-B2)

- Nabitý akumulátor zatlačte do náradia, kým nezacvakne na svoje miesto (pozri obr. B1).
- Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1.) a vytiahnite ho (2.) (pozri obrázok B2).



UPOZORNENIE!

Keď náradie nepoužívate, chráňte kontakty akumulátora. Uvoľnené kovové časti môžu skratovať kontakty; nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!

Inštalácia unášacieho taniera (pozri obrázok C)



VAROVANIE!

Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na náradí sa vždy uistite, že ste vypli náradie a vybrali akumulátor.



UPOZORNENIE!

Aby nedošlo k poškodeniu náradia, nestláčajte tlačidlo aretácie vretena, keď sa vreteno otáča.

- Pomocou šesťhranného kľúča (9) odstráňte tri skrutky. Uložte skrutky na opätovnú montáž.
- Odstráňte podkladovú dosku (7).
- Zarovnajte montážne otvory v novom unášacom tanieri s otvormi na základni ložiska a umiestnite ho na základňu ložiska. Zabezpečte ho tromi skrutkami.

Montáž a demontáž leštiaceho kotúča (pozri obrázok D)

Inštalácia leštiaceho kotúča

- Vypnite náradie a vyberte akumulátor.
- Vyrovnajte leštiaci kotúč (8) s podkladovou doskou (7) a potom čo najtesnejšie pritlačte podložku (8) k doske (7).

Odstránenie leštiaceho kotúča

- Odlepte leštiaci kotúč (8).

Chránič vstupného vetracieho otvoru (pozri obrázok E)

Použitie chrániča vstupného vetracieho otvoru (5) zvýši výkon a predlži životnosť náradia.

- Ak chcete odstrániť chránič vstupného vetracieho otvoru, vložte plochý skrutkovač (nie je súčasťou balenia) do zárezu v hornej časti chrániča vstupného vetrania a vypäčte ho z nástroja.
- Ak chcete vyčistiť chránič vstupného vetracieho otvoru, poklepte ním o tvrdý povrch alebo ho prefúknite stlačeným vzduchom.
- Ak chcete pripevniť chránič vstupného vetracieho otvoru, zacvaknite ho do základne náradia.

Spínač s nastaviteľnou rýchlosťou (pozri obrázok F)

Ak chcete leštičku zapnúť, stlačte hlavný vypínač s premenlivou rýchlosťou (6).

Hlavný vypínač (6) zabezpečuje vyššiu rýchlosť pri zvýšenom tlaku spúšte a nižšiu rýchlosť pri zníženom tlaku spúšte.

Ak chcete nástroj vypnúť, uvoľníte hlavný vypínač s premenlivou rýchlosťou (6).

Tento nástroj je vybavený aretačným tlačidlom (3), ktoré je vhodné na nepretržité leštenie počas dlhšieho času. Stlačte a podržte hlavný vypínač (6) a potom stlačte aretačné tlačidlo (3). Uvoľníte hlavný vypínač s premenlivou rýchlosťou (6). Ak chcete odomknúť zaistovacie tlačidlo (3) a zastaviť nepretržité leštenie, stlačte hlavný vypínač s nastaviteľnou rýchlosťou (6).

Rýchla voľba (pozri obrázok G)



VAROVANIE!

Nikdy nemeňte otáčky počas chodu nástroja. Nedodržanie tohto upozornenia môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím a vážne poranenie osôb.

Voličom rýchlosti (2) nastavíte maximálnu rýchlosť nástroja.

Otočte volič (2) do ľubovoľnej polohy medzi „1“ pre najnižšiu rýchlosť a „6“ pre najvyššiu rýchlosť.

Leštenie



VAROVANIE!

Aby ste znížili riziko poranenia, vždy použivate vhodnú ochranu očí. Pri práci v prašnom prostredí používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest.

Na pridržanie obrobku použite svorku, zverák alebo iný praktický prostriedok. Pohybujte leštičkou tam a späť dlhými ťahmi. Príliš veľký tlak, nesprávny uhol alebo nesprávny pohyb môže spôsobiť vírenie alebo spálenie.

Zabránenie prepáleniu farby

Farba na povrchu sa ľahko prepáli. K tomu môže dôjsť, ak leštíte príliš vysokou rýchlosťou alebo ak necháte leštiaci kotúč stať na jednom mieste čo i len krátky čas.

Aby ste zabránili prepáleniu farby, používajte veľmi mierny prítlak a udržiajte leštičku v neustálom pohybe, najmä pri práci v blízkosti hrán alebo v miestach, kde dochádza k prudkým zmenám obrysu pracovného povrchu. Obzvlášť opatrni buďte pri použití vyšších rýchlostí, pri ktorých je väčšia pravdepodobnosť prepálenia farby.

Predchádzanie zasekávaniu

VAROVANIE!

Vyhňte sa zachytávaniu na drsných povrchoch, aby ste znížili možnosť „spätneho nárazu“.

K zachytávaniu dochádza vtedy, keď sa leštiace kotúče zachytia o drsné hrany pracovného povrchu.

Zaseknutie môže spôsobiť náhly „spätný ráz“ nástroja a môže spôsobiť, že podložka prepáli farbu. Aby ste znížili riziko zachytenia, pri leštení drsných povrchov používajte leštičku pri nízkych otáčkach.

V prípade problematických oblastí, ako sú napríklad miesta v blízkosti obloženia alebo medzi zrkadlom a oknom na aute, neriskujte s leštičkou. Tieto povrchy vyleštíte ručne.

Preprava

Na lítium-iónové akumulátory sa vzťahujú požiadavky právnych predpisov o nebezpečnom tovare.

Preprava týchto akumulátorov sa musí vykonávať v súlade s miestnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými ustanoveniami a predpismi.

Používatelia môžu tieto akumulátory prepra-

vovať po ceste bez ďalších požiadaviek. Komerčná preprava lítium-iónových akumulátorov prepravnými spoločnosťami podlieha predpisom o preprave nebezpečného tovaru. Prípravy na prepravu a prepravu môžu vykonávať len náležite vyškolené osoby. Celý proces musí byť pod odborným dohľadom. Pri preprave nabíjateľných akumulátorov je potrebné dodržiavať nasledujúce body: Uistite sa, že kontaktné svorky akumulátora sú chránené a izolované, aby sa zabránilo skratu. Uistite sa, že je akumulátor v obale zabezpečený proti pohybu. Poškodené alebo vytekajúce akumulátory sa nesmú prepravovať. Ďalšie informácie vám poskytne vaša prepravná spoločnosť.



UPOZORNENIE!

Nevkladajte akumulátory, ktoré majú poškodené puzdro.

Údržba a starostlivosť



VAROVANIE!

Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na elektrickom náradí vyberte akumulátor z náradia.

Čistenie



UPOZORNENIE!

Pri čistení suchým stlačeným vzduchom vždy používajte ochranné okuliare.

Pravidelne čistite náradie a vetracie otvory. Frekvencia čistenia závisí od materiálu a doby používania. Vnútro skrine a motor pravidelne prefukujte suchým stlačeným vzduchom.

Opavy

Opavy môže vykonávať len autorizované zákazníkcie servisné stredisko.



POZNÁMKA

Počas záručnej doby neuvolňujte skrutky na kryte. Nedodržanie tejto požiadavky má za následok neplatnosť akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo záruky výrobcu.

Náhradné diely a príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo, najmä náradie a doplnky, nájdete v katalógoch výrobcu. Výkresy a zoznamy náhradných dielov nájdete na našej domovskej stránke: www.flex-tools.com.

Informácie o likvidácii

**VAROVANIE!**

Znefunkčnite nepotrebné elektrické náradie:

- *odstránením akumulátora z elektrického náradia.*



Len pre krajiny EÚ

Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu!

V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a transpozícií do vnútroštátneho práva musia byť použité elektrické náradia zbierané oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



Recyklácia surovín namiesto likvidácie odpadu.

Zariadenie, príslušenstvo a obaly sa musia recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Plastové diely sú určené na recykláciu podľa druhu materiálu.

**VAROVANIE!**

Nevyhadzujte akumulátor do domového odpadu, ohňa alebo vody. Neotvárajte použité akumulátory.

Len pre krajiny EÚ:

V súlade s nariadením 2023/1542 sa musia chybné alebo použité akumulátory recyklovať.

**POZNÁMKA**

O možnostiach likvidácie sa informujte u vášho predajcu!

CE - Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenia o zhode sú uvedené v prílohe 1 k tomuto návodu na použitie.

Vylúčenie zodpovednosti

Výrobca a jeho zástupca nie sú zodpovední za škody a ušlý zisk v dôsledku prerušenia podnikania spôsobeného výrobkom alebo nepoužiteľným výrobkom.

Výrobca a jeho zástupca nezodpovedajú za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím elektrického nástroja alebo použitím elektrického nástroja s výrobkami od iných výrobcov.

Sadržaj

Simboli koji se koriste u ovom priručniku	129
Simboli na proizvodu	129
Važne informacije u vezi sigurnosti	129
Buka i vibracije	131
Tehnički podaci	132
Pregled	132
Upute za uporabu	132
Transport	134
Održavanje i njega	134
Informacije o zbrinjavanju	134
CE izjava o sukladnosti	135
Izuzeće od odgovornosti	135

Simboli koji se koriste u ovom priručniku



UPOZORENJE!

Označava neposrednu prijetecu opasnost. Zanemarivanje ovog upozorenja može rezultirati smrću ili iznimno teškim ozljedama.



OPREZ!

Označava moguću opasnu situaciju. Zanemarivanje ovog upozorenja može rezultirati lakšim ozljedama ili materijalnom štetom.



NAPOMENA

Označava savjete za primjenu i važne informacije.

Simboli na proizvodu



Prije uključivanja električnog alata, pročitajte priručnik za upotrebu.



Informacije o zbrinjavanju starog alata (pogledajte stranicu 134)



CE oznaka



UKCA oznaka

Važne informacije u vezi sigurnosti



UPOZORENJE!

Prije upotrebe električnog alata pročitajte sljedeće i postupite sukladno tome:

- ove upute za rukovanje,
- „Opće upute u vezi sigurnosti“ za rukovanje električnim alatima u priloženoj brošuri (letak br.: 315915),
- pravila i propise za sprječavanje nesreća koji važe na mjestu primjene.

Ovaj električni alat izrađen je u skladu s najnovijim dostignućima tehnike i priznatim sigurnosno-tehničkim propisima.

Ipak, ovaj električni alat može za vrijeme upotrebe predstavljati opasnosti za tijelo i život korisnika ili drugih osoba, odnosno može doći do oštećenja električnog alata ili drugih materijalnih šteta.

Električni alat može se koristiti samo

- za predviđene svrhe
- u besprijekornom radnom stanju.

Greške koje ugrožavaju sigurnost moraju se odmah otkloniti.

Namjena

Rotacijska polirka namijenjena je

- za komercijalnu upotrebu u industriji i trgovini,
- za sve vrste poliranja sa spužvama za poliranje, janječim krznima i vunanim kožama, filc pločom, diskom za poliranje,
- za uporabu s alatima za poliranje kojima je dopušten rad brzinom od najmanje 4350 o/min.

Upute u vezi sigurnosti stroja za poliranje



UPOZORENJE!

Pročitajte sva upozorenja u vezi sigurnosti, sve upute, ilustracije i specifikacije isporučene s ovim električnim alatom. Zanemarivanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili teškim ozljedama. Sačuvajte sva upozorenja i sve upute za buduće potrebe.

- Ovaj električni alat je namijenjen za poliranje. Pročitajte sva upozorenja u vezi sigurnosti, sve upute, ilustracije i speci-

fikacije isporučene s ovim električnim alatom. Zanimarivanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili teškim ozljedama.

- **S ovim električnim alatom ne preporučujemo izvođenje radova poput brušenja, brušenja brusnim papirom, žičanog četkanja, izrezivanja rupa ili odsijecanja.** Radovi za koje električni alat nije namijenjen mogu uzrokovati opasnosti i dovesti do tjelesnih ozljeda.
- **Nemojte prilagođavati ovaj električni alat kako bi radio na način za koji nije namjenski konstruiran i koji ne propisuje proizvođač alata.** Takve preinake alata mogu dovesti do gubitka kontrole i uzrokovati teške tjelesne ozljede.
- **Ne upotrebljavajte pribor koji nije izrađen posebno za ovaj alat i koji ne preporučuje proizvođač.** Sama mogućnost pričvršćivanja dodatnog pribora na alat ne jamči siguran rad.
- **Nazivna brzina pribora mora biti manja ili jednaka maksimalnoj brzini naznačenoj na električnom alatu.** Pribor s brzinom većom od nazivne može se prelomiti i raspasti.
- **Vanjski promjer i debljina pribora moraju biti unutar nazivnog kapaciteta električnog alata.** Pribor neodgovarajuće veličine se ne može ispravno čuvati ili kontrolirati.
- **Dimenzije pribora za montažu moraju odgovarati dimenzijama pribora za montažu električnog alata.** Pribor za alat s neprikladnim mjerama može uzrokovati gubitak stabilnosti, prekomjerne vibracije i gubitak kontrole nad alatom.
- **Nemojte upotrebljavati oštećeni pribor.** Prije svakog korištenja pregledajte da na priboru poput brusnih diskova nema krhotina i napuknuća, znakova napuknuća, poderanosti ili prekomjernog trošenja te olabavljenih ili napuknutih žica na žičanim četkama. Ako električni alat ili pribor padne, pregledajte je li oštećen ili postavite neoštećeni pribor. Nakon pregleda i postavljanja pribora, postavite sebe i druge osobe dalje od ravnine rotirajućeg pribora i pokrenite električni alat na maksimalnu brzinu praznog hoda, na jednu minutu. Oštećeni pribor će se obično raspasti tijekom ovakvog

testiranja.

- **Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni, upotrebljavajte štitnik za lice ili sigurnosne naočale. Prema potrebi, nosite masku za prašinu, štitnike za sluh, rukavice i radioničku pregaču koja može zaustaviti male komadiće abraziva ili izratka.** Zaštita za oči mora biti u mogućnosti zaustaviti leteće krhotine koje nastaju u raznim postupcima. Maska za prašinu ili respirator moraju moći filtrirati čestice nastale radom. Dugo izlaganje visokom intenzitetu buke može oštetiti sluh.
- **Promatrače udaljite na sigurnu udaljenost od mjesta rada. Osobe koje se nalaze u radnom području moraju nositi osobnu zaštitnu opremu.** Krhotine izratka ili slomljenog pribora mogu odletjeti i uzrokovati ozljede izvan neposrednog područja rada.
- **Postavite kabel dalje od rotirajućeg pribora.** Ako izgubite sposobnost upravljanja, kabel se može izrezati ili zaglaviti, a vaša ruka ili šaka se mogu uvući u rotirajući pribor.
- **Nemojte polagati električni alat dok se rotirajući pribor ne zaustavi.** Rotirajući pribor može zahvatiti površinu i izbiti električni alat iz vaše kontrole.
- **Ne pokrećite električni alat dok ga nosite sa strane.** Slučajni kontakt s rotirajućim priborom može vam zakačiti odjeću i povući pribor u vaše tijelo.
- **Redovito čistite ventilacijske otvore za zrak električnog alata.** Ventilator motora će povući prašinu u kućište i prekomjerno nakupljanje metala u prahu može prouzročiti električnu opasnost.
- **Ne upotrebljavajte električni alat u blizini zapaljivih tvari.** Iskre mogu uzrokovati zapaljenje takvih tvari.
- **Ne upotrebljavajte pribor koji zahtijeva tekuće rashladno sredstvo.** Korištenje vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do električnog udara.

Povratni udarac i povezana upozorenja:

Povratni udarac je nagla reakcija na uklještenje ili zaglavljivanje rotirajućih brusnih diskova, četki ili ostalog pribora. Uklještenje ili zaglavljivanje uzrokuju nagli zastoj rotirajućeg pribora, što uzrokuje nekontrolirano izbaciva-

nje električnog alata u suprotnom smjeru od rotacije pribora u točki kontakta.

Primjerice, ako je brusni disk uklješten ili zaglavljen za izradak, rub kotača koji ulazi u točku uklještenja može se zabiti u površinu materijala i uzrokovati preskakanje ili izbacivanje kotača. Disk može iskočiti prema korisniku ili od njega, ovisno o smjeru kretanja diska na mjestu uklještenja. Brusni diskovi se također mogu slomiti u tim uvjetima.

Povratni udarac rezultat je nepropisne upotrebe električnog alata i/ili neispravnih radnih postupaka ili uvjeta i može se izbjeći poduzimanjem propisanih mjera opreza poput ovih u nastavku.

- **Čvrsto držite električni alat i postavite tijelo i ruku na način koji će omogućiti pružanje otpora povratnim udarcima. Ako postoji, koristite pomoćni rukohvat za maksimalnu kontrolu nad povratnim udarcima ili reakcijama uslijed okretnog momenta prilikom pokretanja.** Korisnik može kontrolirati reakcije uslijed okretnog momenta ili povratne udarce ako poduzme odgovarajuće mjere opreza.
- **Ne stavljajte ruku u blizinu pribora koji se okreće.** Može doći do povratnog udarca pribora preko ruke.
- **Ne postavljajte tijelo u područje u kojem će se kretati električni alat ako dođe do povratnog udarca.** Povratni udarac će pokrenuti alat u smjeru suprotnom od smjera kretanja kotača u trenutku uklještenja.
- **Budite posebno oprezni kada radite na kutovima, oštrim rubovima, itd. Izbjegavajte odskakivanje i zaglavljivanje pribora.** Kod rubova, oštih kutova ili odskakivanja može doći do zaglavljivanja rotirajućeg pribora i gubitka kontrole ili povratnog udarca.
- **Ne pričvršćujte nož za rezbarenje drva na lanac pile, segmentiranu dijamantni disk s perifernim razmakom većim od 10 mm ili nazubljeni list pile.** Takvi listovi stvaraju česte povratne udarce i gubitak kontrole.

Upozorenja u vezi sigurnosti specifična za postupke poliranja:

- **Nemojte dopustiti da se slobodan dio poklopa za poliranje ili žice za pričvršćenje slobodno okreću. Uklonite ili**

odrežite sve labave žice za pričvršćivanje. Opuštene i rotirajuće žice za pričvršćivanje mogu zapetljati vaše prste ili zaglaviti na izrađevini.

Buka i vibracije

Vrijednosti buke i vibracija određene su u skladu s normom EN 62841.

A-ponderirana razina buke električnog alata obično je:

- Razina zvučnog tlaka L_{pA} : 77 dB(A)
- Razina zvučne snage L_{WA} : 85 dB(A)
- Nesigurnost: $K = 3$ dB

Ukupna vrijednost vibracija:

- Vrijednost emisije a_h : 7,38 m/s^2
- Nesigurnost: $K = 1,5 m/s^2$



OPREZ!

Navedene izmjerene vrijednosti vrijede za nove električne alate. Svakodnevna upotreba uzrokuje promjenu vrijednosti buke i vibracija.



NAPOMENA

Razina emisije vibracija navedena u ovim uputama izmjerena je u skladu sa standardiziranim ispitivanjem navedenim u normi EN 62841 i može se upotrijebiti za usporedbu jednog alata s drugim. Ona se također može upotrijebiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

Deklarirana razina emisije vibracija predstavlja glavne primjene alata.

Međutim, ako se alat upotrebljava za različite primjene, s različitim priborom ili ako se loše održava, razine emisija vibracija mogu biti različite. To može značajno povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog razdoblja rada. Za preciznu procjenu razine izloženosti vibracijama, u obzir bi se trebala uzeti i vremena kada je alat isključen ili kada radi, ali se zapravo ne upotrebljava. To može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom ukupnog razdoblja rada.

Utvrđite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika od djelovanja vibracija, kao što su: održavanje alata i dodatne opreme, održavanje topline ruku, organizacija načina rada.

**OPREZI!**

Pri zvučnom tlaku većem od 85 dB(A), nosite zaštitu za sluh.

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda	XFE 2 21 18-EC	
Proizvod	Nasumični orbitalni stroj za poliranje	
Nazivni napon	V	18
Promjer nosive ploče	mm	Φ 150
Maksimalna brzina alata	mm	Φ 160
Nazivna brzina	o/min	1350 - 4350
	osc./min	2700 - 8700
Težina prema FLEX postupku 01	kg	2,4
Baterija	18 V	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT
Masa baterije	kg	AP 18/2,5 0,4 AP 18/4,0 0,8 AP 18/5,0 0,7 AP 18/8,0 1,1 AP 18/4,0 XT 0,7 AP 18/8,0 XT 1,2
Raspon punjača	CA...serija 18 CA...serija 12/18	
Temperatura punjenja	0~40°C	
Radna temperatura	-10 - 40 °C	
Temperatura skladištenja	- 20 ~ 50 °C	

Pregled (pogledajte sliku A)

Brojčane oznake značajki proizvoda odnose se na ilustraciju uređaja na stranici s grafičkim prikazom.

- 1 Prednji rukohvat
- 2 Regulator brzine
- 3 Gumb za zaključavanje
- 4 Drška
- 5 Štitnik ulaznog otvora za zrak
- 6 Sklopka okidača s regulacijom brzine
- 7 Potporna ploča
- 8 Jastučić za poliranje
- 9 Imbus ključ

Upute za uporabu**UPOZORENJE!**

Uklonite bateriju prije radova na električnom alatu.

Prije uključivanja električnog alata

Raspakirajte električni alat i pribor te provjerite ima li izgubljenih ili oštećenih dijelova.

**NAPOMENA**

Baterije pri isporuci nisu potpuno napunjene. Prije prve uporabe potpuno napunite baterije. Pogledajte upute za upotrebu punjača.

Savjeti za dug radni vijek baterije**OPREZI!**

- Ne punite baterije na temperaturama ispod 4 °C ili iznad 40 °C.
- Ne punite baterije u okruženjima s visokom vlažnošću zraka ili temperaturom okoline.
- Nemojte pokrivati baterije i punjač tijekom punjenja.
- Izvucite mrežni utikač punjača po završetku punjenja.

Baterija i punjač zagrijavaju se tijekom punjenja. To je sasvim normalno!

**NAPOMENA**

Slijedite upute za ispravno punjenje baterije u priručniku za rukovanje baterijom.

Ako se baterije ne koriste duže vrijeme, pohranite ih djelomično napunjene na hladno mjesto.

Umetanje/zamjena baterije (pogledajte slike B1 i B2)

- Pritisnite napunjenu bateriju u električni alat tako da čujno ulegne u svoje mjesto

(pogledajte sliku B1).

- Za uklanjanje, pritisnite gumb za otpuštanje (1.) i izvadite bateriju (2.) (pogledajte sliku B2).



OPREZI!

Kada ne upotrebljavate uređaj, zaštitite kontakte baterije. Nepričvršćeni metalni dijelovi mogu prouzročiti kratak spoj kontakata; postoji opasnost od eksplozije i požara!

Postavljanje nosive ploče (pogledajte sliku C)



UPOZORENJE!

Obvezno se uvjerite da je alat isključen i da je baterija uklonjena prije izvođenja bilo kakvih radova na alatu.



OPREZI!

Kako biste spriječili oštećenje alata, nemojte pritiskati gumb za fiksiranje vretena dok se vreteno vrti.

- Imbus ključem (9) uklonite tri vijka. Spremite vijke za ponovnu montažu.
- Uklonite nosivu ploču (7).
- Poravnajte montažne rupe u novoj nosivoj ploči s rupama na podnožju ležaja i stavite je na podnožje ležaja. Učvrstite je s tri vijka.

Postavljanje i uklanjanje jastučića za poliranje (pogledajte sliku D)

Postavljanje jastučića za poliranje

- Isključite alat i izvadite bateriju.
- Poravnajte jastučić za poliranje (8) s nosivom pločom (7), a zatim pritisnite jastučić (8) što čvršće na ploču (7).

Uklanjanje jastučića za poliranje

- Odlijepite jastučić za poliranje (8).

Štitnik otvora za ulaz zraka (pogledajte sliku E)

Korištenje štitnika za ulaz zraka (5) povećat će performanse i produžiti vijek trajanja alata.

- Ako želite ukloniti štitnik ulaznog otvora za zrak, gurnite ravni odvijač (nije uključen) u zarez na vrhu štitnika ulaznog otvora za zrak i odvojite ga od alata.
- Ako želite očistiti štitnik otvora za ulaz zraka, kucnite njime o tvrdu površinu ili ga očistite komprimiranim zrakom.
- Ako želite pričvrstiti štitnik za ulaz zraka, prikvačite ga na stopu alata.

Okidačka sklopka s regulacijom brzine (pogledajte sliku F)

Za uključivanje stroja za poliranje pritisnite okidačku sklopku s regulacijom brzine (6). Okidačka sklopka (6) omogućuje veću brzinu uz jači pritisak na okidač i manju brzinu uz slabiji pritisak na okidač.

Za isključivanje otpustite okidačku sklopku s regulacijom brzine (6).

Ovaj alat je opremljen gumbom za zaključavanje (3), što je praktično za kontinuirano poliranje tijekom dužih vremenskih razdoblja. Pritisnite i držite okidačku sklopku (6), a zatim pritisnite gumb za zaključavanje (3). Otpustite okidačku sklopku s promjenjivom brzinom (6). Za otključavanje gumba za zaključavanje (3) i zaustavljanje kontinuiranog poliranja pritisnite okidač s promjenjivom brzinom (6).

Regulator brzine (pogledajte sliku G)



UPOZORENJE!

Ne mijenjajte brzinu dok alat radi. Nepoštivanje ovog upozorenja može dovesti do gubitka kontrole nad alatom i do teških tjelesnih ozljeda.

Regulatorom brzine (2) postavlja se maksimalna brzina alata.

Okrenite regulator (2) u bilo koji položaj između „1“ (najmanja brzina) i „6“ (najveća brzina).

Poliranje



UPOZORENJE!

Kako biste smanjili rizik od ozljede, obvezno nosite odgovarajuću zaštitu za oči. Kada radite u prašnjavim okruženjima, nosite odgovarajuću zaštitu za disanje.

Koristite stezač, škripac ili druga praktična sredstva za držanje radnog komada. Stroj za poliranje pomičite naprijed-natrag u dugim, brišućim pokretima. Prejak pritisak, pogrešan kut ili nepravilno kretanje mogu ostaviti tragove vrtloga ili dovesti do izgaranja.

Prevenција spaljivanja boje

Lako je spaliti boju na površini. To se može dogoditi ako polirate prebrzo ili ako dopustite da jastučić za poliranje ostane na jednom mjestu čak i kratko vrijeme.

Kako biste spriječili spaljivanje boje, koristite vrlo lagani pritisak i neprestano pomičite stroj za poliranje, posebno kada radite blizu rubova ili gdje su nagle promjene u konturi radne površine. budite posebno oprezni pri radu na većim brzinama, kada je vjerojatnije da će doći do spaljivanja boje.

Prevenција zapinjanja

UPOZORENJE!

Izbjegavajte zapinjanje na grubim površinama kako biste smanjili mogućnost "povratnog udara".

Zapinjanje se događa kada se jastučići za poliranje uhvate za grube rubove radne površine.

Zapinjanje može uzrokovati iznenadni "povratni udar" alata i može uzrokovati da jastučić progori kroz boju. Kako biste smanjili rizik od zapinjanja, stroj za poliranje koristite na niskim brzinama pri poliranju grubih površina. Za zahtjevne dijelove kao što su blizu ukrasnih letvica ili između zrcala i prozora na automobilu, nemojte riskirati sa strojem za poliranje. Te površine polirajte ručno.

Transport

Litij-ionske baterije podliježu zahtjevima zakonodavstva o opasnoj robi.

Prijevoz tih baterija mora se izvršiti u skladu s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim odredbama i propisima.

Korisnici mogu transportirati te baterije cestom bez dodatnih zahtjeva.

Komercijalni prijevoz litij-ionskih baterija od strane tvrtki za otpremu podliježe propisima za prijevoz opasnih tereta. Pripreme za otpremu i transport mogu obavljati samo osobe odgovarajuće stručnosti. Cijeli postupak mora biti profesionalno nadziran.

Prilikom prijevoza punjivih baterija moraju se poštivati sljedeće točke:

Provjerite jesu li kontakti priključci baterije zaštićeni i izolirani kako bi se spriječili kratki spojevi.

Provjerite je li baterija osigurana protiv pomicanja unutar pakiranja.

Oštećene ili baterije koje cure ne smiju se transportirati.

Obratite se svojoj tvrtki za otpremu trebaju li vam dodatne informacije.



OPREZ!

Ne postavljajte baterije koje imaju oštećeno kućište.

Održavanje i njega



UPOZORENJE!

Izvadite baterijski modul iz alata prije izvođenja bilo kakvih radova na električnom alatu.

Čišćenje



OPREZ!

Prilikom suhog čišćenja komprimiranim zrakom, nosite naočale.

Redovito čistite električni alat i ventilacijske otvore. Učestalost čišćenja ovisi o materijalu i trajanju uporabe. Unutrašnjost kućišta i motor redovito propušite suhim stlačenim zrakom.

Popravak

Popravke smije izvoditi samo ovlaštenu korisnički servisni centar.



NAPOMENA

Tijekom jamstvenog razdoblja nemojte otpuštati vijke na kućištu. Nepoštivanjem ovog zahtjeva izgubit ćete pravo na jamstvo proizvođača.

Zamjenski dijelovi i dodatna oprema

Ostalu dodatnu opremu, posebno alate i pribor, potražite u katalogima proizvođača. Sklopne crteže i popise rezervnih dijelova možete pronaći na našoj početnoj stranici: www.flex-tools.com.

Informacije o zbrinjavanju



UPOZORENJE!

Električni alat koji se više ne može upotrebljavati učinite neupotrebljivim:

- Električni alat na baterijsko napajanje uklanjanjem baterije.



Samo zemlje EU-a

Električne alate nemojte odlagati s otpadom iz kućanstva!

U skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i prijenosu u nacionalni zakon, iskorištene električne alate potrebno je zasebno sakupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

**Povrat neobrađenog materijala umjesto odlaganja u otpad.**

Uređaj, dodatnu opremu i ambalažu potrebno je reciklirati na ekološki prihvatljiv način. Plastični dijelovi identificirani su za recikliranje prema vrsti materijala.

**UPOZORENJE!**

Baterije nemojte odlagati u otpad iz kućanstva, vatru ili vodu. Nemojte otvarati iskorištene baterije.

Samo za zemlje EU:

U skladu s Direktivom 2023/1542 neispravne ili iskorištene baterije potrebno je reciklirati.

**NAPOMENA**

Informacije o mogućnostima zbrinjavanja zatražite od svog dobavljača!

CE- Izjava o sukladnosti

Izjave o sukladnosti nalaze se u Prilogu 1. ovog priručnika s uputama.

Izuzeće od odgovornosti

Proizvođač i njegov zastupnik nisu odgovorni za štete i izgublenu dobit uslijed prekida u poslovanju prouzročenog proizvodom ili neupotrebljivim proizvodom.

Proizvođač i njegov zastupnik nisu odgovorni za štetu prouzročenu nepravilnom uporabom proizvoda ili uporabom proizvoda s proizvodima drugih proizvođača.

Vsebina

Simboli, uporabljeni v teh navodilih.	136
Simboli na izdelku	136
Pomembne varnostne informacije	136
Hrup in tresljaji	138
Tehnični podatki.	139
Pregled.	139
Navodila za uporabo.	139
Transport	141
Vzdrževanje in nega	141
Informacije o odstranjevanju	141
CE izjava o skladnosti	142
Oprostitev odgovornosti	142

Simboli, uporabljeni v teh navodilih

OPOZORILO!

Označuje grozečo nevarnost. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do izgube življenja ali izjemno hudih telesnih poškodb.

POZOR!

Označuje morebitno nevarnost. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

OPOMBA

Označuje nasvete pri uporabi in pomembne informacije.

Simboli na izdelku



Pred vklopom električnega orodja preberite priročnik za uporabo.



Informacije glede odstranjevanja starega orodja med odpadke (glejte stran 141)



Oznaka CE



Oznaka UKCA

Pomembne varnostne informacije

OPOZORILO!

Pred uporabo električnega orodja preberite sledeče in ustrezno ukrepite:

- ta navodila za uporabo,
- »Splošna varnostna navodila« glede upravljanja električnih orodij v priloženi knjižici (št. navodil: 315915),
- trenutna veljavna pravila in predpise za preprečevanje nesreč na mestu uporabe.

To najsodobnejše električno orodje smo izdelali v skladu z uveljavljenimi varnostnimi predpisi.

Kljub temu pri uporabi električnega orodja obstaja nevarnost izgube življenja ali okončine uporabnika in/ali tretje osebe oz. lahko pride do poškodb električnega orodja ali druge materialne škode.

Električno orodje se lahko uporablja le

- za predvideni namen
- in če je v brezhibnem delovnem stanju.

Okvare, ki ogrožajo varnost, je treba nemudoma odpraviti.

Predvidena uporaba

Rotacijski polirni stroj je namenjen

- za komercialno uporabo v industriji in obrti;
- za vse vrste poliranj s polirnimi gobicami, diski iz jagnječe in ovčje kože, klobučevinastimi ploščicami, diski za luščenje,
- za uporabo z orodji za poliranje, ki lahko delujejo s hitrostjo najmanj 4350/min.

Varnostna navodila za orodje za poliranje

OPOZORILO!

Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, ki so priloženi temu električnemu orodju. Zaradi neupoštevanja spodaj navedenih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb. Vsa opozorila in navodila shranite za kasnejšo uporabo.

- **To električno orodje se uporablja kot orodje za poliranje. Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, ki so priloženi temu električnemu orodju. Zaradi neupošteva-**

nja spodaj navedenih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

- **Priporočamo, da opravil, kot so brušenje, peskanje, žično ščetkanje, rezanje lukenj ali rezanje, ne izvajate s tem električnim orodjem.** Opravila, za katera to električno orodje ni bilo oblikovano, lahko povzročijo nevarnost in telesne poškodbe.
- **Tega električnega orodja ne predelujte za delovanje na način, ki ga proizvajalec orodja ni posebej zasnoval in določil.** Zaradi takšne predelave lahko pride do izgube nadzora in resnih telesnih poškodb.
- **Ne uporabljajte nastavkov, ki jih proizvajalec orodja ni izrecno zasnoval oz. jih priporočil.** Če lahko nastavek vpnete na električno orodje, še ne pomeni, da ga je mogoče varno uporabljati.
- **Nazivna hitrost nastavka mora biti višja ali enaka najvišji dovoljeni hitrosti, navedeni za električno orodje.** Nastavki z višjimi hitrostmi od njihovih nazivnih hitrosti se lahko staknejo in odletijo.
- **Zunanji premer in debelina vašega nastavka morata biti znotraj nazivne zmogljivosti vašega električnega orodja.** Nastavkov nepravilnih velikosti ni mogoče ustrezno zaščititi ali jih nadzorovati.
- **Mere nastavkov se morajo ujemati z merami montažnih pritrdilnih elementov električnega orodja.** Nastavki, ki se ne ujemajo s pritrdilnim elementom električnega orodja, ne bodo pravilno delovali, oddajali prekomerne tresljaje in morda povzročili izgubo nadzora.
- **Ne uporabljajte poškodovanega nastavka.** Pred vsako uporabo preglejte nastavek. Tako denimo preverite, ali so brusilne plošče morda okrušene in razpokane, ali je podpora morda razpokana, obrabljena oz. prekomerno obrabljena, ali je žična krtača morda zrahljana ali ima razpokane žice. Če vam električno orodje ali nastavek pade na tla, preverite, ali je prišlo do poškodb orodja, oziroma vstavite nepoškodovan nastavek. Ko pregledate in vstavite nastavek, se skupaj s prisotnimi osebami odmaknite od območja vrtenja nastavka in električno orodje zaženite z največjo dovoljeno hitrost brez obremenitve za eno minuto. Poškodovani nastavki običajno odpadejo

med obdobjem preizkušanja.

- **Oblecite osebno varovalno opremo.** Uporabite zaščito za obraz, zaščitna očala s stransko zaščito ali zaščitna očala, kar je odvisno od primera uporabe. Po potrebi nosite masko za prah, ščitnike za sluh, rokavice in delavniški predpasnik, ki lahko zadrži majhne delce abraziva ali obdelovanca. Zaščita oči mora biti sposobna zaustaviti leteče delce, ki nastanejo pri različnih postopkih. Protiprašna ali dihalna maska mora zagotavljati filtriranje prašnih delcev, ki nastanejo pri delu. Prekomerna izpostavljenost glasnim šumom lahko povzroči izgubo sluha.
- **Opazovalci naj bodo na varni razdalji od delovnega območja. Osebe, ki vstopajo v delovno območje, morajo nositi osebno varovalno opremo.** Delčki obdelovanca ali odlomljen nastavek lahko odleti iz naprave in povzroči telesne poškodbe tudi izven neposrednega območja delovanja.
- **Poskrbite, da je kabel speljan proč od vrtečega se nastavka.** Če izgubite nadzor, lahko orodje prereže ali potegne kabel, vašo dlan pa lahko povleče v vrteči se nastavek.
- **Električnega orodja nikoli ne odložite, dokler se nastavek ne ustavi v celoti.** Vrteči se nastavek lahko zagrabi ob stiku s površino in vam potegne električno orodje iz rok.
- **Električnega orodja ne zaženite, če ga nosite ob strani.** Naključen stik z vrtečim se nastavkom se lahko zatakne v vašo oblačila in povleče nastavek k vašemu telesu.
- **Redno čistite prezračevalne odprtine električnega orodja.** Ventilator motorja bo ostanke povlekel v ohišje. Prekomerno nalaganje kovinskih opilkov lahko povzroči tveganje pred električnim udarom.
- **Električnega orodja ne upravljajte v bližini vnetljivih materialov.** Iskre lahko namreč zanetijo požar.
- **Ne uporabljajte nastavkov, ki zahtevajo tekoča hladilna sredstva.** Uporaba vode ali drugih tekočih hladilnih sredstev lahko povzroči električni udar.

Povratni udarec in povezana opozorila:

Povratni sunek predstavlja nenaden odziv na zataknen ali zaskočen vrtljivi kolut, podporno

blazinico, krtačo ali katerikoli drug nastavek. Stisnjeni ali zaskočeni nastavek povzroči nenadno zaustavitev vrtenja, zaradi česar pride do nenadzorovanega sunka električnega orodja v nasprotno smer vrtenja ob stični točki.

Če se brusilna plošča stisne ali zaskoči zaradi obdelovanca, se lahko rob plošče, ki vstopa v točko stisnjenosti, zarije v površino materiala, zaradi česar plošča zdrsne ven ali izskoči. Brusilna plošča lahko poskoči proti upravljavcu ali stran od njega, kar je odvisno od smeri vrtenja plošče na mestu stiskanja. Brusilni koluti se lahko v takšnih pogojih tudi polomijo. Povratni sunek je posledica nepravilne uporabe električnega orodja in/ali nepravilnih delovnih postopkov ali pogojev, temu pa se lahko izognete s pravilnimi ukrepi, opisanimi v nadaljevanju teh navodil.

- **Trdno primate električno orodje in telo ter roki postavite tako, da boste lahko ublažili sile povratnih sunkov. Vedno uporabljajte pomožni ročaj, če je ta na voljo. Tako namreč zagotovite največji nadzor nad povratnim sunkom ali navorom med zagonom.** Upravljavec lahko nadzira reakcije navora ali sile povratnih sunkov, če upošteva pravilne ukrepe.
- **Dlani nikoli ne približajte vrtečemu se nastavku.** Lahko namreč pride do povratnega sunka nastavka nad vaši roko.
- **Poskrbite, da se s telesom ne zadržujete na območju premikov električnega orodja v primeru povratnega sunka.** Povratni udarec požene orodje v smeri, ki je nasprotna gibanju koluta na mestu zagodenja.
- **Bodite posebej pozorni pri obdelovanju kotov, ostrih robov itd. Izogibajte se poskakovanju in zaskočitvam nastavka.** Zaradi kotov, ostrih robov ali valovanj, se vrteči se nastavek lahko zaskoči in povzroči izgubo nadzora oziroma povratni sunek.
- **Ne nameščajte žaginega rezila za rezbarjenje lesa, segmentiranega diamantnega kolesa z obodno režo, večjo od 10 mm, ali nazobčanega žaginega lista.** Takšna rezila pogosto povzročijo povratni sunek in izgubo nadzora.

Posebna varnostna opozorila za poliranje:

- **Ne dovolite prostega vrtenja zrahljanih delov polirne krpice ali nitk priključka. Zrahljanje nitke odstranite ali jih odrežite.** V zrahljane in vrteče se nitke priključka se lahko zapletete s prsti oziroma zataknete ob obdelovanec.

Hrup in tresljaji

Vrednosti hrupa in treslajev so bile določene v skladu s standardom EN 62841.

A-ovrednotena raven hrupa za električno orodje običajno znaša:

– Raven zvočnega tlaka L_{pA} :	77 dB(A)
– Izmerjena raven zvočne moči L_{WA} :	85 dB(A)
– Negotovost:	K = 3 dB

Skupna vrednost vibracij:

– Emisijska vrednost a_{h1} :	7,38 m/s ²
– Negotovost:	K = 1,5 m/s ²



POZOR!

Navedene izmerjene vrednosti veljajo za nova električna orodja. Če orodje pogosto uporabljate, se lahko vrednosti hrupa in vibracij spremenijo.



OPOMBA

Raven emisije vibracij, navedena v teh navodilih, je bila izmerjena v skladu s standardiziranim testom iz EN 62841 in se lahko uporablja za primerjavo enega orodja z drugim. Uporablja se lahko tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

Deklarirana raven oddajanja vibracij je predstavljena za glavne načine uporabe orodja. Toda če orodje uporabljate v druge namene, z drugačnimi nastavki oz. je orodje slabo vzdrževano, se raven oddajanja vibracij lahko razlikuje. To pa lahko znatno poveča raven izpostavljenosti v celotnem delovnem času. Če želite dobiti natančno oceno izpostavljenosti tresljajem, morate upoštevati tudi čase, ko je orodje izklopljeno ali deluje, vendar ga dejansko ne uporabljate. To pa lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti v celotnem delovnem času.

Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito operaterja pred učinki vibracij, kot so: Vzdrževanje orodja in pripomočkov, ohranjanje toplih rok, organizacija delovnih vzorcev.



POZOR!

Pri zvočnem tlaku nad 85 dB(A) nosite ščitnike za ušesa.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka		XFE 2 21 18-EC	
Izdelek		Naključno orbitalno orodje za poliranje	
Nazivna napetost	V	18	
Premer podporne plošče	mm	Φ 150	
Orodje - maks.	mm	Φ 160	
Nazivna hitrost	/min	1350-4350	
	nih./min.	2700-8700	
Teža v skladu s postopkom FLEX Procedure 01	kg	2,4	
Baterija	18 V	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT	
Teža baterije	kg	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT	0,4 0,8 0,7 1,1 0,7 1,2
Razpon polnilnika	Serija CA...18 Serija CA...12/18		
Temperatura polnjenja	0~40°C		
Delovna temperatura	-10~40 °C		
Temperatura za shranjevanje	-20~50 °C		

Pregled (glejte sliko A)

Oštevilčenje funkcij izdelka se nanaša na sliko naprave na strani s slikami.

- 1 **Sprednji ročaj**
- 2 **Gumb za hitrost**
- 3 **Gumb za zaklepanje**
- 4 **Ročaj**
- 5 **Zaščita dovodnega zračnika**
- 6 **Sprožilno stikalo za spreminjanje hitrosti**
- 7 **Podporni nastavek**
- 8 **Polirna blazinica**
- 9 **Imbus ključ**

Navodila za uporabo



OPOZORILO!

Preden pričnete uporabljati električno orodje, odstranite baterijo.

Pred vklopom električnega orodja

Električno orodje in priključke vzemite iz embalaže in se prepričajte, da noben del ne manjka in ni poškodovan.



OPOMBA

Ob dostavi baterija ni v celoti napolnjena. Pred prvo uporabo v celoti napolnite baterijo. Preberite si navodila za uporabo polnilnika.

Nasveti za dolgo življenjsko dobo baterije



POZOR!

- *Baterij ne polnite pri temperaturah pod 4 °C ali nad 40 °C.*
- *Baterij ne polnite v okolju z visoko vlažnostjo zraka ali visoko temperaturo okolja.*
- *Med polnjenjem ne pokrivajte baterij in polnilnika.*
- *Po končanem polnjenju izvalcite vtič polnilnika iz električnega omrežja.*

Baterija in polnilnik se med polnjenjem segrejeta. To je povsem normalno!



OPOMBA

Upoštevajte navodila za pravilno polnjenje baterij v navodilih za polnjenje baterije. Če baterij ne uporabljate dlje časa, jih delno napolnjene shranite na hladnem.

Vstavljanje/zamenjava baterije (glejte sliko B1-B2)

- Napolnjeno baterijo potisnite v električno orodje, dokler ne zaslišite, da se zaskoči (glejte sl. B1).
- Če ga želite odstraniti, pritisnite gumb za sprostitve (1) in izvlecite akumulator (2) (glejte sl. B2).



POZOR!

Ko naprave ne uporabljate, zaščitite kontakte baterije. Zaradi zrahljanih kovinskih delov lahko pride do kratkega stika, nevarnosti eksplozije in požara!

Namestitev podporne plošče (glejte sliko C)



OPOZORILO!

Pred kakršnim koli delom na orodju se vedno prepričajte, da je orodje izklopljeno in da je baterija odstranjena.



POZOR!

Da preprečite poškodbe orodja, med vrtenjem vretena ne pritiskajte gumba za zaklepanje vretena.

- Z imbus ključem (9) odstranite tri vijake. Vijake shranite za ponovno sestavljanje.
- Odstranite podporno ploščo (7).
- Pritrdilne luknje na novi podporni plošči poravnajte z luknjami na ležajnem podnožju in jo namestite na ležajno podnožje. Pritrdite ga s tremi vijaki.

Namestitev in odstranjevanje polirne blazinice (glejte sliko D)

Namestitev polirne blazinice

- Izklopite orodje in odstranite baterijo.
- Polirno blazinico (8) poravnajte s podporno ploščo (7), nato pa blazinico (8) čim tesneje pritisnite na ploščo (7).

Odstranjevanje polirne blazinice

- Odlepite polirno blazinico (8).

Zaščita dovodnega zračnika (glejte sliko E)

Uporaba zaščite dovodnega zračnika (5) bo izboljšala delovanje in podaljšala življenjsko dobo orodja.

- Za odstranitev zaščite dovodnega zračnika vstavite ploščati izvijač (ni priložen) v zarezo na vrhu zaščite dovodnega zračnika

in jo dvignite stran od orodja.

- Če želite očistiti zaščito dovodnega zračnika, potrkajte z njo ob trdo površino ali jo očistite s stisnjenim zrakom.
- Za pritrditev zaščite dovodnega zračnika nataknete zaščito v podnožje orodja.

Stikalo za spremenljivo hitrost (glejte sliko F)

Za vklop orodja za poliranje pritisnite stikalo za spremenljivo hitrost (6).

Stikalo (6) zagotavlja višjo hitrost s povečanim pritiskom na sprožilac in nižjo hitrost z zmanjšanim pritiskom na sprožilec.

Za izklop sprostitve stikalo za spremenljivo hitrost (6).

To orodje je opremljeno z gumbom za zaklepanje (3), ki je priročen za neprekinjeno poliranje v daljšem časovnem obdobju. Pritisnite in držite stikalo (6) in nato pritisnite gumb za zaklepanje (3). Spustite sprožilno stikalo s spremenljivo hitrostjo (6). Če želite odkleniti gumb za zaklepanje (3) in ustaviti neprekinjeno poliranje, pritisnite sprožilno stikalo s spremenljivo hitrostjo (6).

Hitra nastavitev (glejte sliko G)



OPOZORILO!

Med delovanjem orodja nikoli ne spreminjajte hitrosti. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko izgubite nadzor nad orodjem in povzročite resne telesne poškodbe.

Gumb za hitrost (2) nastavi največjo hitrost orodja.

Gumb (2) obrnite v položaj med »1« za najnižjo hitrost in »6« za najvišjo hitrost.

Poliranje



OPOZORILO!

Da bi zmanjšali tveganje za telesne poškodbe, vedno nosite ustrezno zaščito za oči. Pri delu v prašnih situacijah nosite ustrezno zaščito za dihalo.

Uporabite objemko, škripec ali druga praktična sredstva za držanje obdelovanca.

Orodje za poliranje premikajte naprej in nazaj z dolgimi in širokimi potezami. Prevelik pritisk, napačen kot ali nepravilno gibanje lahko povzroči vrtnčenje ali opekline.

Preprečevanje opeklin skozi barvo

Skozi barvo na površini je mogoče zlahka

doseči opekline obdelovanca. To se lahko zgodi, če polirate s previsoko hitrostjo ali če dovolite, da blazinica ostane na enem mestu celo kratek čas.

Da preprečite opekline skozi barvo, uporabite zelo majhen pritisk in orodje za poliranje nenehno premikajte, zlasti pri delu v bližini robov ali kjer pride do nenadnih sprememb v obrisu delovne površine. Bodite še posebej previdni pri uporabi višjih hitrosti, pri katerih obstaja večja verjetno prežganja barve.

Preprečevanje zatikanja



OPOZORILO!

Preprečite zatikanje na grobih površinah, da zmanjšate možnost »povratnega udarca«.

Do zatikanja pride, ko se polirne blazinice ujamemo na grobe robove delovne površine.

Zataknitev lahko povzroči, da orodje nenadoma »udari nazaj« in lahko povzroči, da blazinica vžge skozi barvo. Pri poliranju grobih površin uporabljajte orodje za poliranje pri nizkih hitrostih, da zmanjšate tveganje za zatikanje. Pri zapletenih območjih, kot je v bližini oblog oziroma med ogledalom in oknom na avtomobilu, ne tvegajte z uporabo orodja za poliranje. Te površine polirajte ročno.

Transport

Litij-ionske baterije so predmet zahtev zakonodaje o nevarnem blagu.

Transport teh baterij mora potekati v skladu z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi določbami in predpisi.

Uporabniki lahko te baterije prevažajo po cesti brez dodatnih zahtev.

Komercialni transport litij-ionskih baterij s strani ladijskih podjetij je predmet predpisov za transport nevarnih snovi. Priprave na pošiljanje in transport lahko izvajajo le ustrezno usposobljene osebe. Celoten postopek mora biti pod strokovnim nadzorom.

Pri prevozu polnilnih baterij je treba upoštevati naslednje točke:

Zagotovite, da so kontaktni terminali baterije zaščiteni in izolirani, da preprečite kratke stike.

Prepričajte se, da je baterija zaščitena pred premiki znotraj embalaže.

Poškodovanih baterij ali baterij, ki puščajo, ni dovoljeno prevažati.

Kontaktirajte svojo dostavno podjetje za do-

datne informacije.



POZOR!

Ne odlagajte baterij, ki imajo poškodovano ohišje.

Vzdrževanje in nega



OPOZORILO!

Preden opravite kakršno koli delo na električnem orodju, odstranite baterijo iz orodja.

Čiščenje



POZOR!

Pri čiščenju s suhim stisnjenim zrakom vedno nosite očala.

Redno očistite električno orodje in prezračevalne odprtine. Pogostost čiščenja je odvisna od materiala in trajanja uporabe. S kompresorjem redno spihajte notranjost ohišja in motor.

Popravila

Popravila lahko izvaja le pooblaščen servisni center.



OPOMBA

Med garancijskim obdobjem ne popuščajte vijakov na ohišju. Neupoštevanje te zahteve bo razveljavilo vse zahtevke po garanciji proizvajalca.

Nadomestni deli in nastavki

Druge dodatke, zlasti orodje in pripomočke, najdete v katalogih proizvajalca. Razložene risbe in sezname nadomestnih delov najdete na naši domači strani na naslovu: **www.flex-tools.com**.

Informacije o odstranjevanju



OPOZORILO!

Onemogočite uporabo električnih orodij, ki jih ne potrebujete več:

- *baterijska električna orodja tako, da odstranite baterijo.*



Samo države EU

Električnih orodij ne zavržite med gospodinjske odpadke!

V skladu z Direktivo EU 2012/19/EU glede odpadne električne in elektronske opreme in prenosom na državno zakonodajo je treba iztrošene električne naprave zbirati ločeno in jih reciklirati na okolju prijazen način.



Predelava namesto odstranjevanja

med odpadke.

Napravo, nastavke in embalažo je treba reciklirati na okolju prijazen način. Plastični deli so namenjeni za recikliranje glede na vrste materiala.

**OPOZORILO!**

Baterij ne mečite med gospodinske odpadke, v vodo ali ogenj. Ne odpirajte iztrošenih baterij.

Velja samo za države EU:

V skladu s Pravilnikom 2023/1542 je treba okvarjene ali rabljene baterije reciklirati.

**OPOMBA**

O možnostih odstranjevanja se pozanimajte pri svojem prodajalcu!

CE-Izjava o skladnosti

Izjave o skladnosti so vključene v Prilogo 1 k tem navodilom za uporabo.

Oprostitev odgovornosti

Proizvajalec in njegov predstavnik nista odgovorna za kakršno koli škodo in izgubo prihodkov zaradi prekinitve poslovanja, ki ga je povzročil izdelek oziroma neuporaben izdelek.

Proizvajalec in njegov predstavnik nista odgovorna za kakršno koli škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka ali uporabe izdelka z izdelki drugih proizvajalcev.

Cuprins

Simboluri utilizate în acest manual	143
Simbolurile de pe produs	143
Informații privind siguranța	143
Zgomotul și vibrațiile	145
Date tehnice	146
Prezentare generală	146
Instrucțiuni de utilizare	146
Transport	148
Întreținerea și îngrijirea	148
Informații privind eliminarea	149
Declarație de conformitate CE	149
Exonerare de responsabilitate	149

Simboluri utilizate în acest manual

AVERTISMENT!

Implică pericol iminent. Nerespectarea acestui avertisment poate duce la deces sau la vătămări extrem de grave.

ATENȚIE!

Denotă o posibilă situație periculoasă. Nerespectarea acestui avertisment se poate solda cu vătămare ușoară sau cu pagube.

NOTĂ

Denotă aplicarea sfaturilor și a informațiilor importante.

Simbolurile de pe produs



Înainte de a porni scula electrică, citiți manualul de utilizare.



Informații privind eliminarea sculelor vechi (consultați pagina 149)



Marcaj CE



Marcaj UKCA

Informații privind siguranța

AVERTISMENT!

Înainte de a utiliza scula electrică, vă rugăm să citiți următoarele și să acționați în consecință:

- aceste instrucțiuni de utilizare,
- „Instrucțiunile generale de siguranță” privind manipularea sculelor electrice din broșura anexată (broșura nr.: 315915),
- regulile și regulamentele în vigoare în prezent pentru prevenirea accidentelor.

Această sculă electrică este de ultimă oră și a fost construită în conformitate cu reglementările de siguranță recunoscute.

Însă, pe durata utilizării, scula electrică poate reprezenta un pericol pentru viața și membrele utilizatorului sau ale unui terț, ori scula electrică sau alte bunuri pot fi deteriorate.

Scula electrică poate fi utilizată numai

- pentru utilizarea prevăzută
- în stare perfectă de funcționare.

Defectele care îi afectează siguranța trebuie remediate imediat.

Utilizarea prevăzută

Mașina de lustruit rotativă este destinată

- utilizării comerciale în industrie și în domeniul construcțiilor,
- pentru lustruirea tuturor tipurilor de lemn cu bureți de lustruire, discuri de piele miel și de lână, calote de păsă, discuri de șlefuire,
- pentru utilizarea împreună cu unelte de lustruire cărora li se permite să funcționeze la o viteză de minim 4350/min.

Instrucțiuni de siguranță pentru mașina de lustruit

AVERTISMENT!

Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această sculă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave. Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

- **Această sculă electrică este destinată să funcționeze ca aparat de lustruit. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această sculă electrică. Ne-**

respectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

- **Operațiuni precum șlefuirea, polizarea, periajul cu sârmă, tăierea găurilor sau tăierea nu trebuie efectuate cu această unealtă electrică.** Operațiile pentru care această sculă nu a fost concepută pot prezenta riscuri și pot provoca accidente.
- **Nu transformați această sculă electrică pentru a funcționa într-un mod pentru care nu este proiectată și specificat în mod special de către producătorul sculei.** O astfel de conversie poate duce la pierderea controlului și poate provoca vătămări corporale grave.
- **Nu utilizați accesorii care nu au fost create special și recomandate special de producătorul sculei.** Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la scula dumneavoastră electrică nu înseamnă că funcționarea în siguranță a acestuia este asigurată.
- **Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe scula electrică.** Accesoriile care se rotesc mai repede decât viteza nominală se pot rupe în bucăți și pot fi aruncate.
- **Diametrul exterior și grosimea accesoriului dumneavoastră trebuie să se afle în intervalul de capacitate nominală al sculei electrice.** Accesoriile dimensionate greșit nu pot fi protejate și controlate adecvat.
- **Dimensiunile de montare a accesoriului trebuie să se potrivească cu dimensiunile feroneriei de montare a unelei electrice.** Accesoriile care nu se potrivesc cu elementele de montare ale unelei electrice se vor dezechilibra, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.
- **Nu utilizați un accesoriu defect. Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriile, precum discurile abrazive, pentru depistarea eventualelor crăpături, verificați talerul suport pentru depistarea crăpăturilor sau uzurii excesive, peria metalică pentru depistarea firelor desprinse sau crăpate. Dacă scula sau accesoriul sunt scăpate din mână, inspectați-le pentru depistarea deteriorărilor sau instalați un accesoriu nedeteriorat. După inspectare și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă dumneavoastră și celelalte persoane prezente în afara planului accesoriului rotativ și puneți în funcțiune scula electrică la turația maximă de mers în gol timp de un minut.** Accesoriile deteriorate se vor rupe de obicei în timpul acestui test.
- **Utilizați echipamente de protecție personală. În funcție de aplicație, utilizați scut de față sau ochelari de protecție. După caz, purtați mască de praf, protecție auditivă, mănuși și șorț de atelier capabile să oprească micile fragmente abrazive sau din piese de prelucrat.** Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească resturile zburătoare generate de diferite operațiuni. Maska de praf sau aparatul autonom de respirat trebuie să fie capabil să filtreze particulele generate în timpul operației executate de dumneavoastră. Expunerea prelungită la zgomot de mare intensitate poate provoca pierderea auzului.
- **Țineți trecătorii la o distanță de siguranță de zona de lucru. Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală.** Fragmente din piesa de prelucrat sau dintr-un accesoriu rupt se pot desprinde și pot provoca accidente dincolo de zona imediată de lucru.
- **Poziționați cablul departe de accesoriul rotativ.** Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi secționat sau se poate încălci și mâna sau brațul dumneavoastră pot fi trase în accesoriul rotativ.
- **Nu lăsați niciodată scula jos pe o suprafață înainte ca accesoriul să se oprească complet.** Accesoriul în rotație poate prinde suprafața și poate scoate scula electrică de sub controlul dumneavoastră.
- **Nu porniți scula electrică în timp ce o transportați.** Prin contactul accidental cu accesoriul rotativ se pot agăța hainele, trăgându-se accesoriul către corpul dumneavoastră.
- **Curățați regulat orificiile de ventilație ale sculei electrice.** Ventilatorul motorului va trage praful în interiorul carcasei și acumularea excesivă a metalului pudră poate cauza pericole electrice.
- **Nu operați scula electrică în apropierea materialelor inflamabile.** Scânteile pot aprinde aceste materiale.

- **Nu utilizați accesorii ce necesită agenți de răcire lichizi.** Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate conduce la electrocutare sau șoc electric.

Recul și avertismente conexe:

Recul este o reacție bruscă la prinderea sau agățarea unui disc în mișcare, a unei plăcuțe de suport, a unei perii sau a oricărui alt accesoriu. Agățarea sau blocarea creează o încetinire rapidă a accesoriului rotativ, care duce la pierderea controlului asupra sculei electrice, care va fi forțată în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de blocare.

De exemplu, dacă un disc abraziv este agățat sau blocat de piesa de prelucrat, muchia discului care pătrunde în punctul de agățare poate săpa în suprafața materialului, ceea ce va face discul să urce sau să sară din piesă. Discul poate sări fie spre operator, fie în direcția opusă operatorului, în funcție de direcția de mișcare a discului în punctul de agățare. Discurile abrazive se pot chiar rupe în aceste condiții.

Recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a sculei și/sau a procedurilor sau condițiilor de operare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate menționate mai jos.

- **Țineți bine scula electrică și poziționați-vă corpul și brațul astfel încât să reziste la forțele de recul.** Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau reacției cuplului în timpul pornirii. Operatorul poate controla momentul de torsiune reactiv și forțele de recul, dacă se iau măsuri de precauție adecvate.
- **Nu vă plasați niciodată mâna în apropierea accesoriului rotativ.** Accesoriul poate avea un recul peste mâna dumneavoastră.
- **Nu vă poziționați corpul în zona în care se va mișca scula electrică dacă apare reculul.** Reculul va arunca scula în direcția opusă față de mișcarea discului abraziv în punctul de blocare.
- **Fiți foarte atent când prelucrați colțuri, muchii ascuțite, etc. Evitați balansarea și agățarea accesoriului.** Colțurile, muchiile ascuțite sau balansarea au tendința de a agăța accesoriul rotativ, ducând la pierderea controlului sau la recul.

- **Nu atașați lamă de ferăstrău cu lanț pentru sculptură în lemn, o roată diamantată segmentată cu un spațiu periferic mai mare de 10 mm sau o lamă de ferăstrău dințată.** Astfel de lame creează recul frecvent și pierderea controlului.

Avertismente de siguranță specifice pentru operațiile de lustruire:

- **Nu lăsați vreo porțiune mare din calota mașinii de lustruit sau corzile sale de prindere să se rotească necontrolat. Ascundeți sau tăiați orice corzi de prindere slăbite.** Corzile de prindere slăbite și care se rotesc se pot încurca în degetele dumneavoastră sau să se înfășoare în jurul piesei de prelucrat.

Zgomotul și vibrațiile

Valorile zgomotului și ale vibrațiilor emise au fost determinate în conformitate cu norma EN 62841.

Nivelul sonor A evaluat pentru această sculă electrică este tipic:

– Nivel de presiune sonoră L_{pA} :	77 dB(A)
– Nivel de putere sonoră L_{WA} :	85 dB(A)
– Incertitudine:	$K = 3$ dB

Valoarea totală a vibrațiilor:

– Valoarea emisiilor a_h :	7,38 m/s ²
– Incertitudine:	$K = 1,5$ m/s ²



ATENȚIE!

Valorile măsurate specificate se aplică sculelor electrice noi. Utilizarea zilnică duce la modificarea valorilor de zgomot și vibrații.



NOTĂ

Nivelul de emisie de vibrații menționat în aceste instrucțiuni a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat prezentat în EN 62841 și poate fi utilizat pentru a compara o sculă cu alta. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru o evaluare preliminară a expunerii.

Nivelul declarat al vibrațiilor emise reprezintă principalele aplicații ale sculei.

Cu toate acestea, în cazul în care scula este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau cu întreținere necorespunzătoare, nivelul emisiilor de vibrații poate fi diferit.

Acest lucru poate mări semnificativ nivelul de expunere în cadrul perioadei totale de lucru. Pentru a face o estimare exactă a nivelului de expunere la vibrații, este, de asemenea, necesar să se țină seama de momentele în care scula este oprită sau funcționează, dar nu este de fapt utilizată. Acest lucru poate diminua semnificativ nivelul de expunere în cadrul perioadei totale de lucru.

Identificați măsurile suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: întreținerea sculei și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea tiparelor de lucru.



ATENȚIE!

Purtați protecții pentru urechi la o presiune acustică de peste 85 dB(A).

Date tehnice

Tipul de produs		XFE 2 21 18-EC	
Produs		Mașină de lustruit cu mișcare orbitală aleatorie	
Tensiune nominală	V	18	
Diametrul suportului pentru disc	mm	Φ 150	
Max. sculă.	mm	Φ 160	
Viteză evaluată	/min	1350 - 4350	
	Opm	2700 - 8700	
Greutate în conformitate cu procedura FLEX 01	kg	2.4	
Acumulator	18V	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	
Greutate acumulator	kg	AP 18/2.5	0.4
		AP 18/4.0	0.8
		AP 18/5.0	0.7
		AP 18/8.0	1.1
		AP 18/4.0 XT	0.7
		AP 18/8.0 XT	1.2

Gama încărcătorului	CA...seria 18 CA...seria 12/18
Temperatura de încărcare	0~40°C
Temperatură de funcționare	-10~40°C
Temperatură de depozitare	-20~50°C

Descriere (consultați figura A)

Numerele ce indică specificațiile produsului fac referire la ilustrația mașinii de pe pagina grafică.

- 1 Mâner frontal
- 2 Discului de selectare a vitezei
- 3 Buton blocare
- 4 Mâner
- 5 Apărătoare orificiului de admisie
- 6 Întrerupător declanșator cu selector de viteză
- 7 Suportului pentru disc
- 8 Disc de lustruire
- 9 Cheie hexagonală

Instrucțiuni de utilizare



AVERTISMENT!

Scoateți acumulatorul înainte de a executa vreo operațiune asupra sculei electrice.

Înainte de a porni scula electrică

Despachetați scula electrică și accesoriile și asigurați-vă dacă există piese lipsă sau deteriorate.



NOTĂ

Bateriile nu sunt încărcate complet în momentul livrării. Înainte de prima utilizare, încărcăți complet bateria. Consultați manualul de instrucțiuni al încărcătorului.

Sfaturi pentru o durată lungă de viață a bateriei



ATENȚIE!

- Nu încărcăți niciodată bateriile la temperaturi sub 4°C sau peste 40°C.
- Nu încărcăți bateriile în medii cu umidi-

tate ridicată a aerului sau temperatură ambiantă.

- Nu acoperiți bateriile și încărcătorul în timpul procesului de încărcare.
- Scoateți ștecherul încărcătorului la sfârșitul procesului de încărcare.

Bateria și încărcătorul se încălzesc în timpul procesului de încărcare. Acest lucru este perfect normal!



NOTĂ

Urmați instrucțiunile pentru încărcarea corectă a acumulatorului din instrucțiunile de utilizare pentru acumulator.

Dacă bateriile nu sunt utilizate pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-le parțial încărcate într-un loc răcoros.

Instalarea/înlocuirea acumulatorului (a se vedea figurile B1-B2)

- Introduceți bateria încărcată în scula electrică până la auzul unui clic (a se vedea figura B1).
- Pentru scoatere, apăsați butonul de eliberare (1.) și scoateți bateria (2.) (consultați figura B2).



ATENȚIE!

Când dispozitivul nu este utilizat, protejați bornele acumulatorului. Piese de metal pot scurtcircuita bornele; pericol de explozie și de incendiu!

Instalarea plăcii de susținere (a se vedea figura C)



AVERTISMENT!

Asigurați-vă întotdeauna că scula este oprită și bateria este scoasă înainte de a efectua orice lucrare asupra sculei.



ATENȚIE!

Pentru a preveni deteriorarea sculei, nu apăsați butonul de blocare a axului în timp ce axul se rotește.

- Folosiți cheia hexagonală (9) pentru a scoate cele trei șuruburi. Păstrați șuruburile pentru reasamblare.
- Scoateți suportul pentru disc (7).
- Aliniați orificiile de montare din noua placă de susținere cu orificiile de pe baza rulmentului și așezați-o pe baza rulmentului.

Fixați-l cu cele trei șuruburi.

Instalarea și demontarea discului de lustruit (a se vedea figura D)

Pentru a instala discul de lustruit

- Opriti scula și scoateți bateria.
- Aliniați discul de lustruire (8) cu suportul pentru disc (7), apoi apăsați buretele (8) pe placă (7) cât mai ferm posibil.

Pentru a îndepărta discul de lustruire

- Scoateți discul de lustruit (8).

Apărătoare orificiului de admisie (a se vedea figura E)

Utilizarea apărătoarei orificiului de admisie (5) va crește performanța și va prelungi durata de viață a sculei.

- Pentru a scoate apărătoarea orificiului de admisie, introduceți o șurubelniță plată (nu este inclusă) în creștătura din partea superioară a apărătoarei orificiului de admisie și scoateți-o din sculă.
- Pentru a curăța apărătoarea orificiului de admisie, loviți-o ușor de o suprafață dură sau suflați-o cu aer comprimat.
- Pentru a atașa apărătoarea orificiului de admisie, fixați apărătoarea în piciorul sculei.

Comutator declanșator cu viteză variabilă (a se vedea figura F)

Pentru a porni aparatul de lustruit, apăsați comutatorul de declanșare cu viteză variabilă (6).

Comutatorul de declanșare (6) asigură o viteză mai mare cu o presiune mai mare pe declanșator și o viteză mai mică cu o presiune mai mică pe declanșator.

Pentru a-l opri, eliberați comutatorul de declanșare cu viteză variabilă (6).

Această sculă este echipată cu un buton de blocare (3), care este convenabil pentru lustruirea continuă pe perioade lungi de timp. Apăsați și țineți apăsat comutatorul de declanșare (6), apoi apăsați butonul de blocare (3). Eliberați comutatorul de declanșare cu viteză variabilă (6). Pentru a debloca butonul de blocare (3) și a opri lustruirea continuă, apăsați comutatorul de declanșare cu viteză

variabilă (6).

Selectorul de viteză (a se vedea figura G)



AVERTISMENT!

Nu schimbați niciodată viteza în timp ce scula este în funcțiune. Nerespectarea acestei avertizări poate duce la pierderea controlului asupra sculei și la vătămări corporale grave.

Selectorul de viteză (2) setează viteza maximă a sculei.

Rotiți butonul (2) în orice poziție între „1” pentru viteza cea mai mică și „6” pentru viteza cea mai mare.

Lustruirea



AVERTISMENT!

Pentru a reduce riscul de rănire, purtați întotdeauna ochelari de protecție adecvați. Când lucrați în medii cu praf, purtați echipament de protecție respiratorie adecvat.

Folosiți o clemă, o menghină sau alte mijloace practice pentru a fixa piesa de lucru.

Mișcați dispozitivul de lustruit înainte și înapoi cu mișcări lungi și ample. Presiunea prea mare, unghiul greșit sau mișcarea necorespunzătoare pot provoca urme de spirale sau arsuri.

Prevenirea arderii vopselei

Este ușor să arzi vopseaua de pe o suprafață. Acest lucru se poate întâmpla dacă lustruiți la o viteză prea mare sau dacă lăsați discul de lustruit să rămână într-un singur loc chiar și pentru o perioadă scurtă de timp.

Pentru a preveni arderea vopselei, aplicați o presiune foarte ușoară și mențineți mașina de lustruit în mișcare constantă, în special atunci când lucrați în apropierea marginilor sau în locurile în care există schimbări bruște ale conturului suprafeței de lucru. Fiți deosebit de atenți atunci când utilizați viteze mai mari, care sunt mai susceptibile să ardă vopseaua.

Prevenirea agățării



AVERTISMENT!

Evitați agățarea pe suprafețe rugoase pentru a reduce posibilitatea de „recul”

Întâmpinarea de obstacole apare atunci când discul de lustruit se prind de marginile aspre ale unei suprafețe de lucru.

Prinderea poate provoca, ca scula să „revină”

brusc și poate cauza arderea pad-ului prin vopsea. Pentru a reduce riscul de agățare, utilizați polizorul la viteze reduse atunci când lustruiți suprafețe rugoase.

Pentru zonele dificile, cum ar fi în apropierea garniturilor sau între oglinda și geamul mașinii, nu vă asumați riscuri folosind o scula de lustruit. Lustruiți aceste suprafețe manual.

Transport

Bateriile cu litiu-ion sunt supuse cerințelor legislației privind mărfurile periculoase.

Transportul acestor baterii trebuie efectuat în conformitate cu prevederile și reglementările locale, naționale și internaționale.

Utilizatorii pot transporta aceste baterii pe drum fără cerințe suplimentare.

Transportul comercial al bateriilor litiu-ion de către companiile de transport maritim este supus reglementărilor pentru transportul mărfurilor periculoase. Pregătirile pentru expediere și transportul pot fi efectuate doar de persoane corespunzător instruite. Întregul proces trebuie să fie supravegheat profesional.

Următoarele puncte trebuie respectate atunci când se transportă baterii reîncărcabile: Asigurați-vă că terminalele de contact ale bateriei sunt protejate și izolate pentru a preveni scurtcircuitele.

Asigurați-vă că bateria este fixată împotriva mișcărilor în interiorul ambalajului.

Bateriile deteriorate sau care pierd nu trebuie transportate.

Contactați compania de transport pentru informații suplimentare.



ATENȚIE!

Nu expuneți baterii care au carcasa deteriorată.

Întreținerea și îngrijirea



AVERTISMENT!

Înainte de a efectua orice lucrare asupra sculei electrice, scoateți bateria din sculă.

Curățarea



ATENȚIE!

La curățarea cu aer comprimat uscat, purtați întotdeauna ochelari de protecție.

Curățați regulat scula electrică și fantele de ventilație. Frecvența curățării depinde de material și de durata de utilizare. Curățați

periodic interiorul carcasei și motorul cu aer comprimat uscat.

Reparații

Reparațiile pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat.



NOTĂ

În perioada de garanție, nu slăbiți șuruburile de pe carcasă. Nerespectarea acestei cerințe va invalida orice pretenții în temeiul garanției producătorului.

Piese de schimb și accesorii

Alte accesorii, în special scule și accesorii, consultați cataloagele producătorului. Vederea în spațiu și lista pieselor de schimb pot fi găsite pe pagina noastră de Internet: **www.flex-tools.com**.

Informații privind eliminarea



AVERTISMENT!

Instrucțiuni de dezafectare a sculelor electrice inutilizabile:

- *Îndepărtați acumulatorul sculei alimentate cu acumulator.*



Numai pentru țările UE

Nu eliminați sculele electrice împreună cu deșeurile menajere!

Conform Directivei europene 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice uzate trebuie colectate separat și eliminate într-un mod ecologic.



Recuperarea materiilor prime în loc de eliminarea acestora.

Dispozitivul, accesoriile și ambalajul trebuie reciclate într-un mod ecologic. Componentele de plastic sunt identificate în vederea reciclării în funcție de tipul de material.



AVERTISMENT!

Nu aruncați bateriile în gunoiul menajer, apă sau foc. Nu desfaceți bateriile uzate.

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Regulamentul 2032/1542, bateriile defecte sau uzate trebuie reciclate.



NOTĂ

Vă rugăm să întrebați distribuitorul despre

opțiunile privind eliminarea!

☞-Declarație de conformitate

Declarațiile de conformitate sunt incluse în anexa 1 a prezentului manual de instrucțiuni.

Exonerare de responsabilitate

Producătorul și reprezentantul acestuia nu sunt responsabili pentru orice pagubă și pierdere de profit suferită ca urmare a întreruperii activității comerciale cauzate de produs sau de un produs neadecvat.

Producătorul și reprezentantul acestuia nu sunt responsabili pentru orice pagubă cauzată de utilizarea neadecvată a produsului sau de utilizarea produsului cu produse de la alți producători.

Съдържание

Символи използвани в това ръководство	150
Символи върху продукта	150
Важна информация за безопасност	150
Шум и вибрации	153
Технически данни	153
Преглед	154
Инструкции за употреба	154
Транспорт	156
Поддръжка и полагане на грижи	156
Информация за изхвърляне	156
CE Декларация за съответствие	157
Освобождаване от отговорност	157

Символи използвани в това ръководство

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
Означава непосредствена опасност. Неспазването на това предупреждение може да доведе до смърт или изключително тежки наранявания.

 **ВНИМАНИЕ!**
Означава възможна опасна ситуация. Неспазването на това предупреждение може да доведе до леко нараняване или материални щети.

 **БЕЛЕЖКА**
Означава приложни съвети и важна информация.

Символи върху продукта



Преди да включите електроинструмента, прочетете ръководството за експлоатация.



Информация за изхвърлянето на стар инструмент (виж страница 156)



CE маркировка



UKCA маркировка

Важна информация за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди да използвате електроинструмента, моля, прочетете следното и действайте по съответния начин:

- настоящите инструкции за употреба,
- „общите инструкции за безопасност“ за боравене с електрически инструменти в приложената книжка (брошура №: 315915),
- действащите валидни правила на мястото на употреба и регулациите за предотвратяване на злополуки.

Този електрически инструмент е съвременен и е конструиран в съответствие с признатите правила за безопасност.

Въпреки това, когато е в употреба, електрическият инструмент може да постави в опасност живота и здравето на потребителя или трета страна, или електрическият инструмент или друга собственост могат да бъдат повредени.

Електрическият инструмент може да се използва само

- по предназначение
- в перфектно работно състояние.

Неизправности, които намаляват безопасността, трябва да бъдат ремонтирани незабавно.

Употреба по предназначение

Ротационната полираща машина е предназначена

- за комерсиална употреба в индустрията и търговията,
- за всички типове работи по полиране с полиращи гъби, агнешки и вълнени кожи, филцова пластина, шлифовъчен диск,
- за използване с полиращи инструменти, които могат да работят със скорост от най-малко 4350 об./мин.

Инструкции за безопасност за инструмента за полиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации предоставени с този електрически инструмент. Неспазването на всички инструкции изброени долу може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдеща справка.

- **Този електрически инструмент е предназначен да функционира като полиращ инструмент. Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации предоставени с този електрически инструмент.** Неспазването на всички инструкции изброени долу може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.
 - **Операции като шлифование, шкурене, почистване с телена четка, пробиване на отвори или отрязване не трябва да се извършват с този електроинструмент.** Операции, за които електроинструментът не е проектиран, могат да създадат опасност и да причинят телесни повреди.
 - **Не преустройвайте този електроинструмент да работи по начин, който не е специално проектиран и указан от производителя на инструмента.** Такова преустройство може да доведе до загуба на управление и да причини сериозни телесни повреди.
 - **Не използвайте аксесоари, които не са специално конструирани и препоръчани от производителя на инструмента.** Точно защото аксесоарът не може да бъде закрепен към вашия електрически инструмент, той не гарантира безопасна работа.
 - **Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде най-малко равна а максималната скорост маркирана на електроинструмента.** Аксесоари работещи по-бързо от своята номинална скорост могат да се счулят и разлетят.
 - **Външният диаметър и дебелината на вашия аксесоар трябва да бъдат**
- в рамките на номиналния капацитет на вашия електрически инструмент.** Неправилно оразмерени аксесоари не могат да бъдат подходящо предпазени и контролирани.
- **Размерите на монтираните аксесоари трябва да отговарят на монтажните елементи на електрическия инструмент.** Аксесоари, които не отговарят на монтажните елементи на електрическия инструмент, ще работят без баланс, ще вибрират силно и могат да причинят загуба на управление.
 - **Не използвайте повреден аксесоар.** Преди всяка употреба инспектирайте аксесоара като абразивен диск за стружки и пукнатини, подложката за пукнатини, откъсване или прекомерно износване, телената четка за свободни или пукнати телове. Ако електрическият инструмент или аксесоарът бъдат изпуснати, проверете ги за повреда или инсталирайте неповреден аксесоар. След инспектиране и инсталиране на аксесоар застанете настрана и накарайте околните да застанат настрана от равнината на въртящата се аксесоар и пуснете електрическият инструмент на максимална скорост без натоварване за една минута. Повредените аксесоари обикновено се счулят на части по време на този тестов период.
 - **Използвайте лични предпазни средства.** В зависимост от приложението използвайте маска за лице, предпазни очила или защитни стъкла. Ако е подходящо, носете противопрахова маска, протектори за слуха, ръкавици и работна престилка, способни да спрат малки абразивни частици или фрагменти от детайла. Защитата на очите трябва да е в състояние да спре летящите отломки, генерирани от различни операции. Противопраховата маска или противогазът трябва да са в състояние да филтрират частици произтичащи от вашата работа. Продължителното излагане на шум с висока интензивност може да причини загуба на слуха.
 - **Дръжте околните на безопасно разстояние от работната зона.** Всеки, който влиза в работната зона, трябва

да носи лична предпазна екипировка. Фрагменти от детайла или от счупен аксесоар могат да излетят и да причинят нараняване извън непосредствената работна зона.

- **Позиционирайте кабела далеч от въртящия се аксесоар.** Ако загубите управление, кабелът може да бъде отрязан или оголен и китката или ръката ви могат да бъдат увлечени от въртящия се аксесоар.
- **Никога не оставяйте електрическия инструмент, докато аксесоарът не е спрял напълно.** Въртящият се аксесоар може да захване повърхността и да извади от управление електрическия инструмент.
- **Не пускайте електрическия инструмент докато го носите встрани от себе си.** Случаен контакт с въртящия се аксесоар може да захване облеклото ви и да издърпа аксесоара към тялото ви.
- **Редовно почиствайте вентилационните отвори на електрическия инструмент.** Вентилаторът на двигателя ще увлече праха в корпуса и прекомерното натрупване на прахообразен метал може да причини електрически опасности.
- **Не работете с електрическия инструмент близо до възпламеняеми материали.** Искри могат да запалят тези материали.
- **Не използвайте аксесоари, които изискват течни охлаждащи средства.** Употребата на вода или друго течено охлаждащо средство може да доведе до удар от електрически ток или шок.

Откат и свързани предупреждения:

Откатът е внезапна реакция на защитан или заседнал диск, подложка, четка или друг аксесоар. Защитването или засядането причиняват бързо спиране на въртящия се аксесоар, което на свой ред причинява неконтролирана сила върху електрическия инструмент в посока противоположна на въртенето на аксесоара в точката на засядане. Например, ако абразивен диск е заседнал или защитан от детайла, ръбът на диска, който прониква в точката на защитва-

не, може да се вклини в повърхността на материала, което причинява изкачване на диска или откат. Дискът може или да отскочи към оператора, или в обратна посока, в зависимост от посоката на движение на диска в точката на защитване. Абразивните дискове могат да се счупят при тези условия.

Откатът е резултат на злоупотреба с електроинструмента и/или неправилни процедури или условия на работа и може да бъде избегнат като се вземат правилни предпазни мерки, които са посочени долу.

- **Дръжте здраво електрическия инструмент и разположете така своето тяло и ръка, че да може да се противопоставите на силите на отката.** Винаги използвайте спомагателната ръкохватка, ако има такава, за максимален контрол върху отката или въртящия момент при стартиране. Операторът може да контролира реакциите на въртящия момент или силите на откат, ако бъдат взети правилни предпазни мерки.
- **Не поставяйте никога ръката си близо до въртящ се аксесоар.** Аксесоарът може да отскочи върху ръката ви.
- **Не разполагайте тялото си в област, в която може да настъпи откат на електрическия инструмент.** Откатът ще завърти инструмента в посока обратна на движението на диска в точката на засядане.
- **Бъдете особено внимателни, когато работите в ъгли, върху остри ръбове и др. Избягвайте отскачането и засядането на аксесоара.** Ъгли, остри ръбове или отскачане могат да доведат до засядане на въртящия се аксесоар и да причинят загуба на контрол или откат.
- **Не прикрепяйте верижен трион за дърворезба, сегментиран диамантен диск с периферна междина, по-голяма от 10 mm, или зъбен трион.** Такива остриета създават често откат и загуба на управление.

Предупреждения за безопасност при полиращи операции:

- **Не позволявайте никога свободна част от полиращия капак или неговите зак-**

репващи връзки да се въртят свободно. Отстранете или отрежете всички свободни закрепващи връзки. Свободни и въртящи се закрепващи връзки могат да се усучат около пръстите ви или да заседнат в детайла.

Шум и вибрации

Стойностите на шума и вибрациите се определят в съответствие с EN 62841. Претегленото ниво на шума по метод A на електроинструмента е обикновено:

- Ниво на звуково налягане L_{pA} : 77 dB(A)
- Ниво на силата на звука L_{WA} : 85 dB(A)
- Неопределеност: $K = 3$ dB

Обща стойност на вибрациите:

- Стойност на емисията a_h : $7,38 \text{ m/s}^2$
- Неопределеност: $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ВНИМАНИЕ!

Посочените измерени стойности се отнасят за нови електрически инструменти. Ежедневната употреба причинява промяна на стойностите на шума и вибрациите.



БЕЛЕЖКА

Нивото на вибрациите посочено в тези инструкции е измерено съгласно стандартизиран тест указан в EN 62841 и може да се използва за сравняване на един инструмент с друг. То може да се използва за предварителна оценка на експозицията.

Декларираното ниво на вибрации представя основните приложения на инструмента.

Ако обаче инструментът се използва за различни приложения, с различни аксесоари или с лоша поддръжка, нивото на вибрации може да се различава. Това може значително да увеличи нивото на излагане за целия период на работа. За да направите точна оценка на нивото на излагане на вибрации, необходимо е също да вземете под внимание времента, в които инструментът е изключен или работи, но в действителност не се

използва. Това може значително да намали нивото на излагане за целия период на работа.

Определете допълнителни мерки за безопасност за защита на оператора от ефектите на вибрациите като: Поддръжка на инструмента и аксесоарите, поддържане на ръцете топли, организация на моделите на работа.



ВНИМАНИЕ!

Носете антифони при звуково налягане над 85 dB(A).

Технически данни

Тип на продукта		XFE 2 21 18-EC
Продукт		Инструмент за полиране с произволна орбита
Номинално напрежение	V	18
Диаметър на опорната плоча	мм	Φ 150
Инструмент Макс.	мм	Φ 160
Номинална скорост	/мин.	1350 - 4350
	осц./мин.	2700 - 8700
Тегло съгласно процедура FLEX 01	кг	2,4
Батерия	18V	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT
Тегло на батерията	кг	AP 18/2,5 0,4 AP 18/4,0 0,8 AP 18/5,0 0,7 AP 18/8,0 1,1 AP 18/4,0 XT 0,7 AP 18/8,0 XT 1,2

Обхват на зарядното устройство	CA...серия 18 CA...серия 12/18
Температура на зареждане	0~40°C
Работна температура	-10~40°C
Температура на съхранение	-20~50°C

Преглед (виж фигура А)

Изброяването на характеристиките на продукта се отнася за илюстрацията на машината на графичната страница.

- 1 Предна ръкохватка
- 2 Регулатор на скоростта
- 3 Бутон за заключване
- 4 Ръкохватка
- 5 Предпазител за входящия отвор
- 6 Спусък превключвател за променлива скорост
- 7 Опорна плоча
- 8 Полираща подложка
- 9 Шестостенен ключ

Инструкции за употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Отстранете батерията преди да извършите каквато и да било работа по електрическия инструмент.

Преди включване на електрическия уред

Разопакувайте електроинструмента и аксесоарите и проверете дали няма липсващи или повредени части.

БЕЛЕЖКА

Батериите не са напълно заредени при доставката. Преди първата употреба заредете напълно батериите. Вижте ръководството за работа на зарядното устройство.

Съвети за дълъг живот на батерията

ВНИМАНИЕ!

- Никога не зареждайте батерии при

температури под 4° или над 40°C.

- Не зареждайте батерии в среди с висока влажност на въздуха или околна температура.
- Не покривайте батериите и зарядното устройство по време на процеса на зареждане.
- Изваждайте щепсела на зарядното устройство в края на процеса на зареждане.

Батерията и зарядното устройство се нагряват по време на процеса на зареждане. Това е напълно нормално!

БЕЛЕЖКА

Следвайте инструкциите за правилно зареждане на батерията, описани в ръководството за употреба на батерията.

Ако батериите не се използват за продължителен период от време, съхранявайте ги частично заредени на хладно място.

Поставяне/замяна на батерията (вижте фигура B1-B2)

- Натиснете заредената батерия в електроинструмента, докато щракне на място (вижте фигура B1).
- За отстраняване натиснете бутона за освобождаване (1) и издърпайте батерията (2.) (вижте фигура B2).

ВНИМАНИЕ!

Когато устройството не е в употреба, защитете контактите на батерията. Свободни метални части могат да свържат на късо контактите, да причинят експлозия и пожар!

Монтиране на опорната пластина (вижте фигура C)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквато и да е работа по него.

ВНИМАНИЕ!

За да предотвратите повреда на инструмента, не натискайте бутона за заключване на шпиндела, докато шпинделът се

върти.

- Използвайте шестостенния ключ (9), за да отстраните трите болта. Запазете болтовете за повторно сглобяване.
- Свалете опорната пластина (7).
- Подравнете монтажните отвори в новата опорна пластина с отворите на основата на лагера и я поставете върху основата на лагера. Закрепете я с трите болта.

Монтиране и демонтиране на полиращата подложка (виж фигура D)

За да инсталирате полиращата подложка

- Изключете инструмента и извадете батерията.
- Подравнете полиращата подложка (8) с опорната пластина (7) и притиснете възможно най-плътно подложката (8) към пластина (7).

За да премахнете полиращата подложка

- Отлепете полиращата подложка (8).

Предпазител на входния отвор (вижте фигура E)

Използването на предпазителя на входния отвор (5) ще увеличи производителността и ще удължи живота на инструмента.

- За да свалите предпазителя на входния отвор, поставете плоска отвертка (не е включена) в прореза в горната част на предпазителя на входния отвор и го издърпайте от инструмента.
- За да почистите предпазителя на входния отвор, почукайте го в твърда повърхност или го издухайте със състен въздух.
- За да прикрепите предпазителя на входния отвор, щракнете го в крака на инструмента.

Спусък превключвател за променлива скорост (виж фигура F)

За да включите полиращата машина, натиснете спусъка превключвател за променлива скорост (6).

Спусъкът превключвател (6) осигурява по-висока скорост при по-голям натиск върху спусъка и по-ниска скорост при по-малък натиск върху спусъка.

За да го изключите, освободете спусъка превключвател за променлива скорост (6). Този инструмент е снабден с бутон за заключване (3), който е удобен за непрекъснато полиране за дълги периоди от време. Натиснете и задръжте спусъка превключвател (6) и след това натиснете бутона за заключване (3). Отпуснете спусъка превключвател за променлива скорост (6). За да отключите бутона за заключване (3) и да спрете непрекъснатото полиране, натиснете спусъка превключвател за променлива скорост (6).

Регулатор на скоростта (вижте фигура G)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никога не променяйте скоростта, докато инструментът работи. Неспазването на това предупреждение може да доведе до загуба на контрол над инструмента и до сериозни телесни повреди.

Регулаторът на скоростта (2) задава максималната скорост на инструмента.

Завъртете регулатора (2) в някоя позиция между „1“ за най-ниска скорост и „6“ за най-висока скорост.

Полиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да намалите риска от нараняване, винаги носете подходящи предпазни очила. При работа в запрашени помещения носете подходящи средства за защита на дихателните пътища.

Използвайте скоба, менгеме или други практични средства, за да задръжите детайла.

Премествайте инструмента за полиране напред и назад с дълги, измитаци движения. Прекалено силен натиск, неправилен ъгъл или неправилно движение могат да причинят следи от въртене или изгаряне.

Предотвратяване на изгаряне на боята

Лесно е да се изгори боята върху повърхността. Това може да се случи, ако полирате с прекалено висока скорост или ако оставите полиращата подложка на едно

място дори за кратък период от време. За да предотвратите изгаряне на боята, упражнявайте много лек натиск и поддържайте полиращата машина в постоянно движение, особено когато работите в близост до ръбове или където има резки промени в контурите на работната повърхност. Бъдете особено внимателни, когато използвате по-високи скорости, които е по-вероятно да изгорят боята.

Предотвратяване на засядане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Избягвайте засядането на груби повърхности, за да намалите възможността за „откат“.

Засядането се случва, когато полиращите подложки се закачат за грубите ръбове на работната повърхност.

Засядането може да доведе до внезапен „откат“ на инструмента и може да причини изгаряне на боята от подложката. За да се намали рискът от засядане, използвайте инструмента за полиране на ниски скорости, когато полирате груби повърхности. За трудни места, като например около лайсни или между огледало и прозорец на кола, не рискувайте с инструмента за полиране. Полирайте тези повърхности на ръка.

Транспорт

Литиево-йонните батерии са предмет на изискванията на законодателството за опасни товари.

Транспортирането на тези батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, национални и международни разпоредби и регулации.

Потребителите могат да транспортират тези батерии по шосе без допълнителни изисквания.

Търговският транспорт на литиево-йонни батерии от корабни компании е предмет на разпоредбите за превоз на опасни товари. Подготовката за изпращане и транспортирането могат да се извършват само от подходящо обучени лица. Целият процес трябва да бъде професионално наблюдаван.

При транспортиране на акумулаторни батерии трябва да се спазват следните точки:

Уверете се, че контактните клеми на батерията са защитени и изолирани, за да предотвратите късо съединение.

Уверете се, че батерията е защитена срещу движения вътре в опаковката.

Повредени или изтекли батерии не трябва да се транспортират.

Свържете се с вашата транспортна компания за допълнителна информация.



ВНИМАНИЕ!

Не поставяйте батерии, които имат повреден корпус.

Поддръжка и полагане на грижи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди да извършвате каквато и да е работа по електроинструмента, изваждайте батерията от инструмента.

Почистване



ВНИМАНИЕ!

Когато почиствате със сух сгъстен въздух, винаги носете предпазни очила.

Редовно почиствайте електроинструмента и вентилационните отвори. Честотата на почистване зависи от материала и продължителността на работа. Периодично издухвайте вътрешността на корпуса и двигателя със сух сгъстен въздух.

Ремонт

Ремонтните дейности трябва да се извършват само от оторизиран център за обслужване на клиенти.



БЕЛЕЖКА

По време на гаранционния период не разхлабвайте винтовете на корпуса. Неспазването на това изискване ще анулира всички искове по гаранцията на производителя.

Резервни части и аксесоари

За други аксесоари, по-конкретно инструменти и аксесоари, вижте каталозите на производителя. Чертежи в разглобен вид и списъци на резервните части можете да намерите на нашата домашна страница: **www.flex-tools.com.**

Информация за изхвърляне



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Направете излишните електрически инструменти неизползваеми:

– работещите на батерия електрически инструменти чрез премахване на батерията.



Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически инструменти в домакинските отпадъци!

В съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС за отпадъчно електрическо и електронно оборудване и нейното отразяване в националните закони, използваните електрически инструменти трябва да бъдат събирани отделно и рециклирани по съобразен с опазването на околната среда начин.



Рециклирайте суровините, вместо да ги изхвърляте на отпадъците.

Устройства, аксесоари и опаковки трябва да бъдат рециклирани по съобразен с опазването на околната среда начин.

Пластмасовите части са обозначени за рециклиране според типа на материала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не изхвърляйте батериите в домакинския отпадък, огън или вода. Не отваряйте използваните батерии.

Само за страни от ЕС:

В съответствие с регламент 2023/1542 дефектните или използваните батерии трябва да бъдат рециклирани.



БЕЛЕЖКА

Моля, попитайте своя търговец за възможностите за изхвърляне!

Производителят и неговите представители не са отговорни за каквато и да било повреда причинена от неправилна употреба на продукта или от употреба на продукта с продукти от други производители.

С Декларация за съответствие

Декларациите за съответствие са включени в Приложение 1 към това ръководство с инструкции.

Освобождаване от отговорност

Производителят и неговите представители не са отговорни за каквато и да било повреда или пропусната печалба поради прекъсване на работата причинено от продукта или от неизползваем продукт.

Содержание

Условные обозначения, используемые в данном руководстве	158
Символы на устройстве	158
Важные инструкции по технике безопасности	158
Шум и вибрация	161
Технические характеристики	161
Обзор	162
Инструкция по эксплуатации	162
Транспортировка	164
Обслуживание и уход	164
Информация об утилизации	164
Декларация соответствия нормам ЕС ..	165
Отказ от ответственности	165

Условные обозначения, используемые в данном руководстве



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обозначает имеющуюся опасность. Несоблюдение этого предупреждения может привести к смерти или очень серьезным травмам.



ВНИМАНИЕ!

Обозначает потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение этого предупреждения может привести к легкой травме или повреждению имущества.



ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначает советы по применению и важную информацию.

Символы на устройстве



Перед включением электроинструмента ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.



Информация об утилизации старого инструмента (см. стр. 164)



Маркировка CE



Маркировка UKCA

Важные инструкции по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед использованием электроинструмента прочтите и соблюдайте:

- настоящие инструкции по эксплуатации;
- общие инструкции по технике безопасности при обращении с электроинструментами в прилагаемом буклете (буклет № 315915);
- правила, действующие в рабочей зоне и меры по предотвращению несчастных случаев.

Этот электроинструмент отвечает самым современным требованиям и был сконструирован в соответствии с общепринятыми правилами безопасности.

Тем не менее, при использовании электроинструмента может представлять опасность для жизни и конечностей пользователя или третьих лиц. Кроме того, электроинструмент и другое имущество могут быть повреждены.

Электроинструмент можно эксплуатировать только:

- по назначению;
- в идеальном рабочем состоянии.

Неисправности, которые влияют на безопасность, должны быть немедленно устранены.

Область применения

Ротационная полировальная машина предназначена:

- для коммерческого использования в промышленности и торговле;
- для всех видов полировальных работ с использованием полировальных губок, овечьих и шерстяных шкурок, войлочных пластин, полировальных кругов;

- для использования с полировальными инструментами, которые могут работать со скоростью не менее 4350 об/мин.

Инструкции по безопасному использованию полировальной машины



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочитайте все правила безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту. Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

- **Данный электроинструмент предназначен для использования в качестве полировальной машины. Прочитайте все правила безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту.** Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.
- **С помощью данного электроинструмента нельзя выполнять такие виды работ, как шлифование наждачной бумагой, очистка металлическими щетками, вырезание отверстий и резка.** Операции, для которых электроинструмент не предназначен, могут создать опасную ситуацию и привести к травме.
- **Не пытайтесь переоборудовать этот электроинструмент для работы способом, не предусмотренным его производителем.** Такое преобразование может привести к потере контроля и серьезным травмам.
- **Никогда не используйте принадлежности, не изготовленные или не рекомендованные производителем.** Возможность установки каких-либо принадлежностей на данном электроинструменте не гарантирует их безопасного использования.
- **Номинальная скорость принадлежностей должна быть по меньшей мере равна максимальной скорости, указанной на электроинструменте.** Принадлежности, работающие на скорости выше их номинальной, могут разрушиться и отлететь в стороны.
- **Наружный диаметр и толщина принадлежностей должны соответствовать паспортным данным электроинструмента.** При использовании несоответствующих принадлежностей не обеспечивается надлежащий уровень безопасности и контроля.
- **Размеры крепления принадлежностей должны соответствовать деталям крепежа электроинструмента.** При использовании принадлежностей, не соответствующих крепежным частям электроинструмента, нарушается баланс, возникает чрезмерная вибрация и возможна потеря контроля.
- **Не используйте поврежденные принадлежности.** Перед каждым использованием проверьте абразивные круги на отсутствие сколов и трещин, диски-подшвы – на отсутствие трещин и износа, проволочную щетку – на отсутствие поврежденной проволоки. Если инструмент или принадлежность падали, проверьте их на наличие повреждений или установите неповрежденную принадлежность. После проверки и установки принадлежности расположитесь вне плоскости вращающейся насадки и запустите электроинструмент без нагрузки на максимальной скорости в течение одной минуты. Поврежденные принадлежности, как правило, разрушаются в ходе этого испытания.
- **Используйте средства индивидуальной защиты.** В зависимости от характера работы используйте защитную маску или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, средства защиты органов слуха, перчатки и фартук, защищающий от мелких абразивных частиц круга или заготовки. Защита глаз должна быть достаточной против отлетающих фрагментов при выполнении различных операций. Маска или респиратор должны обеспечивать фильтрацию частиц, образующихся во время работы. Длительное воздействие сильного шума

может привести к потере слуха.

- **Следите за тем, чтобы посторонние лица находились на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Каждый, кто находится в рабочей зоне, должен использовать средства индивидуальной защиты.** Фрагменты заготовки или сломанной насадки могут отлететь и травмировать человека даже за пределами рабочей зоны.
- **Всегда держите кабель на расстоянии от вращающейся насадки.** При потере контроля кабель может быть перерезан или захвачен, а рука или пальцы могут попасть во вращающийся механизм.
- **Никогда не кладите электроинструмент, пока насадка не остановится полностью.** Вращающаяся насадка может зацепиться за поверхность и потянуть за собой электроинструмент, что приведет к потере контроля.
- **Не включайте электроинструмент, когда держите его сбоку от себя.** При случайном контакте вращающаяся насадка может зацепить одежду и притянуть инструмент к телу.
- **Регулярно очищайте вентиляционные отверстия.** Вентилятор двигателя засасывает пыль внутрь корпуса и при чрезмерном накоплении металлических частиц возможно поражение электрическим током.
- **Не включайте устройство вблизи горючих материалов.** Искры могут воспламенить эти материалы.
- **Не используйте принадлежности, которые требуют жидких охладителей.** Использование воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.

Отдача и связанные с ней меры предосторожности

Отдача представляет собой внезапную реакцию на зажатие или зацепление вращающегося круга, диска-подшвы, щетки или любой другой насадки. В результате зажатия или зацепления происходит резкая остановка вращающейся насадки, из-за чего в месте заклинивания неуправляемый электроинструмент начинает вращаться в направлении, противоположном направлению вращения насадки.

Например, если шлифовальный круг зажат обрабатываемой деталью или зацепился за нее, край круга в точке зажима может врезаться в поверхность материала, после чего круг может врезаться еще глубже или отскочить. Круг может быть отброшен к оператору или от него, в зависимости от направления движения круга в точке торможения. Кроме того, в данных условиях абразивный круг может сломаться.

Отдача представляет собой результат неправильного использования инструмента и (или) несоблюдения инструкций или условий работы. Приведенные ниже меры предосторожности позволяют предотвратить возникновение отдачи.

- **Крепко держите инструмент, расположив тело и руку наиболее удобным образом для реакции на отдачу. При наличии вспомогательной рукоятки используйте ее для полного контроля отдачи и крутящего момента во время запуска.** При соблюдении правил безопасности оператор контролирует и крутящий момент, и отдачу.
- **Никогда не приближайте руку к вращающейся насадке.** Насадка может нанести удар по руке.
- **Не располагайтесь в том месте, куда может переместиться электроинструмент в случае отдачи.** Отдача будет происходить в направлении, противоположном движению круга в точке зацепления.
- **Будьте особо осторожны при обработке углов, острых краев и т. д. Опасайтесь отскоков или зажатия насадки.** Углы, острые кромки и отскоки способствуют торможению вращающейся насадки, потере управления и отдаче.
- **Не подсоединяйте к инструменту цепную пилу для дерева, сегментированный алмазный круг с периферийным зазором больше 10 мм или лезвие пилы с зубцами.** Такие режущие элементы часто вызывают отдачу и потерю контроля.

Предостережения об опасности, касающиеся полирования.

- **Не допускайте свободного вращения свисающей части полировальной**

насадки или ее фиксирующих элементов. Спрячьте или отрежьте свисающие элементы. Свисающие или вращающиеся фиксирующие элементы могут запутаться в пальцах или зацепиться за заготовку.

Шум и вибрация

Уровни шума и вибрации были определены в соответствии со стандартом EN 62841. Средний амплитудно-взвешенный уровень шума электроинструмента обычно имеет следующие значения.

- Уровень звукового давления L_{pA} 77 дБ (A)
 - Уровень звуковой мощности L_{WA} 85 дБ (A)
 - Погрешность $K = 3$ дБ
- Общее значение вибрации
- Значение воздействия a_h : 7,38 м/с²
 - Погрешность $K = 1,5$ м/с²

 ВНИМАНИЕ!

Указанные значения измерений относятся к новым электроинструментам. Ежедневное использование приводит к изменению значений шума и вибрации.

 ПРИМЕЧАНИЕ

Уровень вибрации, указанный в настоящей инструкции, рассчитан с помощью стандартизированного теста, соответствующего директиве EN 62841, и может использоваться для сравнения одного инструмента с другим. Эти сведения можно использовать для предварительной оценки уровня воздействия.

Приведенные уровни вибрации соответствуют основному назначению инструмента.

Если инструмент используется для других целей, с другими принадлежностями или в ненадлежащем состоянии, уровень вибрации может отличаться. Это может значительно повысить уровень воздействия в течение всего времени работы.

Для точной оценки уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать время, когда инструмент выключен или работает, но фактически не используется. Это

может значительно снизить уровень воздействия в течение всего времени работы. Необходимо предусмотреть дополнительные способы защиты оператора от воздействия вибрации, такие как: обслуживание инструментов и принадлежностей, защита рук от холода, организация режима работы.

 ВНИМАНИЕ!

Если уровень звукового давления превышает 85 дБ (A), используйте средства защиты органов слуха.

Технические характеристики

Тип изделия		XFE 2 21 18-EC	
Серийный номер		Орбитальная полировальная машина	
Номинальное напряжение	В	18	
Диаметр опорной пластины	мм	Ф 150	
Макс. диаметр накладки	мм	Ф 160	
Номинальная скорость вращения	об/мин	1350-4350	
	колебаний/мин	2700-8700	
Масса в соответствии с процедурой FLEX 01	кг	2,4	
Аккумулятор	18 В	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT	
Масса аккумулятора	кг	AP 18/2.5	0,4
		AP 18/4.0	0,8
		AP 18/5.0	0,7
		AP 18/8.0	1,1
		AP 18/4.0 XT	0,7
		AP 18/8.0 XT	1,2

Зарядное устройство	СА...серия 18 СА...серия 12/18
Температура зарядки	От 0 до 40 °C
Рабочая температура	От -10 до 40 °C
Температура хранения	От -20 до 50 °C

Обзор (см. Рис. А)

Нумерация частей относится к иллюстрациям на странице схем.

- 1 Передняя рукоятка
- 2 Регулятор скорости
- 3 Кнопка блокировки
- 4 Рукоятка
- 5 Щиток воздухозаборного отверстия
- 6 Курковый регулятор скорости
- 7 Опорная пластина
- 8 Полировальная накладка
- 9 Шестигранный ключ

Инструкция по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением любых работ по обслуживанию электроинструмента извлеките аккумулятор.

Перед включением электроинструмента

Распакуйте электроинструмент и при надлежности и убедитесь, что все детали имеются в наличии и не повреждены.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аккумуляторы поставляются частично заряженными. Перед началом работы полностью зарядите аккумуляторы. См. руководство по эксплуатации зарядного устройства.

Советы по продлению срока службы аккумулятора

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не заряжайте аккумуляторы при температуре ниже 4 °C и выше

40 °C.

- Не заряжайте аккумуляторы в условиях высокой влажности воздуха или температуры окружающей среды.
- Не накрывайте аккумулятор и зарядное устройство во время зарядки.
- По окончании зарядки извлеките вилку зарядного устройства из розетки.

В процессе зарядки аккумулятор и зарядное устройство нагреваются. Это нормально.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следуйте указаниям по правильной зарядке аккумулятора, приведенным в инструкции по эксплуатации аккумулятора.

Если аккумуляторы не используются в течение длительного времени, храните их частично заряженными в прохладном месте.

Установка и замена аккумулятора (см. Рис. В1-В2)

- Вставьте заряженный аккумулятор в электроинструмент до щелчка (см. Рис. В1).
- Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите кнопку фиксации (1) и извлеките его (2) (см. Рис. В2).

ВНИМАНИЕ!

Когда устройство не используется, закрывайте контакты аккумулятора. Металлические предметы могут замкнуть контакты, в результате чего возможен взрыв или пожар!

Установка опорной пластины (см. Рис. С)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением любых работ по обслуживанию устройства всегда выключайте его и извлеките аккумулятор.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения инструмента не нажимайте кнопку блокировки шпинделя во время его вращения.

- Открутите три болта с помощью шестигранного ключа (9). Сохраните болты для последующей сборки.
- Снимите опорную пластину (7).
- Совместите монтажные отверстия в

новой опорной пластине с отверстиями на основании подшипника и поместите пластину на основание подшипника. Закрепите ее тремя болтами.

Установка и снятие полировальной накладки (см. Рис. D)

Установка полировальной накладки

- Выключите инструмент и извлеките аккумулятор..
- Совместите полировальную накладку (8) с опорной пластиной (7), затем прижмите накладку (8) к пластине (7) как можно плотнее.

Снятие полировальной накладки

- Снимите полировальную накладку (8).

Щиток воздухозаборного отверстия (см. Рис. E)

Использование щитка воздухозаборного отверстия (5) позволяет увеличить производительность и продлить срок службы инструмента.

- Чтобы снять щиток воздухозаборного отверстия, вставьте плоскую отвертку (не входит в комплект) в выемку в верхней части щитка и подденьте.
- Чтобы очистить щиток воздухозаборного отверстия, постучите им о твердую поверхность или продуйте сжатым воздухом.
- Для установки щитка воздухозаборного отверстия защелкните его на месте.

Курковый регулятор скорости (см. Рис. F)

Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый регулятор скорости (6). Курковый регулятор (6) обеспечивает более высокую скорость при повышенном давлении на курок и более низкую скорость при пониженном давлении на курок. Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый регулятор (6).

Этот инструмент оснащен кнопкой блокировки (3), обеспечивающей удобство при непрерывной полировке в течение длительного времени. Нажмите и удерживайте курковый регулятор (6), а затем нажмите кнопку блокировки (3). Отпустите курковый регулятор скорости (6). Чтобы

разблокировать кнопку блокировки (3) и остановить непрерывную полировку, нажмите на курковый регулятор скорости (6).

Регулятор скорости (см. Рис. G)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не изменяйте скорость во время работы инструмента. Несоблюдение этого требования может привести к потере контроля над инструментом и стать причиной серьезных травм.

Регулятор скорости (2) позволяет установить максимальную скорость инструмента. Поверните регулятор (2) в положение «1» для самой низкой скорости и «6» для максимальной скорости.

Полировка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание травм всегда надевайте защитные очки. При работе в запыленных помещениях используйте соответствующие средства защиты органов дыхания.

Для фиксации заготовки используйте зажим, тиски или другие подходящие приспособления.

Перемещайте полировальную машину вперед и назад длинными, широкими движениями. Слишком сильное давление, неправильный угол или неправильное перемещение могут стать причиной круговых царапин или перегрева поверхности.

Предотвращение прожигания краски

Краску легко повредить при перегреве. Это может произойти, если полировать на слишком высокой скорости или задерживать полировальную накладку на одном месте даже ненадолго.

Чтобы избежать прожигания краски, используйте минимальное давление и постоянно перемещайте полировальную машину, особенно на кромках и рельефных участках. Будьте особенно осторожны при работе на высокой скорости, так как в этом режиме высока вероятность прожечь краску.

Предотвращение задиоров



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Избегайте задиоров на неровных поверхностях, чтобы снизить риск отдачи.

Задиры возникают, когда полировальная накладка цепляется за неровные края поверхности.

Задиры могут привести к резкой отдаче инструмента и прожигу краски полировальной накладкой. Чтобы снизить риск задиrow, при полировке неровных поверхностей используйте низкую скорость.

Для сложных участков (возле молдингов, между зеркалом и стеклом автомобиля) не рискуйте – откажитесь от использования полировальной машины. Полируйте эти поверхности вручную.

Транспортировка

На литий-ионные аккумуляторы распространяются требования законодательства об опасных грузах.

Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться в соответствии с местными, национальными и международными положениями и правилами.

Пользователи могут перевозить такие аккумуляторы автомобильным транспортом без каких-либо дополнительных условий. Коммерческая перевозка литий-ионных аккумуляторов транспортными компаниями регулируется правилами перевозки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка могут осуществляться только лицами, прошедшими соответствующую подготовку. Весь процесс должен контролироваться специалистами.

При транспортировке аккумуляторных батарей необходимо соблюдать следующие правила.

Убедитесь, что клеммы контактов аккумулятора защищены и изолированы для предотвращения короткого замыкания. Убедитесь, что аккумулятор надежно защищен от перемещения внутри упаковки. Запрещается транспортировать поврежденные или протекающие аккумуляторные батареи.

Для получения дополнительной информации обратитесь в транспортную компанию.

ВНИМАНИЕ!

Не отправляйте аккумуляторы с поврежденным корпусом.

Обслуживание и уход



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением любых работ по обслуживанию электроинструмента извлеките аккумулятор.

Очистка



ВНИМАНИЕ!

При очистке сжатым воздухом всегда надевайте защитные очки.

Регулярно очищайте электроинструмент и его вентиляционные отверстия. Частота очистки зависит от материала и продолжительности использования. Регулярно продувайте внутреннюю часть корпуса и двигатель с помощью сухого сжатого воздуха.

Ремонт

Ремонт должен выполняться только в авторизованном сервисном центре.



ПРИМЕЧАНИЕ

В течение гарантийного срока не открывайте винты на корпусе. Несоблюдение этого требования приведет к аннулированию любых гарантийных претензий к производителю.

Запасные части и принадлежности

Для получения информации о других принадлежностях и инструментах см. каталоги производителей. Изображения в разобранном виде и списки запасных частей можно найти по адресу: **www.flex-tools.com**.

Информация об утилизации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы старый электроинструмент нельзя было использовать:

– *извлеките аккумулятор.*



Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

В соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС по транспортировке и утилизации отходов электрического и электронного оборудования согласно национальному законодательству использованные электрические приборы должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

**Регенерация сырья вместо утилизации отходов.**

Устройство, принадлежности и упаковка должны быть утилизированы экологически безопасным способом. Пластиковые части могут быть переработаны в соответствии с типом материала.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором, а также не бросайте их в огонь или в воду. Не вскрывайте использованные аккумуляторы.

Только для стран ЕС.

В соответствии с нормативом 2023/1542 неисправные и использованные аккумуляторы необходимо утилизировать.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для получения информации о вариантах утилизации обратитесь к продавцу.

С ЕС Декларация соответствия

Декларации соответствия приведены в Приложении 1 настоящей инструкции по эксплуатации.

Отказ от ответственности

Производитель и его представитель не несут ответственности за любой ущерб и упущенную выгоду в результате прерывания деятельности, вызванного изделием или непригодным для использования изделием.

Производитель и его представитель не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием устройства или использованием устройства с изделиями других производителей.

Sisukord

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid	166
Sümbolid tootel	166
Oluline ohutusteave	166
Müra- ja vibratsioonitase	168
Tehnilised andmed	169
Ülevaade	169
Kasutusjuhend	169
Transport	171
Hooldus	171
Utiliseerimise teave	171
CE-vastavusdeklaratsioon	172
Vastutusest lahtiütlemine	172

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid



HOIATUS!

Viitab ähvardavale ohule. Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada surma või äärmiselt raskeid vigastusi.



ETTEVAATUST!

Viitab võimalikule ohtlikule situatsioonile. Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada kergeid vigastusi või vara kahjustumist.



MÄRKUS

Viitab kasutusnõuannetele ja olulisele teabele.

Sümbolid tootel



Enne elektritööriista sisselülitamist lugege kasutusjuhendit.



Vananenud tööriista kõrvaldamise teave (vt lk 171)



CE märgis



UKCA märgis

Oluline ohutusteave



HOIATUS!

Enne elektritööriista kasutamist lugege palun alljärgnevat ja toimige vastavalt:

- käesolevale kasutusjuhendile,
- „Üldised ohutusjuhised“ elektritööriistade käsitlemise kohta komplektis sisalduvas voldikus (brošüüri nr.: 315915),
- antud hetkel kehtivad tegevuskoha eeskirjad ja õnnetuste ennetamise eeskirjad.

See elektritööriist on kaasaegne toode ja on loodud kooskõlas tunnustatud ohutuseeskirjadega.

Sellegipoolest võib elektritööriist kujutada kasutamise ajal ohtu kasutaja või kolmanda osapoolle elule ja tervisele, samuti võivad kahjustuda nii elektritööriist kui ka vara.

Elektritööriista tohib kasutada ainult

- sihtotstarbeliselt
 - ja see peab olema ideaalses töökorras.
- Ohutuse nõudeid rikkuvad vead tuleb alati viivitamatult parandada.

Sihtotstarve

Pöörlev poleerimismasin on ette nähtud

- kaubanduslikuks/tööstuslikuks kasutamiseks,
- igat tüüpi poleerimistöödeks, mis hõlmavad poleerimiskäsna, lambanahksete, villaste ja vildist poleerimisketasete kasutamist,
- kasutamiseks poleerimisvahenditega, mille lubatud pöörlemiskiirus on vähemalt 4350 p/min.

Poleerija ohutusjuhised



HOIATUS!

Lugege läbi kõik elektritööriistaga kaasas olevad hoiatused, juhised, joonised ja andmed. Alltoodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi. Säilitage hoiatused ja juhised hilisemaks kasutuseks.

- See elektritööriist on ette nähtud poleerimiseks. Lugege läbi kõik elektritööriistaga kaasas olevad hoiatused, juhised, joonised ja andmed. Alltoodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.
- Selle elektritööriistaga ei soovitata teostada toiminguid nagu ketaslihvimine, lihvimine, traatharjadega töötlemine,

ava lõikamine või mahalõikamine. Elektritööriista kasutamine mitte ettenähtud eesmärgil võib põhjustada ohu ja tekitada kehavigastusi.

- **Ärge muutke seda elektrilist tööriista viisil, mis pole tööriista tootja poolt spetsiaalselt kavandatud ja ette nähtud.** Selline ümberehitamine võib põhjustada kontrolli kaotuse ja tekitada tõsiseid kehavigastusi.
- **Ärge kasutage tarvikuid, mis ei ole spetsiaalselt seadme tootja poolt toodetud ja soovitatud.** See, et tarvikut on võimalik elektritööriistaga ühendada, ei taga veel ohutut tööd.
- **Kasutatava tarviku lubatud pöörlemiskiirus peab olema vähemalt võrdne elektritööriistale märgitud maksimaalse kiirusega.** Lubatud kiirusest kiiremini pöörlevad tarvikud võivad puruneda ning selle tükid võivad laiali paiskuda.
- **Tarviku välimine läbimõõt ja paksus peavad vastama elektritööriista jaoks lubatud mõõtmetele.** Valede mõõtmetega tarvikuid ei kata kaitsekate piisaval määral, mistõttu ei ole võimalik neid kontrollida.
- **Tarvikute kinnituse mõõtmised peavad sobima elektritööriista kinnitustarvikute mõõtmetega.** Tarvikud, mis ei vasta elektritööriista kinnitustarvikutele, võivad olla tasakaalust väljas, vibreerida liigselt ja võivad põhjustada kontrolli kaotust.
- **Ärge kasutage kahjustatud tarvikut.** Enne iga kasutuskorda kontrollige, et tarvikul ei esine järgnevaid nähtusi: lihvketast eemaldunud killukesed ja selle mörad, lihvtaalla mörad, katkised kohad või liigne kulumine, traatharja lahtised või mõranenud traadid. Elektritööriista või tarviku mahakukkumise korral veenduge, et see ei oleks kahjustunud, või kasutage kahjustamata tarvikut. Pärast tarviku kontrollimist ja paigaldamist liukuge ise ning suunake kõrvalised isikud pöörleva tarviku lihvpinna eemale ja laske elektritööriistal ühe minuti jooksul maksimaalsel koormuseta kiirusel töötada. Kahjustunud tarvikud üldjuhul purunevad selle katse käigus.
- **Kandke isikukaitsevahendeid.** Kasutage vastavalt seadme kasutusotstarbele näomaski, silmakaitset või kaitseprille. Vajadusel kandke tolmukaitsemaski,

kuulmiskaitsevahendeid, kindaid ja kaitsepõllesid mis on võimelised peatama väikesed abrasiiv- või töödeldava detaili osakesed. Silmakaitsevahend peab suutma peatada erinevate toimingute käigus tekkivad lendavad prahiosakesed. Tolmu- või hingamisteede kaitsemaskid peavad filtreerima kasutamisel tekkivaid osakesi.

Pikaajaline kokkupuude valju müraga võib tekitada kuulmiskahjustusi.

- **Veenduge, et kõrvalised isikud oleks tööpiirkonnast ohutus kauguses. Igaüks, kes tööpiirkonda siseneb, peab kandma isikukaitsevahendeid.** Töödeldava detaili või purunenud tarviku tükid võivad eemale paiskuda ja põhjustada vigastusi ka väljaspool otsest tööpiirkonda.
- **Paigutage juhe nii, et see ei puutuks kokku seadme pöörleva tarvikuga.** Kontrolli kaotusel seadme üle tekib toitejuhtme läbilõikamise või kaasaaharamise oht ning teie käsi võib pöörleva tarvikuga kokku puutuda.
- **Ärge pange seadet käest enne, kui seadme tarvik on täielikult seiskunud.** Pöörlev tarvik võib aluspinnaga haakuda ja selle tagajärjel võite kaotada kontrolli elektritööriista üle.
- **Ärge transportige töötavat elektritööriista.** Teie rõivad võivad pöörleva tarvikuga juhuslikult haakuda ning tarvik võib tungida teie kehasse.
- **Puhasage regulaarselt elektritööriista ventilatsioonivahendeid.** Mootori ventilaator tõmbab tolmu korpusesse, kogunev metallitükk võib põhjustada elektrilisi ohte.
- **Ärge kasutage elektritööriista kergesisüüvate materjalide läheduses.** Sädemete tõttu võivad need materjalid süttida.
- **Ärge kasutage tarvikuid, mille puhul tuleb kasutada jahutusvedelikke.** Vee või teiste jahutusvedelike kasutamine võib põhjustada elektrilööki.

Tagasilöökk ja sellega seotud hoia-

tused: Tagasilöökk on kinnikiiluvast tarvikust, näiteks lihvketast, lihvtaallast, traatharjast jne tingitud järsk reaktsioon. Kinnikiilumine põhjustab pöörleva tarviku järsu seiskumise. Selle tagajärjel liigub seade kinnikiilumise kohast kontrollimatult tarviku pöörlemissuunale vastupidises suunas.

Kui näiteks lihvketas toorikus kinni kiilub, võib pinda kinnikiilunud ketta serv anda tagasilöögi. Lihvketas võib liikuda sõltuvalt ketta pöörlemissuunast kinnikiilumise hetkel, kas seadme kasutaja poole või kasutajast eemale. Seejuures võivad lihvketad sellistes tingimustes ka murduda.

Tagasilöök on seadme ebaõige kasutamise ja/või valede töövõtete või -tingimuste tagajärg. Seda saab vältida, rakendades järgnevalt kirjeldatud sobivaid ettevaatusabinõusid.

- **Hoidke elektritööriista tugevasti ja viige oma keha ja käed asendisse, milles saate tagasilöögiõududele vastu astuda. Suurima kontrolli saavutamiseks käivitamisel esinevate tagasilöögiõudude või reaktsoonimomentide üle kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas on.** Seadme kasutaja suudab kontrollida tagasilöögi- ja reaktsoonijõudusid siis, kui rakendab sobivaid ettevaatusabinõusid.
- **Ärge kunagi pange kätt pöörleva tarviku lähedusse.** Tagasilöögi puhul võib tarvik liikuda üle teie kätte.
- **Vältige oma kehaga piirkonda, kuhu elektritööriist tagasilöögi esinemisel liigub.** Kinnikiilumisel paiskab tagasilöök tööriista lihvketta liikumissuunaale vastupidises suunas.
- **Olge eriti ettevaatlik, kui töötate nurkadega, teravate servadega jne. Vältige tarviku esemete vastu põrkumist ja kinnikiilumist.** Pöörlev tarvik kipub nurkades, teravates servades ja tagasipõrkumise korral kinni kiiluma. See põhjustab kontrolli kaotust seadme üle või tagasilööki.
- **Ärge paigaldage saeketi puulõikamisterr, segmenteeritud teemantketast, mille äärevähe on suurem kui 10 mm, ega hammastega saetera.** Sellised lõiketerad põhjustavad sageli tagasilööki ja seadme üle kontrolli kaotamist.

Spetsiaalsed poleerimisega seotud ohutusjuhised/hoiatused

- **Vältige poleerimislapli lahtise osa või selle kinnitussnõõride vaba pöörlemist. Tõmmake või lõigake ära kõik lahtised kinnituselemendid.** Lahtised ja pöörlevad kinnitussnõõrid võivad teie sõrmedesse või toorikusse kinni jääda.

Müra- ja vibratsioonitase

Müra- ja vibratsioonitasemed on määratletud kooskõlas standardiga EN 62841.

Elektritööriista A-hindamise müratase on tavaliselt järgmine:

– Helirõhu tase L_{pA} :	77 dB(A)
– Helivõimsuse tase L_{WA} :	85 dB(A)
– Määramatustegur:	$K = 3$ dB

Vibratsiooni koguväärtus:

– Emissiooni väärtus a_{h1} :	7,38 m/s ²
– Määramatustegur:	$K = 1,5$ m/s ²



ETTEVAATUST!

Kindlaksmääratud mõõteväärtused kehtivad uute elektriliste tööriistade puhul. Igapäevane kasutamine muudab müra- ja vibratsioonitasemete väärtusi.



MÄRKUS

Käesolevalinfollehel esitatud vibratsioonitaseme mõõtmisel on rakendatud standardis EN 62841 kirjeldatud ühtlustatud katsetoodikat ning seda saab kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuute esialgseks hindamiseks.

Deklareeritud vibratsioonitase kehtib tööriista peamise sihtotstarbe puhul.

Aga kui tööriista kasutatakse teistsugusteks rakendusteks või teistsuguste tarvikutega, või seda hooldatakse kehvasti, siis võivad vibratsioonitasemed esitatust erineda. See võib kokkupuute taset kogu tööperioodi jooksul oluliselt suurendada.

Vibratsiooniga kokkupuute taseme täpseks hindamiseks on vaja arvesse võtta ka aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab, kuid seda tegelikult ei kasutata. See võib kokkupuute taset kogu tööperioodi jooksul oluliselt vähendada.

Seadme kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõjude eest määrake kindlaks täiendavad ohutusmeetmed: Tööriista ja tarvikute hooldamine, käte soojana hoidmine, tööprotsessi korraldamine.



ETTEVAATUST!

Kandke kuulmiskaitsevahendeid, kui helirõhu tase ületab 85 dB(A).

Tehnilised andmed

Toote tüüp	XFE 2 21 18-EC		
Toode	Mitteregulaarse töötsükliga orbitaalpoleerija		
Nimipinge	V	18	
Tugiplaadi läbimõõt	mm	Φ 150	
Tööriista max	mm	Φ 160	
Nimipöörlemiskiirus	/min	1350 - 4350	
	v/min	2700 - 8700	
Kaal vastavalt FLEX protseduurile 01	kg	2,4	
Aku	18V	AP 18/2.5	
		AP 18/4.0	
		AP 18/5.0	
		AP 18/8.0	
		AP 18/4.0 XT	
		AP 18/8.0 XT	
Aku kaal	kg	AP 18/2.5	0,4
		AP 18/4.0	0,8
		AP 18/5.0	0,7
		AP 18/8.0	1,1
		AP 18/4.0 XT	0,7
		AP 18/8.0 XT	1,2
Laadija vahemik	CA...18 tootesari		
	CA...12/18 tootesari		
Laadimistemperatuur	0~40°C		
Töötemperatuur	-10~40°C		
Hoiustamistemperatuur	- 20~50°C		

Ülevaade (vt joonist A)

Toote detailide numbrerdus vastab jooniste lehel olevale seadme joonisele.

- Eesmine käepide**
- Kiiruse reguleerimise ketas**
- Lukustusnupp**
- Käepide**
- Sisselaskeava kaitse**
- Kiiruse reguleerimisega päästiku lüliti**

- Lihvtald**
- Poleerimispad**
- Kuuskantvõti**

Kasutusjuhend



HOIATUS!

Enne elektritööriista hooldamist/seadistamist jne eemaldage sellelt aku.

Enne elektritööriista sisselülitamist

Pakkige elektritööriist ja tarvikud lahti ning kontrollige, et ükski osa ei oleks puudu või kahjustatud.



MÄRKUS

Akud ei ole tarnimisel täielikult laetud. Enne esmakasutust laadige akud täiesti täis. Lugege laadija kasutusjuhendit.

Nõuanded aku pika kasutusaja tagamiseks



ETTEVAATUST!

- Ärge kunagi laadige akusid temperatuuril alla 4°C või üle 40°C.
- Ärge laadige akusid kõrge õhuniiskuse või kõrge õhutemperatuuri keskkonnas.
- Ärge katke akusid ja laadijat laadimise ajal.
- Tõmmake laadimisprotsessi lõpus laadija võrgupistik välja.

Aku ja laadija kuumenevad laadimise ajal. See on täiesti normaalne!



MÄRKUS

Järgige laadija kasutusjuhendis esitatud juhi-seid akude nõuetekohaseks laadimiseks.

Kui akusid ei kasutata pikema aja jooksul, hoidke neid osaliselt laetuna jahedas kohas.

Aku paigaldamine/vahetamine (vt joonist B1-B2)

- Suruge laetud aku elektritööriista sisse, kuni see klõpsatusega paika fikseerub (vt joonist B1).
- Aku eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu (1.) ja tõmmake aku välja (2.) (vt joonist B2).



ETTEVAATUST!

Kui seade ei ole kasutuses, siis tuleb aku klemme kaitsta. Lahtised metallesemad või-

vad klemme lühistada – plahvatus ja tulekahju oht!

Tagaplaadi paigaldamine (vt joonis C)



HOIATUS!

Enne tööriista kallal töötamist veenduge alati, et see on välja lülitatud ja aku eemaldatud.



ETTEVAATUST!

Tööriista kahjustuste vältimiseks ärge vajutage spindli lukustusnuppu spindli pöörlemise ajal.

- Kolme poldi eemaldamiseks kasutage kuuskantvõtit (9). Hoidke poldid uuesti kokkupanekuks käeulatuses.
- Eemaldage tugiplaad (7).
- Joondage uue tugiplaadi kinnitusavad laagrialse avadega ja asetage see laagrialsele. Kinnitage see kolme poldiga.

Poleerimispadja paigaldamine ja eemaldamine (vt joonis D)

Poleerimispadja paigaldamiseks

- Lülitage tööriist välja ja eemaldage aku.
- Joondage poleerimispadja (8) tugiplaad (7) ja suruge seejärel padi (8) plaadi (7) vastu nii tihedalt, kui võimalik.

Poleerimispadja eemaldamiseks

- Tõmmake poleerimispadi (8) maha.

Sisselaskeava kaitse (vt joonist E)

Sisselaskeava kaitse (5) kasutamine suurendab jõudlust ja pikendab tööriista eluiga.

- Sisselaskeava kaitse eemaldamiseks sissetage lameotsaga kruvikeeraja (ei kuulu komplekti) sisselaskeava kaitse ülaosas olevasse sätku ja kangutage see tööriista küljest lahti.
- Sisselaskeava kaitse puhastamiseks koputage seda kõva pinna vastu või puhuge suruõhuga puhtaks.
- Sisselaskeava kaitse kinnitamiseks kinnitage kaitse tööriistatugijala külge.

Muutuva kiiruse päästiklüliti (vt joonis F)

Tööriista sisselülitamiseks vajutage muudetava kiiruse päästiklüliti (6).

Päästiklüliti (6) tagab suurema kiirus tugevama vajutamise ja väiksema kiirus nõrgema vajutamisega.

Selle väljalülitamiseks vabastage muudetava kiiruse päästiklüliti (6).

See tööriist on varustatud lukustusnupuga (3), mis on mugav pidevaks poleerimiseks pikema aja jooksul. Vajutage ja hoidke päästiklüliti (6) ning seejärel vajutage lukustusnuppu (3). Vabastage muudetava kiiruse päästiklüliti (6). Lukustusnupu (3) avamiseks ja pideva poleerimise peatamiseks vajutage muudetava kiiruse päästiklüliti (6).

Kiiruse valiku ketas (vt joonis G)



HOIATUS!

Ärge kunagi muutke kiirust, kui tööriist töötab. Hoiatuse eiramine võib põhjustada seadme üle kontrolli kaotamise ja tekitada raskeid vigastusi.

Kiiruse reguleerimisketas (2) määrab tööriista maksimaalse kiirus.

Keerake ketast (2) mistahes asendisse vahemikus „1“ madalaima kiiruse jaoks kuni „6“ kõrgeima kiiruse jaoks.

Poleerimine



HOIATUS!

Vigastuste riski vähendamiseks kandke alati sobivat silmakaitset. Tolmustes tingimustes töötamisel kandke sobivat hingamiskaitset. Kasutage töödeldava detaili hoidmiseks klambrit, kruustange või muid praktilisi vahendeid.

Liigutage poleerijat pikkade, pühkivate liigutustega edasi-tagasi. Liigne surve, vale nurk või vale liikumine võivad põhjustada keerisjärgi või värvkatte läbikulutamist.

Värvkatte läbikulutamise vältimine

Värvkatte läbikulutamine on lihtne. See võib juhtuda, kui poleerite liiga kõrgel kiirusel või kui lasete poleerimispadjal jääda ühele kohale isegi lühikeseks ajaks.

Värvkatte läbikulutamise vältimiseks kasutage väga kergert survet ja hoidke poleerijat pidevalt liikumas, eriti töötades servade lähedal või seal, kus on järsud muutused tööpinna kontuuris. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate suuremaid kiirusi, mis võivad tõenäolisemalt värvkatteläbi kulutada.

Kinnijäämise vältimine



HOIATUS!

Vältige karedatel pindadel kinnijäämist, et vähendada „tagasilöögi“ võimalust.

Kinnijäämine toimub siis, kui poleerimispadjad jäävad kinni tööpinna karedatesse servadesse.

Kinnijäämine võib põhjustada tööriista äkilise tagasilöögi ja padja poolt värvkatte läbikulu- tamise. Kinnijäämisohu vähendamiseks kasu- tage karedate pindade poleerimisel poleerijat madalatel kiirustel.

Keerulistes kohtades, nagu kaunistusdetailide lähedal või auto peegli ja akna vahel, ärge riskige poleerija kasutamisega. Poleerige neid pindu käsitsi.

Transport

Liitumioonakude suhtes kohaldatakse ohtlik- ke kaupu käsitlevate õigusaktide nõudeid. Neid akusid tuleb transportida vastavalt koha- likele, riiklikele ja rahvusvahelistele sätetele ja eeskirjadele.

Kasutajad võivad neid akusid transportida maanteel ilma täiendavate nõueteta.

Liitium-ioonakude kaubandusliku veo suhtes laevandusettevõtete poolt kohaldatakse ohtli- ke kaupade veo eeskirju. Veo ettevalmistusi ja transporti võivad teostada ainult vastava koolituse saanud isikud. Kogu protsessi tuleb professionaalselt jälgida.

Laetavate akude transportimisel tuleb järgida järgmisi punkte:

Veenduge, et aku kontaktklemmid on lühiste vältimiseks kaitstud ja isoleeritud.

Veenduge, et aku oleks kaitstud pakendisises- te liikumiste eest.

Kahjustatud või lekkivaid akusid ei tohi trans- portida.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma transpordiettevõttega.



ETTEVAATUST!

Ärge kasutage kahjustatud korpusega akusid.

Hooldus



HOIATUS!

Enne elektritööriista hooldamist/seadistamist jne eemaldage seadmelt aku.

Puhastamine



ETTEVAATUST!

Kuiva suruõhuga puhastamisel kandke alati kaitseprille.

Puhastage elektritööriista ja selle ventilatsioo- niavasid regulaarselt. Puhastamise sagedus sõltub kasutatavast materjalist ja kasutusajast. Puhastage korpuse sisemust ja mootorit regu- laarselt kuiva suruõhuga.

Remont

Remonditöid tohib teostada vaid volitatud hoolduskeskus.



MÄRKUS

Garantiiperioodi jooksul ärge keerake lahti korpuse kruvisid. Selle nõude täitmata jät- mine muudab tootja garantii alusel esitatud nõuded kehtetuks.

Varuosad ja tarvikud

Teavet teiste tarvikute, eriti tööriistade ja tarvi- kute kohta leiate tootja kataloogidest. Suu- rendatud joonised ja varuosade nimekirjad on leitavad meie kodulehel: **www.flex-tools.com**.

Utiliseerimise teave



HOIATUS!

Muutke kasutuskõlbmatu elektritööriist mitte- kasutatavaks:

- aku toimel töötava elektritööriista puhul eemaldage aku.



Ainult EL riikidele

Ärge visake elektritööriistu olmeprügi hulka!

Kooskõlas Euroopa Liidu elektri- ja elektroo- nikaseadmetest tekkinud jäätmete direktiivi (WEEE) 2012/19/EL nõuetega ning vastavalt kohalikule seadusandlusele tuleb elektritöö- riistad eraldi koguda ja keskkonnasäästlikul viisil ümber töödelda.



Toomaterjali utiliseerimine äraviska- mise asemel.

Seade, tarvikud ja pakend tuleb utiliseerida keskkonnasäästlikul viisil. Plastosad tuleb töödelda ümber vastavalt materjali tüübile.



HOIATUS!

Ärge visake akusid/patareisid olmeprügi hulka, tulle ega vette. Ärge avage kasutatud akusid/patareisid.

Ainult ELi riikidele:

kooskõlas direktiivi 2023/1542/EÜ nõuetega tuleb defektsed või kasutatud akud ümber töödelda.



MÄRKUS

Palun uurige kõrvaldamise teavet oma edasimüüjalt!

⌂-Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioonid on toodud käesoleva kasutusjuhendi lisas 1.

Vastutusest lahtiütlemine

Tootja ja tootja esindajad ei vastuta kahjustuste ning saamatajäänud tulu eest, mis on põhjustatud tootest või kasutuskõlbmatust tootest tingitud tööseisakutest.

Tootja ja tootja esindajad ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote väärkasutusest või toote kasutamisest koos teiste tootjate toodetega.

Turinys

Šiame vadove naudojami simboliai	173
Simboliai ant gaminio	173
Svarbi saugos informacija.	173
Triukšmas ir vibracija	175
Techniniai duomenys.	175
Apžvalga	176
Naudojimo instrukcijos.	176
Gabenimas	178
Bendroji ir techninė priežiūra	178
Informacija dėl išmetimo	178
CE atitikties deklaracija.	178
Atleidimas nuo atsakomybės.	179

Šiame vadove naudojami simboliai



ĮSPĖJIMAS!

Įspėja apie gresiantį pavojų. Nekreipiant dėmesio į šį įspėjimą galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.



DĖMESIO!

Įspėja apie galimai pavojingą situaciją. Nekreipiant dėmesio į šį įspėjimą galima nesunkiai susižaloti arba sugadinti turtą.



PASTABA

Pateikia svarbią informaciją ir naudojimo patarimus.

Simboliai ant gaminio



Prieš įjungiant elektrinį įrankį perskaityti naudojimo vadovą.



Informacija apie netinkamo naudoti įrankio išmetimą (žr. 178 puslapį)



CE ženklintas



UKCA ženklintas

Svarbi saugos informacija



ĮSPĖJIMAS!

Prieš pradėdant elektrinį įrankį naudoti, prashome perskaityti šiuos dokumentus ir laikytis juose pateiktų nurodymų:

- šias naudojimo instrukcijas,
- elektrinių įrankių naudojimo „Bendrąsias saugos instrukcijas“, pateiktas priedame į brošiūrą (Nr. 315915);
- darbo vietoje galiojančių taisyklių ir nelaimingų atsitikimų prevencijos reglamentus.

Šis modernus elektrinis įrankis atitinka visus jam taikomus saugos reikalavimus.

Vis dėlto, naudojant šį elektrinį įrankį gali kilti pavojus sunkiai ar net mirtinai susižaloti ar sužaloti kitus, taip pat sugadinti įrankį ar kitą turtą.

Elektrinį įrankį galima naudoti tik:

- pagal paskirtį
- jeigu jis visiškai tvarkingas.

Saugumą mažinančius gedimus reikia nedelsiant pašalinti.

Paskirtis

Rotacinis poliruoklis yra skirtas

- naudoti pramonėje ir profesinėje veikloje,
- įvairiems poliravimo darbams atlikti su poliravimo kempinėmis, kailiniu, vilnoniu ar veltnio disku,
- naudoti su poliravimo įrankiais, kurie gali veikti ne mažesniu kaip 4350/min. greičiu.

Poliruoklio saugos instrukcijos



ĮSPĖJIMAS!

Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus įspėjimus dėl saugos, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas.

Nesilaikant visų toliau išdėstytų nurodymų galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti. Išsaugokite visas instrukcijas su įspėjimais, nes jų gali prireikti ateityje.

- Šis elektrinis įrankis turi būti naudojamas kaip poliravimo įrankis. Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus įspėjimus dėl saugos, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas. Nesilaikant visų toliau išdėstytų nurodymų galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.

- Šiuo elektriniu įrankiu negalima atlikti tokių operacijų kaip šlifavimas, šveitimas vieliniu šepečiu, skylių pjovimas ar pjautymas. Darbai, kuriems elektrinis įrankis nėra skirtas, gali sukelti sužalojimo pavojų.
- Nebandykite šio elektrinio įrankio perdaryti taip, kad jis veiktų kitu nei įrankio gamintojo nurodytu būdu. Dėl tokio perdarymo įrankio galite nesuvaldyti ir sunkiai susižaloti.
- Nenaudokite neoriginalių ir įrankio gamintojo nerekomenduojamų priedų. Jeigu priedą galima pritvirtinti prie jūsų elektrinio įrankio, tai nereiškia, kad jį saugu naudoti.
- Vardinis priedo sukimosi greitis turi būti ne mažesnis, kaip ant elektrinio įrankio nurodytas maksimalus greitis. Didesniu nei pažymėtu greičiu besisukantys priedai gali sukilti ir išlakstyti į šalis.
- Tvirtinamo priedo išorinis skersmuo ir storis turi neviršyti jūsų elektrinio įrankio ribinių verčių. Netinkamo dydžio priedų neįmanoma tinkamai apsaugoti ar valdyti.
- Priedų tvirtinimo matmenys turi atitikti elektrinio įrankio tvirtinimo įrangos matmenis. Priedai, neatitinkantys elektrinio įrankio tvirtinimo detalių, neišlaikys pusiausvyros, pernelyg vibruos ir gali sutrikdyti valdymą.
- Nenaudokite sugadinto priedo. Kiekvieną kartą prieš naudodami priedą patikrinkite, pvz., ar nesupleišėjęs ir neįtrūkęs šlifavimo diskas, ar neįskilęs ir nesudilęs atraminis padas, ar neatsipalaidavusios ir nesulūžusios vielinio šepečio vielutės. Numetę elektrinį įrankį ar priedą ant grindų patikrinkite, ar priedas nepažeistas, arba pakeiskite jį kitu. Patikrinę ir pritvirtinę priedą, atsitraukite nuo sukamojo priedo plokštumos patys ir neleiskite artintis kitiems ir, paleidę elektrinį įrankį maksimaliu greičiu be apkrovos, leiskite jam suktis vieną minutę. Paprastai pažeisti priedai šiuo bandomuoju laikotarpiu suskyla.
- Naudokite asmens apsaugos priemones. Priklausomai nuo darbo pobūdžio, užsidėkite apsauginį veido skydelį arba apsauginius akinius. Jei reikia, dėvėkite kaukę nuo dulkių, klausos apsaugos priemones, pirštines ir dirbtuvių

- prijuostę, galinčią sustabdyti smulkias abrazyvines medžiagas arba ruošinio fragmentus. Akių apsauga turi sustabdyti skriejančias šiukšles, kurios susidaro įvairių darbo operacijų metu. Kaukė nuo dulkių ar respiratorius turi sulaikyti darbo metu pakilusias dulkes ir daleles. Ilgai dirbant dideliame triukšme galima prarasti klausą.
- **Pašaliniai asmenys turi būti atsitraukę saugiu atstumu nuo darbo zonos. Visi į darbo zoną įeinantys asmenys turi dėvėti asmens apsaugos priemones.** Darbo ruošinio ar suskilusio priedo dalelės gali skrieti tolyn ir sužeisti asmenis, esančius toliau nuo darbo zonos.
- **Atitraukite laidą toliau nuo sukamojo priedo.** Nesuvaldytas įrankis gali perpjauti laidą ar įtraukti jūsų ranką į sukamąjį priedą.
- **Įrankį padėkite tik sulaukę, kol jo priedas nustos suktis.** Sukamasis priedas gali užkliūti už paviršiaus ir ištraukti elektrinį įrankį jums iš rankų.
- **Neneškite besisukančio įrankio laikydamis nuleistoje rankoje.** Sukamasis priedas gali netyčia prisiliesti prie drabužių, juos įtraukti ir jus sužaloti.
- **Reguliariai valykite elektrinio įrankio ventiliacijos angas.** Variklio ventiliatorius į įrankio korpuso vidų įtraukia metalo dulkes, kur susikaupusios jos gali kelti elektros smūgio pavojų.
- **Nedirbkite elektriniu įrankiu šalia degių medžiagų.** Šios medžiagos nuo kibirkščių gali užsidegti.
- **Nenaudokite priedų, kuriems reikia skystų aušinimo medžiagų.** Naudojant vandenį ar kitas skystas aušinimo medžiagas, galima patirti elektros smūgį ir žūtį.

Atatranka ir su ja susiję įspėjimai:

Atatranka yra staigi reakcija į sugnybtą ar užkliuvusį sukamąjį diską, atraminį padą, šepetį ar kitą priedą. Sugnybtas ar užkliuvęs sukamasis priedas staiga sustoja ir stumia elektrinį įrankį priešinga kryptimi, nei sukosi priedas įstrigimo vietoje.

Pavyzdžiui, jeigu šlifavimo diskas užkliuvo ar įstrigo darbo ruošinyje, sugnybtas disko kraštas gali „įsikisti“ į ruošinio paviršių, priversdamas diską atšokti atgal. Diskas gali atšokti nuo operatoriaus arba į jį, priklausomai nuo jo sukimosi krypties įstrigimo vietoje. Tokiomis

aplinkybėmis šlifavimo diskai gali ir skilti. Atatranka vyksta netinkamai naudojant įrankį ir (ar) dėl netinkamų darbinių procedūrų arba sąlygų. Jos galima išvengti imantis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- **Elektrinį įrankį tvirtai laikykite ir pasirinkite tokią stovėseną ir rankų padėtį, kad galėtumėte pasipriešinti atatrankos jėgoms. Visada naudokite pagalbinę rankeną, jei ji yra, kad maksimaliai kontroliuotumėte atatranką arba sukimo momento reakciją paleidimo metu.** Imdamasis tinkamų atsargumo priemonių, operatorius gali suvaldyti atatrankos jėgas.
- **Niekada nelaikykite rankos šalia sukamojo priedo.** Priedas gali atšokti ir sužaloti ranką.
- **Atsistokite taip, kad įrankiui atšokus jūsų kūnas neatsidurtų atatrankos zonoje.** Atatranka stumia elektrinį įrankį priešinga kryptimi, nei sukosi diskas įstrigimo vietoje.
- **Būkite ypač atsargūs apdorodami kampus, aštrias briaunas ir pan. Priedas turi nešokinėti ir nestrigti.** Sukamasis priedas paprastai įstringa apdorojant kampus, aštrias briaunas ar priedui šokinėjant, ir tuomet gali įvykti atatranka ir įrankio galite nesuvaldyti.
- **Negalima naudoti grandininio pjūklo medžio raižymui skirtu disku, segmentinio deimantinio disko su didesniu nei 10 mm periferiniu tarpu ar dantyto pjūklo disko.** Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankio kontrolės praradimą.

Su poliravimu susiję įspėjimai dėl saugos:

- **Nedirbkite su poliravimu disku, kurio kraštai atspurę ir plaušeliai laisvai plaikstosi. Visus atsipalaidavusius plaušelius paslėpkite arba nukirpkite.** Atsipalaidavę plaušeliai gali įspainioti į jūsų pirštus arba įstrigti darbo ruošinyje.

Triukšmas ir vibracija

Triukšmo ir vibracijos vertės nustatytos pagal EN 62841. Elektrinio įrankio svertinis triukšmo lygis A paprastai yra:

- Garso slėgio lygis L_{pA} : 77 dB(A)
- Garso galios lygis L_{WA} : 85 dB(A)

– Neapibrėžtis: K = 3 dB

Bendroji vibracijos vertė:

- Vibracijos vertė a_{hv} : 7,38 m/s²
- Neapibrėžtis: K = 1,5 m/s²



DĖMESIO!

Nurodytos išmatuotos vertės taikomos naujiems elektriniams įrankiams. Dėl kasdienio naudojimo triukšmo ir vibracijos vertės keičiasi.



PASTABA

Čia pateikta vibracijos vertė išmatuota naudojant EN 62841 standarte nurodytą standartinį testą, todėl ją galima naudoti lyginant vieną įrankį su kitu. Ją galima naudoti vibracijos poveikiui preliminariai įvertinti.

Deklaruotoji vibracijos vertė gauta naudojant įrankį pagal jo pagrindinę paskirtį.

Vis dėlto, pakeitus įrankio naudojimo paskirtį, priedus ar netinkamai techniškai prižiūrint, vibracijos vertės taip pat gali pasikeisti. Dėl to kenksmingas vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali pastebimai išaugti.

Norint tiksliai apskaičiuoti vibracijos poveikio vertę, taip pat reikia atsižvelgti į laikotarpius, kuomet įrankis yra išjungtas ar įjungtas, tačiau nenaudojamas. Atmetus šiuos laikotarpius vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali reikšmingai sumažėti.

Norėdami apsaugoti operatorių nuo vibracijos poveikio, nustatykite papildomas saugos priemones, pvz.: įrankių ir jo priedų priežiūra, rankų šiluma, darbo organizavimas.



DĖMESIO!

Jeigu garso slėgis viršija 85 dB(A), užsidėkite apsaugines ausines.

Techniniai duomenys

Gaminio tipas	XFE 2 21 18-EC	
Gaminys	Poliruoklis su atsitiktine orbita	
Vardinė įtampa	V	18
Atraminio disko skersmuo	mm	Φ 150
Įrankis maks.	mm	Φ 160

Vardinis greitis	/min. Opm	1350-4350 2700 - 8700
Svoris pagal „FLEX procedūrą 01“	kg	2,4
Baterija	18 V	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT
Baterijos svoris	kg	AP 18/2.5 0,4 AP 18/4.0 0,8 AP 18/5.0 0,7 AP 18/8.0 1,1 AP 18/4.0 XT 0,7 AP 18/8.0 XT 1,2
Įkrovikliai	CA...18 serija CA...12/18 serija	
Įkrovimo temperatūra	0~40 °C	
Darbinė temperatūra	-10~40 °C	
Laikymo temperatūra	-20~50 °C	

Apžvalga (žr. A pav.)

Dalių numeriai pateikti pagal įrankio iliustracijas paveikslų puslapyje.

- 1 Priekinė rankena
- 2 Greičio reguliavimo ratukas
- 3 Fiksavimo mygtukas
- 4 Rankena
- 5 Įleidimo ventiliacijos apsauga
- 6 Greitį reguliuojantis paleidimo jungiklis
- 7 Atraminė plokštelė
- 8 Poliravimo pagalvėlė
- 9 Šešiabriaunis raktas

Naudojimo instrukcijos

ĮSPĖJIMAS!

Prieš vykdydami bet kokius elektrinio įrankio tvarkymo darbus, atjunkite jo bateriją.

Prieš elektrinį įrankį įjungiant

Išpakuokite elektrinį įrankį bei jo priedus ir patikrinkite, ar nėra trūkstančių ar sugadintų dalių.



PASTABA

Išsiunčiant iš gamyklos baterijos iki galo neįkraunamos. Prieš pradėdami darbą iki galo įkraukite baterijas. Žr. įkroviklio naudojimo vadovą.

Patarimai, kaip užtikrinti ilgą baterijos naudojimo trukmę



DĖMESIO!

- Baterijų niekada nekraukite žemesnėje nei 4° ar aukštesnėje nei 40°C temperatūroje.
- Baterijų nekraukite aplinkoje, kurioje yra didelė oro drėgmė arba aukšta temperatūra.
- Krovimo metu baterijų ir įkroviklio neuždenkite.
- Pasibaigus krovimo procesui, įkroviklio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

Krovimo metu baterija ir įkroviklis įkaista. Tai visiškai normalu!



PASTABA

Vadovaukitės tinkamo baterijos krovimo nurodymais, pateiktais baterijos naudojimo instrukcijose.

Jei baterijos ilgesnį laiką nenaudojamos, laikykite jas iš dalies įkrautas vėsioje vietoje.

Baterijos įstatymas ir keitimas (žr. B1-B2 pav.)

- Stumkite įkrautą bateriją į elektrinį įrankį, kol ji užsifiksuos savo vietoje (žr. B1 pav.).
- Jei bateriją norite atjungti, paspauskite atjungimo klavišą (1) ir bateriją ištraukite (2) (žr. B2 pav.).



DĖMESIO!

Apsaugokite išimtos baterijos kontaktus. Metaliniai daiktai kontaktus gali sujungti trumpuoju jungimu, ir tuomet kyla sprogimo ir gaisro pavojus!

Atraminio disko montavimas (žr. C pav.)



ĮSPĖJIMAS!

Visada įsitikinkite, ar įrankis išjungtas ir baterija atjungta prieš atliekant bet kokius darbus

su įrankiu.



DĖMESIO!

Norint išvengti įrankio pažeidimo, nespauskite veleno fiksavimo mygtuko, kol velenas sukasi.

- Naudokite šešiakampį raktą (9), kad nuimtumėte tris varžtus. Išsaugokite varžtus pakartotiniam surinkimui.
- Nuimkite atraminį diską (7).
- Sulygiuokite montavimo skyles naujame atraminiam diske su skylėmis ant guolio pagrindo ir uždėkite jį ant guolio pagrindo. Tvirtai pritvirtinkite jį trimis varžtais.

Poliravimo pagalvėlės montavimas ir nuėmimas (žr. D pav.)

Norint sumontuoti poliravimo pagalvėlę

- išjunkite įrankį ir išimkite bateriją.
- Sudėliokite poliravimo pagalvėlę (8) su atraminiu disku (7), tada prispauskite pagalvėlę (8) prie disko (7) kuo stipriau.

Norint nuimti poliravimo pagalvėlę

- Nulupkite poliravimo pagalvėlę (8).

Įleidimo ventiliacijos apsauga (žr. E pav.)

Naudojant įleidimo ventiliacijos apsaugą (5) padidės įrankio našumas ir pailgės jo tarnavimo laikas.

- Norėdami nuimti įleidimo ventiliacijos apsaugą, įkiškite plokščią atsuktuvą (nėra komplekte) į įpjovą viršuje ir atlenkite ją nuo įrankio.
- Norėdami išvalyti įleidimo ventiliacijos apsaugą, pastuksenkite jį į kietą paviršių arba prapūskite suslėgtuoju oru.
- Norėdami pritvirtinti įleidimo ventiliacijos apsaugą, užfiksukite apsaugą į įrankio pėdą.

Kintamo greičio jungiklis (žr. F pav.)

Norėdami įjungti poliruoklį, paspauskite kintamo greičio jungiklį (6).

Gaiduko jungiklis (6) didina apsakas didinant spaudimą jungikliui ir mažina apsakas mažinant spaudimą.

Įrankiui išjungti atleiskite greitį reguliuojantį paleidimo jungiklį (6).

Šis įrankis yra aprūpintas užrakinimo mygtuku (3), kuris patogus nepertraukiamam polira-

vimui ilgesnį laiką. Paspauskite ir laikykite jungiklį (6), tada paspauskite užrakinimo mygtuką (3). Atleiskite greičio reguliavimo jungiklį (6). Norėdami atrakinti užrakinimo mygtuką (3) ir sustabdyti nepertraukiamą poliravimą, paspauskite greičio reguliavimo paleidimo jungiklį (6).

Greičio regulatorius (žr. G pav.)



ISPĖJIMAS!

Niekada nekeiskite veikiančio įrankio greičio. Nepaisant šio įspėjimo, galite netekti įrankio kontrolės ir patirti rimtą sužalojimą.

Greičio regulatorius (2) nustato įrankio maksimalų greitį.

Pasukite reguliatorių (2) į bet kurią padėtį nuo „1“ – žemiausio greičio iki „6“ – aukščiausio greičio.

Poliravimas



ISPĖJIMAS!

Siekiant sumažinti sužalojimo riziką, visada dėvėkite tinkamas akių apsaugos priemones.

Dirbant dulkėtoje aplinkoje, dėvėkite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Naudokite spaustuką, staklių spaustuvą arba kitą tinkamą priemonę tvirtinti apdirbimo detalę.

Judinkite poliruoklį pirmyn ir atgal ilgais šluojamaisiais judesiais. Per didelis spaudimas, netinkamas kampas arba netinkami judesiai gali sukelti ratilus ar paviršiaus deginimą.

Dažų perdegimo prevencija

Lengva perkaitinti ir perdeginti dažus ant paviršiaus. Tai gali įvykti, jei poliruojaite per dideliu greičiu arba jei poliravimo pagalvėlė net ir trumpam laikui lieka vienoje vietoje. Norint išvengti dažų perkaitimo, naudokite labai lengvą spaudimą ir nuolat judinkite poliruoklį, ypač dirbdami prie kraštų arba ten, kur paviršiaus kontūras staiga keičiasi. Būkite ypač atsargūs, kai dirbate didesniu greičiu, nes dažai gali nudegti.

Užstrigimo prevencija



ISPĖJIMAS!

Venkite užkliuvimo už nelygių paviršių, kad sumažintumėte atatraknos galimybę.

Užstrigimai atsiranda, kai poliravimo pagalvėlės įstringa už šiurkščių apdirbimo paviršiaus kraštų.

Dėl užstrigimo įrankis gali staiga atsokti ir dėl

to pagalvėlė gali pramušti dažus. Kad sumažintumėte įskilimų riziką, poliruodami šiuokščius paviršius naudokite poliruoklį nedideliu greičiu.

Sudėtingose vietose, pavyzdžiui, prie apdailos arba tarp veidrodžio ir automobilio lango, nenaudokite poliruoklio. Šiuos paviršius nušluokite rankomis.

Gabenimas

Ličio jonų baterijoms taikomi pavojingų krovinių teisės aktų reikalavimai.

Šios baterijos turi būti gabenamos laikantis vietos, nacionalinių ir tarptautinių nuostatų ir reglamentų.

Naudotojai gali gabenti šias baterijas keliais be papildomų reikalavimų.

Laivybos bendrovėms komerciniais tikslais vežant ličio jonų baterijas taikomos pavojingų krovinių vežimo taisyklės. Paruošimo gabenimui ir gabenimo darbus gali atlikti tik tinkamai apmokyti asmenys. Visas procesas turi būti prižiūrimas profesionalų.

Gabenant įkraunamas baterijas būtina laikytis šių reikalavimų:

Baterijos kontaktiniai gnybtai turi būti apsaugoti ir izoliuoti, kad būtų išvengta trumpojo jungimo.

Baterija turi būti apsaugota nuo judėjimo pakuotės viduje.

Draudžiama gabenti pažeistas arba pratekančias baterijas.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į krovinių gabenimo bendrovę.



DĖMESIO!

Nesiųskite baterijų su pažeistu korpusu.

Bendroji ir techninė priežiūra



ISPĖJIMAS!

Prieš vykdydami bet kokius elektrinio įrankio tvarkymo darbus, išimkite iš jo bateriją.

Valymas



DĖMESIO!

Valydami sausu suslėgtuoju oru visada dėvėkite apsauginius akinius.

Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir jo ventiliacijos angas. Valymo dažnis priklauso nuo pjaunamų medžiagų ir įrankio naudojimo trukmės. Korpuso vidų ir variklį reguliariai prapūskite sausu suslėgtuoju oru.

Remontas

Remonto darbus gali vykdyti tik įgalioto techninės priežiūros centro specialistai.



PASTABA

Garantinio laikotarpio metu nebandykite atsukti korpuso varžtų. Nesilaikant šio reikalavimo, bet kokios pretenzijos pagal gamintojo garantiją netenka galios.

Atsarginės dalys ir priedai

Kitus priedus, ypač įrankio priedus, rasite gamintojo kataloguose. Detaliuosius brėžinius ir atsarginių dalių sąrašus rasite mūsų svetainėje adresu www.flex-tools.com.

Informacija dėl išmetimo



ISPĖJIMAS!

Nereikalingus elektrinius įrankius paverskite netinkamais naudoti:

– iš akumuliatorių įrankių išimkite bateriją.



Tik ES šalys

Elektrinius įrankius draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis!

Pagal Europos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą 2012/19/ES ir atitinkamus nacionalinius įstatymus, netinkamus naudoti elektrinius įrankius reikia surinkti atskirai ir perdirbti aplinkos neteršiančiu būdu.



Žaliavų utilizavimas vietoje atliekų išmetimo.

Įrankį, jo priedus ir pakuotes reikia perdirbti aplinkos neteršiančiu būdu. Plastikinės dalys yra paženklintos pagal medžiagos tipą, kad jas būtų galima perdirbti.



ISPĖJIMAS!

Neišmesti baterijų kartu su buitinėmis atliekomis, į ugnį ar vandenį. Neardyti naudotų baterijų.

Tik ES šalims:

Vadovaujantis Reglamentu 2023/1542, sugedusios arba panaudotos baterijos turi būti perdirbamos.



PASTABA

Informaciją apie išmetimą jums suteiks įrankio pardavėjas!

CE-Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracijos pateiktos šio naudojimo vadovo 1 priede.

Atleidimas nuo atsakomybės

Gamintojas ir jo atstovas neatsako už jokią žalą ar pelno praradimą dėl verslo prastovų, kurias sukėlė mūsų gaminys ar netinkamas naudoti gaminys.

Gamintojas ir jo atstovas neatsako už jokią žalą, kurią sukėlė netinkamas šio gaminio naudojimas arba jo naudojimas su kitų gamintojų priedais.

Saturs

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi	180
Apzīmējumi uz izstrādājuma	180
Svarīga drošības informācija	180
Troksnis un vibrācija	182
Tehniskie dati	183
Pārskats	183
Lietošanas instrukcija	183
Transportēšana	185
Apkope un tīrīšana	185
Informācija par atbrīvošanos no vecās ierīces	186
EK atbilstības deklarācija	186
Atbrīvojums no atbildības	186

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi



BRĪDINĀJUMS!

Norāda uz iespējamu apdraudējumu. Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt nāvi vai ļoti smagus ievainojumus.



UZMANĪBU!

Norāda uz iespējamu bīstamu situāciju. Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt nelielu savainojumu vai īpašuma bojājumus.



PIEZĪME

Norāda, ka uz to attiecas lietošanas ieteikumi un svarīga informācija.

Apzīmējumi uz izstrādājuma



Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas izlasiet lietošanas instrukciju.



Informācija par atbrīvošanos no vecā instrumenta (skatīt 186. lpp.)



CE marķējums



UKCA marķējums

Svarīga drošības informācija



BRĪDINĀJUMS!

Pirms sākat lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet turpmāk norādīto informāciju un ievērojiet:

- šo lietošanas instrukciju,
- „Vispārīgos drošības norādījumus” par elektroinstrumentu lietošanu, kas iekļauti pievienotajā bukletā (brošūra Nr.: 315915),
- pašreiz spēkā esošos noteikumus par instrumenta darba vietu un par negadījumu novēršanu.

Šis elektroinstruments ir izgatavots, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, un ir konstruēts saskaņā ar atzītiem drošības noteikumiem.

Tomēr, strādājot ar elektroinstrumentu, pastāv apdraudējums lietotāja vai trešās personas dzīvībai vai veselībai, vai arī elektroinstruments vai īpašums var tikt sabojāts.

Elektroinstrumentu var izmantot tikai

- tam paredzētajam mērķim un
- teicamā darba stāvoklī.

Bojājumi, kas apdraud drošību, nekavējoties jānovērš.

Paredzētā lietošana

Rotācijas pulēšanas iekārta ir paredzēta

- komerciālai izmantošanai rūpniecībā un tirdzniecībā;
- visu veidu pulēšanas darbiem kopā ar pulēšanas sūkļiem, aītādas vilnas uzlikām, filca pulēšanas ripu, pulēšanas ripu,
- lietošanai ar pulēšanas instrumentiem, kurus atļauts darbināt ar ātrumu vismaz 4350 apgr./min.

Drošības norādījumi pulēšanas maīnai



BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet visus ar šo elektroinstrumentu saistītos drošības brīdinājumus, norādījumus, specifikāciju un aplūkojiet attēlus. Visu turpmāk uzskaitīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai smagus savainojumus. Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas turpmākai atsaucei.

- Šis elektroinstruments ir paredzēts pulēšanas darbiem. Izlasiet visus ar šo elek-

troinstrumentu saistītos drošības brīdinājumus, norādījumus, specifikāciju un aplūkojiet attēlus. Visu turpmāk uzskaitīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/ vai smagus savainojumus.

- **Ar šo elektroinstrumentu nedrīkst veikt tādas darbus kā, piemēram, slīpēšana, slīpēšana ar smilšpapīra ripu, slīpēšana ar stieplu suku, caurumu izgriešana vai griešana.** Darbības, kurām šis elektroinstrumentu nav paredzēts, var radīt apdraudējumu un izraisīt traumas.
- **Nepārveidojiet šo elektroinstrumentu tā, lai tas darbotos veidā, ko nav īpaši projektējis un norādījis instrumenta ražotājs.** Šādas pārveidošanas rezultātā var tikt zaudēta kontrole pār instrumentu un nodarīti nopietni miesas bojājumi.
- **Neizmantojiet piederumus, kas nav paredzēti norādītajam mērķim un ko nav ieteicis šī instrumenta ražotājs.** Jebkurš piederums, kuru iespējams pievienot šim elektroinstrumentam, negarantē drošu ekspluatāciju.
- **Piederuma nominālajam ātrumam ir jābūt vismaz tikpat lielam kā maksimālajam ātrumam, kas atzīmēts uz elektroinstrumenta.** Piederumi, kuru griešanās ātrums ir lielāks kā nominālais ātrums, var salūzt un tikt atsviesti.
- **Piederuma ārējam diametram un biežumam jābūt elektroinstrumenta jaudas robežās.** Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams pietiekami uzmanīt vai vadīt.
- **Piederuma stiprinājuma izmēriem ir jāatbilst elektroinstrumenta stiprinājuma aprīkojuma izmēriem.** Piederumi, kas neatbilst elektroinstrumenta stiprinājuma aprīkojumam, zaudēs centrējumu, pārmēriģi vibrēs un var izraisīt vadības zaudēšanu.
- **Neizmantojiet bojātu piederumu.** Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai piederumam nav robu vai plaisu, vai nav ieplaisājuši atbalsta diski, un vai tie nav nolietojušies vai nodiluši, kā arī, vai nav atskrūvējušies vai ieplaisājuši vadi. Ja elektroinstrumentu nav pārbaudījis nokrīt zemē, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi, vai arī uzstādiet nebojātu piederumu. Pēc piederuma pārbaudes un uzstādīšanas izvēlieties tādu novietojumu sev un apkārtējiem, kas neatrodas

piederuma rotācijas plaknē, pēc tam vienu minūti darbiniet elektroinstrumentu ar maksimālo darbības ātrumu bez slodzes. Bojāti piederumi šādas pārbaudes laikā parasti izjūk.

- **Izmantojiet individuālos aizsarglīdzekļus.** Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas aizsargu, aizsargbrilles vai drošības brilles. Vajadzības gadījumā valkājiet putekļu masku, ausu aizsarglīdzekļus, cimdus un darba priekšautu, kas aiztur mazas abrazīvās vai materiāla daļas. Acu aizsarglīdzekļiem jāaiztur lidojoši gruži, kas rodas dažādu darbu veikšanas laikā. Putekļu maskai vai respiratoram jāaiztur darba laikā atsviestās daļiņas. Ilgstoša un stipra trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.
- **Raugiet, lai apkārtējie atrastos drošā attālumā no darba vietas.** Ikvienam, kas atrodas darba vietā, jāizmanto individuālie aizsarglīdzekļi. Apstrādājamā materiāla vai salūzušas ripas šķembas var tikt izsviestas un radīt traumas arī tiem, kas neatrodas tiešā darba vietas tuvumā.
- **Novietojiet strāvas vadu tā, lai tas nepieškartos rotējošajam piederumam.** Zaudējot vadību, strāvas vads var tikt sagriezts vai aizķerts un jūsu delna vai roka var tikt ierauta rotējošajā piederumā.
- **Nekādā gadījumā nenolieciet elektroinstrumentu, pirms tas nav pilnībā apstājies.** Rotējošs piederums var aizķert virsmu un pavilkt elektroinstrumentu, nejaujot jums to noturēt.
- **Nedarbiniet elektroinstrumentu, nesot to sev līdzās.** Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam piederumam, tas var tikt ierauts, un piederums var iegriezties jums ādā.
- **Regulāri iztīriet elektroinstrumenta ventilācijas atveres.** Motora ventilatoru ievēlkt putekļus korpusā un pārmērīga sīku metāla daļiņu uzkrāšanās var izraisīt elektrosistēmas bojājumus.
- **Nedarbiniet elektroinstrumentu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
- **Neizmantojiet piederumus, kuriem nepieciešamas šķidrās dzesētājielas.** Ūdens vai šķidro dzesētājielu izmantošana var izraisīt nāvējošu elektrošoku.

Atsitiens un ar to saistītie brīdinājumi:

Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz iesprūdušu vai aizķērušos rotējošo slīpripi, atbalsta disku, stieplu suku vai jebkuru citu piederumu. Iesprūšana vai aizķeršanās izraisa pēkšņu rotējošā piederuma apstāšanos, kas saskares brīdī izraisa nevadāmu elektroinstrumenta grūdienu pretēji piederuma rotācijas virzienam.

Piemēram, ja abrazīvā slīpripi aizķeras vai iesprūst apstrādājamā materiālā, slīpripi mala, kas nokļūst iesprūšanas punktā, var iespieties materiāla virsmā, liekot slīpripi izvirzīties vai atlēkt. Slīpripi saskares brīdī var izlēkt operatora virzienā vai prom no viņa atkarībā no slīpripi kustības virziena. Šādos gadījumos abrazīvās slīpripi var arī salūzt. Atsitiens rodas elektroinstrumenta nepareizas lietošanas un/vai nepareizas darbības vai apstākļu rezultātā, un no tā var izvairīties, veicot piemērotus drošības pasākumus, kā norādīts tālāk.

- **Saglabājiēt ciešu elektroinstrumenta tvērienu un nostājiēties un novietojiēties rokas tā, lai pretotos atsitiēna spēkam. Lai maksimāli kontrolētu atsitiēnu iēdarbināšanas laikā vai reaktīvo griezes momentu, vienmēr liētojiēties palīgrokturi, ja tāds ir.** Operators var savaldīt griezes momenta reakciju vai atsitiēna spēku, ja veic atbilstošus piesardzības pasākumus.
- **Nekad nelēiciēties roku rotējošā piederuma tuvumā.** Piederums var radīt atsitiēnu, tērēpot rokas.
- **Nenostājiēties rotējošās slīpripi kustības zonā, kur var rasties atsitiēns.** Atsitiēns saskares brīdī pārvietojiēti instrumentu slīpripi kustībai pretēji virzienā.
- **Rīkoiētiēties ar īpašu piesardzību, apstrādājot stūrus, asas malas u.tml. virsmas. Neļaiētiēties piederumam atlēkt un aizķērties.** Stūri, asas malas vai atlēcieni mēdz saķert rotējošo piederumu un izraisīt vadības zaudēšanu pāri instrumentu vai atsitiēnu.
- **Nepievienojiēties zāga ķēdes kokgriešanas asmeni, segmentētu dimanta ripu ar perifērijas spraugu, kas lielāka par 10 mm, vai robainu zāga asmeni.** Šādi asmeni izraisa biežus atsitiēnus un vadības zaudēšanu.

Pulēšanas procesam specifiskie drošības brīdinājumi:

- **Neļaiētiēties griezties pulēšanas diskam vai piederumam, kas ir atskrūvējiēties. Noņemiet vai aplīdziniēties atlūzušās šķembas.** Atskrūvējiēties rotējošs piederums var ieraut pirkstus, bet atlūzušās šķembas var iēķērties sagatavē.

Troksnis un vibrācija

Troksņa un vibrācijas vērtības ir noteiktas saskaņā ar EN 62841.

Parasti novērtētais elektroinstrumenta trokšņa līmenis ir:

- Skaņas spiediena līmenis L_{pA} : 77 dB(A)
- Skaņas intensitātes līmenis L_{WA} : 85 dB(A)
- Nenoteiktais: $K = 3$ dB

Kopējā vibrācijas vērtība:

- Emisijas vērtība a_h : 7,38 m/s²
- Nenoteiktais: $K = 1,5$ m/s²



UZMANĪBU!

Norādītās mēritās vērtības attiecas uz jauniem elektroinstrumentiem. Lietošanas laikā ikdienā trokšņa un vibrācijas vērtības var mainīties.



PIEZĪME

Šajā informācijas lapā norādītais vibrāciju emisijas līmenis ir izmērīts saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas norādīta EN 62841 standartā, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. To var arī lietot iepriekšējai iedarbības novērtēšanai. Deklarētais vibrācijas emisijas līmenis atspoguļo vērtības instrumentam paredzētās lietošanas laikā.

Tomēr, ja instruments tiek izmantots citiem pielietojumiem un kopā ar atšķirīgiem piederumiem, vai nav pareizi uzstādīts, vibrācijas emisijas vērtības var atšķirties. Tas var ievērojami palielināt iedarbības līmeni visā kopējā darbības periodā.

Lai precīzi novērtētu vibrācijas iedarbības līmeni, jāņem vērā arī laiks, kad instruments ir izslēgts vai darbojas, bet faktiski netiek lietots. Tas var ievērojami samazināt iedarbības līmeni visā kopējā darbības periodā.

Noskaidrojiet, kādi vēl drošības pasākumi pastāv, lai aizsargātu lietotāju no vibrācijas radītajām sekām, piemēram: Instrumenta un piederumu apkope, roku uzturēšana siltumā, darba modeļu organizēšana.



UZMANĪBU!

Ja skaņas spiediens pārsniedz 85 dB(A), lietojiet ausu aizsardzības līdzekļus.

Tehniskie dati

Izstrādājuma veids	XFE 2 21 18-EC		
Izstrādājums	Ekscentriskā orbitālā pulēšanas mašīna		
Nominālais spriegums	V	18	
Pulēšanas pamatnes diametrs	mm	Φ 150	
Instrumenta maks.	mm	Φ 160	
Nominālais ātrums	/min.	1350 - 4350	
	svārst./min.	2700 - 8700	
Svars saskaņā ar „FLEX procedūru 01”	kg	2,4	
Akumulators	18 V	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT	
Akumulatora svars	kg	AP 18/2,5 AP 18/4,0 AP 18/5,0 AP 18/8,0 AP 18/4,0 XT AP 18/8,0 XT	0.4 0.8 0.7 1.1 0.7 1.2
Lādētāju diapazons	CA... 18 sērija CA... 12/18 sērija		
Uzlādes temperatūra	0~40°C		
Darba temperatūra	-10~40 °C		
Uzglabāšanas temperatūra	-20~50 °C		

Pārskats (skatīt A attēlu)

Izstrādājuma funkcijām norādītie cipari atbilst ierīces ilustrācijā norādītajiem cipariem.

- 1 Priekšējais rokturis
- 2 Ātruma regulēšanas poga
- 3 Bloķēšanas poga
- 4 Rokturis
- 5 Ieplūdes atveres aizsargs
- 6 Ātruma pārslēgšanas slēdzis
- 7 Pulēšanas pamatne
- 8 Pulēšanas paliktnis
- 9 Sešstūra atslēga

Lietošanas instrukcija



BRĪDINĀJUMS!

Pirms uzsākat darbu ar elektroinstrumentu, izņemiet akumulatoru.

Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas

Izslēdzot elektroinstrumentu un piederumus un pārbaudiet, vai nav pazudusi vai bojāta kāda daļa.



PIEZĪME

Piegādes brīdī akumulatori nav pilnībā uzlādēti. Pirms pirmās lietošanas reizes akumulatori ir jāuzlādē pilnībā. Skatiet lādētāja lietošanas instrukciju.

Padomi ilgam akumulatora kalpošanas laikam



UZMANĪBU!

- Nekad neuzlādējiet akumulatorus temperatūrā, kas ir zemāka par 4°C vai augstāka par 40°C.
- Neuzlādējiet akumulatorus vidē ar augstu gaisa mitrumu vai apkārtējās vides temperatūru.
- Uzlādes laikā neaizsedziet akumulatorus un lādētāju.
- Uzlādes procesa beigās izvelciet lādētāja kontaktdakšu.

Uzlādes procesa laikā akumulators un lādētājs sakarst. Tas ir pilnīgi normāli!



PIEZĪME

Izpildiet akumulatora lietošanas instrukcijā

sniegtos norādījumus par pareizu akumulatoru uzlādi.

Ja akumulatori netiek izmantoti ilgāku laiku, uzglabājiet tos daļēji uzlādētus vēsā vietā.

Akumulatora ievietošana/nomaiņa (skat. B1-B2 att.)

- Iespiediet uzlādētu akumulatoru elektroinstrumenta akumulatora nodalījumā, līdz tas nofiksējas ar „klikšķa” skaņu (skatīt B1 attēlu).
- Akumulatoru izņem, nospiežot atbrīvošanas pogu (1.) un pēc tam izvelkot no nodalījuma (2.) (skatīt B2 attēlu).



UZMANĪBU!

Kad instruments netiek lietots, aizsargājiet akumulatora kontaktus. Tuvumā esošas metāliskas detaļas var radīt īssavienojumu kontaktos; pastāv sprādziena un aizdegšanās draudi!

Pamatnes plāksnes uzstādīšana (skatiet attēlu C)



BRĪDINĀJUMS!

Pirms jebkādu darbu veikšanas ar instrumentu vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un akumulators ir izņemts.



UZMANĪBU!

Lai novērstu instrumenta bojājumus, nespiediet vārpstas bloķēšanas pogu, kamēr vārpsta griežas.

- Izmantojiet sešstūra atslēgu (9), lai noņemtu trīs skrūves. Saglabājiet skrūves, lai pēc tam varētu ielikt atpakaļ.
- Noņemiet pulēšanas pamatni (7).
- Izlīdziniet jaunās pamatnes plāksnes montāžas caurumus ar gultņa pamatnes caurumiem un novietojiet to uz gultņa pamatnes. Nostipriniet to ar trim skrūvēm.

Pulēšanas spilventiņa uzstādīšana un noņemšana (skatiet D attēlu)

Lai uzstādītu pulēšanas paliktni

- Izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru.
- Salāgojiet pulēšanas paliktni (8) ar pulēšanas pamatni (7) un pēc tam pēc iespējas ciešāk piespiediet paliktni (8) pie pamatnes (7).

Lai noņemtu pulēšanas paliktni

- Noņemiet pulēšanas paliktni (8).

Ieplūdes atveres aizsargs (skatiet E attēlu)

Ieplūdes atveres aizsarga (5) izmantošana palielinās veikspēju un pagarinās instrumenta kalpošanas laiku.

- Lai noņemtu ieplūdes atveres aizsargu, ievietojiet plakanu skrūvgriezi (nav iekļauts komplektā) iedobē ieplūdes atveres aizsarga augšpusē un atdaliet to no instrumenta.
- Lai notīrītu ieplūdes atveres aizsargu, viegli uzsitiet to pret cietu virsmu vai izpūtiet to ar spiesti gaisu.
- Lai piestiprinātu ieplūdes atveres aizsargu, iespraudiet aizsargu eļļas padeves pamatnē.

Maināma ātruma slēdzis (skatiet attēlu F)

Lai ieslēgtu pulēšanas mašīnu, nospiediet ātruma pārslēgšanas slēdzi (6).

Nospiežot ātruma pārslēgšanas slēdzi (6) stiprāk, tiek ieslēgts lielāks ātrums, savukārt, nospiežot slēdzi vājāk, ātrums tiek samazināts. Lai to izslēgtu, atļaidiet ātruma pārslēgšanas slēdzi (6).

Šis instruments ir aprīkots ar bloķēšanas pogu (3), kas ir ērta nepārtrauktai pulēšanai ilgstošā laika posmā. Nospiediet un turiet nospiestu ātruma pārslēgšanas slēdzi (6) un pēc tam nospiediet bloķēšanas pogu (3). Atlaidiet ātruma pārslēgšanas slēdzi (6). Lai atbloķētu bloķēšanas pogu (3) un pārtrauktu nepārtrauktas pulēšanas režīmu, nospiediet ātruma pārslēgšanas slēdzi (6).

Ātruma regulators (skatiet attēlu G)



BRĪDINĀJUMS!

Nekad nemainiet ātrumu, kamēr instruments ir ieslēgts. Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā varat zaudēt vadību pār instrumentu un gūt smagus miesas bojājumus.

Ātruma regulēšanas poga (2) iestata instrumenta maksimālo ātrumu.

Pagrieziet regulētāju (2), lai iestatītu pozīciju starp „1” – zemāko ātrumu un „6” – lielāko ātrumu.

Pulēšana



BRĪDINĀJUMS!

Lai samazinātu traumu risku, vienmēr lietojiet atbilstošus acu aizsarglīdzekļus. Strādājot putekļainās vidēs, lietojiet atbilstošus elpceļu aizsarglīdzekļus.

Izmantojiet skavu, skrūvspīles vai citus praktiskus līdzekļus, lai noturētu sagatavi.

Pārvietojiet pulēšanas mašīnu uz priekšu un atpakaļ, veicot garas, slaukošas kustības.

Pārāk liels spiediens, nepareizs leņķis vai nepareiza kustība var radīt virpulveida skrāpējumus vai apdegumus.

Krāsas izdegšanas novēršana

Krāsu uz virsmas var viegli izdedzināt. Tas var notikt, ja pulējat ar pārāk lielu ātrumu vai ja pulēšanas paliktņis pat īsu laiku paliek vienā vietā.

Lai novērstu krāsas izdegšanu, piespiediet instrumentu ļoti viegli un nepārtraukti pārvietojiet pa virsmu, īpaši strādājot pie malām vai vietās, kur darba virsmas kontūra strauji mainās. Esiet īpaši uzmanīgs, ja izmantojat lielāku ātrumu, kas var izdedzināt krāsu.

Aizķeršanās novēršana



BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no aizķeršanās uz raupjām virsmām, lai samazinātu „atsitiena” iespēju.

Aizķeršanās notiek, kad pulēšanas paliktņi aizķeras aiz darba virsmas raupjajām malām. Aizķeršanās var izraisīt instrumenta pēkšņu „atsitieni”, un tā rezultātā paliktņis var izdedzināt krāsu. Lai samazinātu aizķeršanās risku, pulējot raupjas virsmas, izmantojiet pulēšanas mašīnu ar mazu ātrumu.

Grūti pieejamās vietās, piemēram, pie apdares vai starp spoguļi un automašīnas logu, pulēšanas mašīnu nevajadzētu izmantot. Nopulējiet šīs virsmas ar rokām.

Transportēšana

Uz litija jonu akumulatoriem attiecas bīstamo kravu likumdošanas prasības.

Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

Lietotāji drīkst pārvadāt šos akumulatorus pa autoceļiem bez papildu prasībām.

Uz litija jonu akumulatoru komerciālo pārvadāšanu, ko veic kuģniecības uzņēmumi,

attiecas bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi. Piegādes sagatavošanu un transportēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācītas personas. Visam procesam jābūt profesionālā līmenī uzraudzītam.

Pārvadājot uzlādējamus akumulatorus, jāievēro šādi punkti:

Pārliecinieties, ka akumulatora kontaktspāiles ir aizsargātas un izolētas, lai novērstu īssavienojumu veidošanos.

Pārliecinieties, ka akumulators ir nekustīgi nostiprināts iepakojuma iekšpusē.

Bojātus vai noplūdušus akumulatorus nedrīkst pārvadāt.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar kuģniecības uzņēmumu.



UZMANĪBU!

Neizmantojiet akumulatorus, kuru korpuss ir bojāts.

Apkope un tīrīšana



BRĪDINĀJUMS!

Pirms uzsākat darbu ar elektroinstrumentu, izņemiet akumulatoru no instrumenta.

Tīrīšana



UZMANĪBU!

Veicot tīrīšanu ar sausu saspiesto gaisu, vienmēr lietojiet aizsargbrilles.

Regulāri iztīriet elektroinstrumentu un ventilācijas atveres. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no izmantotā materiāla un lietošanas ilguma. Regulāri izpūstiet korpusa iekšpusi un motoru ar sausu saspiesto gaisu.

Remonts

Remontu drīkst veikt tikai pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.



PIEZĪME

Garantijas darbības laikā neatskrūvējiet korpusa skrūves. Ja šī prasība netiek ievērota, tiek anulētas visas ražotāja garantijas prasības.

Rezerves daļas un piederumi

Informācija par citiem piederumiem, jo īpaši instrumentiem ar piederumiem, pieejama ražotāja katalogos. Pilnus rasējumus un rezerves daļu sarakstus var aplūkot mūsu mājas lapā:

www.flex-tools.com.

Informācija par atbrīvošanos no vecās ierīces



BRĪDINĀJUMS!

Deaktivizējiet nolietotus elektroinstrumentus:

- *izņemiet no akumulatora elektroinstrumentiem akumulatoru.*



Tikai ES valstīs

Neizmetiet elektroinstrumentus māj-saimniecības atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu Nr.2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un to īstenojošiem aktiem valsts tiesību sistēmā vairs nelietojami elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānodod videi nekaitīgai otrreizējai pārstrādei.



Neiznīciniet izejvielas – tā vietā nogādājiet uz otrreizējo pārstrādes punktu.

Ierīce, piederumi un iepakojums ir jāpārstrādā videi nekaitīgā veidā. Otrreizējai pārstrādei paredzētās plastmasas daļas ir apzīmētas ar speciālu otrreizējās pārstrādes simbolu.



BRĪDINĀJUMS!

Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos, ugunī vai ūdenī. Nemēģiniet atvērt izlietotos akumulatorus.

Tikai ES valstīs:

Saskaņā ar Regulu 2023/1542 bojātie vai izlietotie akumulatori ir jāpārstrādā.



PIEZĪME

Lūdzu, jautājiet savam izplatītājam par utilizācijas iespējām!

⌋ ⌋-Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācijas ir iekļautas šīs lietošanas rokasgrāmatas 1. pielikumā.

Atbrīvojums no atbildības

Ražotājs un viņa pārstāvis nav atbildīgi par jebkādu kaitējumu un zaudēto peļņu, ko izraisījis pārtraukums uzņēmējdarbībā sakarā ar izstrādājuma lietošanu vai nelietojamību. Ražotājs un viņa pārstāvis nav atbildīgi par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas izstrādājuma izmantošanas rezultātā vai izmantojot izstrādājumu kopā ar citu ražotāju izstrādājumiem.

المحتويات

الرموز المستخدمة في هذا الدليل.	187.
الرموز الموجودة على المنتج.	187.
معلومات سلامة هامة	187.
النصائح والاهتزاز	189.
البيانات الفنية	189.
نظرة عامة.	189.
تعليمات التشغيل	190.
النقل	191.
الصيانة والعناية.	191.
معلومات التخلص من المنتج.	191.
بيان المطابقة المتوافق مع المعايير الأوروبية CE.	192.
إعفاء من المسؤولية	192.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

تحذير!

يشير إلى وجود خطر وشيك. عدم مراعاة هذا التحذير قد يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة للغاية.

تنبيه!

يشير إلى حالة خطيرة محتملة. عدم مراعاة هذا التحذير قد يؤدي إلى إصابة خفيفة أو تلف الممتلكات.

ملاحظة

يشير إلى نصائح التطبيق والمعلومات الهامة.

الرموز الموجودة على المنتج

قبل تشغيل الآلة العاملة بالطاقة، اقرأ دليل التشغيل.



معلومات التخلص من الآلات القديمة (انظر الصفحة 191)



علامة الاتحاد الأوروبي CE



علامة تقييم المطابقة UKCA



معلومات سلامة هامة

تحذير!

قبل استخدام الآلة العاملة بالطاقة، يرجى قراءة ما يلي والالتزام به:

- تعليمات التشغيل هذه،

- "تعليمات السلامة العامة" المتعلقة بالتعامل مع الآلات العاملة بالطاقة الواردة في الدليل المرفق (رقم المنشور: 315915)،
- القواعد والتوجيهات المطبقة في الوقت الحالي لمنع وقوع الحوادث.
- هذه الآلة العاملة بالطاقة من الآلات الحديثة وتم تصميمها وفقاً لتوجيهات السلامة المعترف بها.
- بالرغم من ذلك، ففي أثناء استخدام الآلة، قد تصبح مصدر خطر على حياة المستخدم وأطرافه، أو على أي شخص آخر، أو قد تتعرض الآلة أو الممتلكات الأخرى للضرر.
- لا يجب استخدام الآلة العاملة بالطاقة إلا
- للغرض المحدد للاستخدام فقط
- وأن تكون في حالة ممتازة.
- يجب إصلاح الأعطال المتعلقة بالسلامة على الفور.

الغرض المحدد للاستخدام

- آلة التلميع الدوارة مخصصة لـ
- للاستخدام التجاري في الأماكن الصناعية والتجارية،
- لجميع أنواع أعمال التلميع باستخدام إسفنجات التلميع، وجلود الحملان، وجلود الخرفان المدبوغة، وقرص اللباد، وقرص جلد الجاموس،
- للاستخدام مع أدوات التلميع المسموح بتشغيلها على سرعة لا تقل عن 0534/دقيقة.

تعليمات السلامة الخاصة بآلة التلميع

تحذير!

اقرأ جميع تحذيرات السلامة والتعليمات والرسوم التوضيحية والمواصفات المرفقة مع هذه الآلة. عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة، أحدها أو جميعها. احتفظ بجميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

- هذه الآلة العاملة بالطاقة معدة للعمل كأداة تلميع. اقرأ جميع تحذيرات السلامة والتعليمات والرسوم التوضيحية والمواصفات المرفقة مع هذه الآلة. عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة، أحدها أو جميعها.
- لا نوصي بتنفيذ مهام، مثل التليخ أو السفررة أو التليخ بالفرشاة السلكية أو الثقب أو القطع بالكشط، بهذه الآلة العاملة بالطاقة. حيث إن تنفيذ مهام غير تلك المصممة لها هذه الآلة قد يؤدي إلى مخاطر وينسب في وقوع إصابات شخصية.
- لا تقم بتحويل هذه الآلة العاملة بالطاقة لتعمل بطريقة غير تلك المصممة والمحددة من قبل الشركة المصنعة للآلة حصيصاً. لأن مثل هذا التحويل قد يؤدي إلى فقدان القدرة على التحكم في الآلة، مما قد ينسب في وقوع إصابات شخصية خطيرة.
- لا تستخدم الملحقات غير المصممة خصيصاً أو الموصى بها من قبل الشركة الصانعة للآلة. ليس معنى أن الملحق يمكن تركيبه على الآلة أن

- نطف فتحات التهوية للآلة بانتظام. ستسحب مروحة المحرك أنربة إلى داخل الهيكل، وقد يتسبب التراكم المتزايد للمعادن المسحوقة في التعرض لمخاطر كهربائية.
- لا تقم بتشغيل الآلة العاملة بالطاقة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال. حيث أن الشرر المتطاير قد يتسبب في اشتعال تلك المواد.
- لا تستخدم الملحقات التي تحتاج إلى سوائل تبريد. قد يؤدي استخدام الماء أو السوائل المبردة الأخرى إلى حدوث صق كهربائي أو صدمة كهربائية.

رد الفعل العكسي والتحذيرات ذات الصلة:

رد الفعل الارتدادي هو رد الفعل المفاجئ عند انحصار أو تعوق الأسطوانة الدوارة أو بطانة الدعم أو الفرشاة أو أي ملحق آخر. الانحصار أو الإعاقة قد يتسبب في الانهيار السريع للملحق الدوار، والذي بدوره يتسبب في اندفاع الآلة العاملة بالطاقة غير المتحكم فيها في الاتجاه المعاكس لدوران الملحق عند نقطة الربط. مثلاً، عند انحصار أسطوانة كاشطة أو إعاقها في القطعة التي يتم تجليخها، فإن حافة الأسطوانة الداخلة في نقطة الانحصار يمكنها أن تحفر سطح المادة متسببة في جعل الأسطوانة تقفز إلى الخارج. فقد تقفز الأسطوانة نحو أو بعيداً عنك، وذلك بحسب اتجاه حركة الأسطوانة عند نقطة الانحصار. قد تنكسر الأسطوانات الكاشطة في مثل تلك الظروف.

رد الفعل الارتدادي يكون نتيجة لسوء استخدام الآلة العاملة بالطاقة، أو اتباع إجراءات أو شروط تشغيل غير صحيحة، ويمكن تجنبها باتخاذ الاحتياطات الملائمة كما هو موضح أدناه.

- أمسك بالآلة بإحكام واجعل جسمك وذراعك في موضع يسمح لك مقاومة قوى رد الفعل الارتدادي. استخدم القبض الإضافي دائماً، إذا كان مرفقاً، من أجل التحكم الكامل في رد الفعل العكسي أو رد فعل العزم في أثناء بداية التشغيل. يمكن للمستخدم التحكم في ردود أفعال العزم أو قوى رد الفعل العكسي في حال اتخاذ الاحتياطات الملائمة.
- لا تضع يدك أبداً بالقرب من الملحق الدوار. قد يرتد الملحق على يدك.
- لا ينبغي أن يكون جسمك في المنطقة التي قد تتحرك إليها الآلة في حال حدوث رد فعل عكسي. رد الفعل العكسي سيدفع الآلة في الاتجاه المعاكس لحركة الأسطوانة عند نقطة التعوق.
- كن حذراً للغاية عند العمل على الأركان أو الحواف الحادة وما شابه. تجنب الضربات القوية أو انحصار الملحق. تميل الأركان أو الحواف الحادة أو الضربات القوية إلى تعويق الملحق الدوار مسببة فقد السيطرة أو رد الفعل العكسي.
- لا تقم بتركيب سلسلة منشار، أو شفرة حفر في الخشب، أو أسطوانة مقسمة ذات مسحوق ماسي ذات فتحة طرفية أكبر من 01 مم، أو شفرة منشار مسننة. تتسبب مثل تلك الشفرات في حدوث رد فعل عكسي وفقدان للسيطرة.

تحذيرات السلامة الخاصة بعمليات التلميع:

- استخدامه سيكون آمناً.
- ينبغي أن تكون السرعة المقدرة للملحق مساوية على الأقل للسرعة القصوى الموضحة على الآلة العاملة بالطاقة. الملحقات التي تدور أسرع من سرعتها المقدرة قد تنكسر وتتطاير.
- القطر الخارجي للملحق وسمكه ينبغي عليهما أن يكونا في نطاق السعة المقدرة لأنك العاملة بالطاقة. لا يمكن حماية الملحقات ذات الحجم غير المناسب أو التحكم فيها.
- يجب أن تتناسب أبعاد تركيب الملحقات مع أبعاد معدات التثبيت الخاصة بالآلة العاملة بالطاقة. الملحقات غير المتوافقة مع موضع التركيب للآلة العاملة بالطاقة لن تكون متوازنة، وستتهتز بشكل زائد عن الحد، وقد تتسبب في فقدان السيطرة.
- لا تستخدم ملحقاتاً تالفاً، قبل كل استخدام، قم بفحص الملحق مثل الأقراص الكاشطة بحثاً عن الاهتراءات والتشققات، أو بطانة الدعم بحثاً عن التشققات والتقوُّب أو الاهتراء الزائد عن الحد، أو الفرشاة السلوكية بحثاً عن الأسلاك المفكوكة أو المشققة بها. إذا حدث أن وقعت الآلة أو أحد الملحقات على الأرض، فافحصه بحثاً عن أي أثار للثقب أو قم بتركيب ملحق غير تالف. بعد الفحص وتركيب الملحق، قف أنت ومن معك بزاوية بعيدة عن نطاق دوران المرفق وقم بتشغيل الآلة العاملة بالطاقة بسرعة قصوى بدون حمل لمدة دقيقة. عادة ما تنكسر الملحقات التالفة إلى أجزاء في أثناء وقت الاختبار هذا.
- ارتد معدات الحماية الشخصية. بحسب استخدام الآلة، استعمل واقي للوجه أو نظارات حماية. بحسب ما هو ملائم، ارتد واقي من الغبار، وأدوات حماية للسمع، وقفازات، ورداء ورشة يمكنه إيقاف الشظايا الصغيرة المتطايرة. ينبغي أن تكون أدوات حماية العينين قادرة على إيقاف الشظايا المتطايرة نتيجة المهام المختلفة. ينبغي أن يكون واقي الغبار أو القناع قادر على ترشيح الجسيمات الناتجة عن استخدامك للآلة. قد يتسبب التعرض لفترة طويلة لضوضاء ذات كثافة عالية في حدوث فقدان للسمع.
- أبق المرافقين لك على مسافة آمنة بعيداً عن منطقة العمل. ينبغي على أي شخص يدخل منطقة العمل ارتداء أدوات الحماية الشخصية. حيث إن الشظايا الناتجة عن التجليخ أو الأجزاء المكسورة للملحق قد تتطاير وتتسبب في إصابة الأشخاص خارج النطاق المباشر للعمل.
- ضع سلك التيار بعيداً عن الملحق الدوار. إذا فقدت السيطرة، فقد ينقطع سلك التيار أو ينحصر، وقد يتم سحب يدك أو ذراعك إلى داخل الملحق الدوار.
- لا تقم أبداً بوضع الآلة على الأرض إلى أن يتوقف الملحق تماماً. حيث إن الملحق الذي يدور قد يلامس الأرض فيتحرك ويسحب الآلة العاملة بالطاقة فتفقد السيطرة عليها.
- لا تقم بتشغيل الآلة العاملة بالطاقة وأنت تحملها في جانبك. قد يؤدي التلامس غير المقصود مع الملحق الذي يدور إلى تعلقه بملابسك، وهو ما سيحدث الملحق ناحية جسمك.

■ لا تسمح لأي جزء مفكوك من غطاء أسطوانة التلميع أو أسلاك ملحقاتها أن تدور بحرية تامة. قم بإبعاد أو قص أي أسلاك ملحق مفكوك. لأن أسلاك الملحق المفكوك التي تدور قد تشبك في أصابعك أو تنحصر في القطعة التي يتم العمل عليها.

الضوضاء والاهتزاز

تم تحديد مستويات الضوضاء والاهتزاز وفقاً للمعيار EN ٦٢٨٤١.

مستوى الضوضاء المقدر A للآلة العاملة بالطاقة هو عادة:

- مستوى ضغط الصوت L_{Ap} : 77 ديسيبل (أ)
- مستوى قوة الصوت L_{AW} : 85 ديسيبل (أ)
- نسبة الشك: $K = 3$ ديسيبل
- القيمة الكلية للاهتزاز:
- قيمة الانبعاثات a_h : 7.38 م/ثانية²
- نسبة الشك: $K = 1.5$ م/ثانية²

تنبيه! 

تتطبق القيم المقاسة المحددة على الآلات العاملة بالطاقة الجديدة. الاستخدام اليومي يتسبب في تغيير قيم الضوضاء والاهتزاز.

ملاحظة 

تم قياس مستوى انبعاث الاهتزاز الموضح في هذه التعليمات وفقاً للاختبار المعياري المحدد في المعيار EN 62841، ويمكن استخدامه لمقارنة آلة مع أخرى. ويمكن أيضاً استخدامه للتقييم المبدئي للتعرض. مستوى انبعاث الاهتزاز المعلن يمثل التطبيقات الرئيسية للآلة.

إلا أنه لو تم استخدام الآلة في تطبيقات مختلفة، أو مع ملحقات مختلفة، أو تمت صيانتها بشكل رديء، فقد يختلف مستوى انبعاث الاهتزاز. وهو ما قد يزيد بشكل كبير من مستوى التعرض على مدار فترة العمل بأكملها. للوصول لتقدير دقيق لمستوى التعرض للاهتزازات، من الضروري أيضاً الأخذ في الاعتبار بأوقات إيقاف تشغيل الآلة أو إدارتها بدون استخدامها فعلياً. وهو ما قد يخفف بشكل كبير من مستوى التعرض على مدار فترة العمل بأكملها.

قم بتحديد معايير السلامة الإضافية لحماية المشغل من تأثيرات الاهتزاز، مثل: المحافظة على الآلة والملحقات، والمحافظة على دفع الأيدي، وتنظيم أنماط العمل.

تنبيه! 

ارتدِ واقيات للأذن ذات مستوى ضغط صوتي أعلى من ١٥ ديسيبل (أ).

البيانات الفنية

نوع المنتج	XFE 2 21 18-EC	
المنتج	آلة التلميع المدارية العشوائية	
الجهد المقدر	V	18
قطر لوحة الدعم	مم	Φ 150
الحد الأقصى لقطر الآلة	مم	Φ 160
السرعة المُقدَّرة	دقيقة/مدار في الدقيقة	1350-4350 8700 - 2700
الوزن وفقاً لإجراءات شركة FLEX 1	كجم	2.4
البطارية	18 فولت	AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 AP 18/4.0 XT AP 18/8.0 XT
وزن البطارية	كجم	0.4 0.8 0.7 1.1 0.7 1.2 AP 18/2.5 AP 18/4.0 AP 18/5.0 AP 18/8.0 XT AP 18/8.0 XT
نطاق الشاحن	سلسلة CA...18 سلسلة CA...12/18	
درجة حرارة الشحن	0~40 درجة مئوية	
درجة حرارة التشغيل	10~-40 درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين	20~-50 درجة مئوية	

نظرة عامة (انظر الشكل A)

ترقيم خصائص المنتج تشير إلى الصور الخاصة بالآلة في صفحة الرسوم التوضيحية.

- 1 المقبض الأمامي
- 2 بكرة السرعة
- 3 زر القفل
- 4 المقبض
- 5 واقٍ فتحة التهوية

- 6 مفتاح تغيير السرعات الزنبركي
7 لوحة الدعم
8 وسادة التلميع
9 مفتاح الأنكيه

تعليمات التشغيل

تحذير!

اخلع البطارية قبل إجراء أي أعمال على الآلة العاملة بالطاقة.

قبل تشغيل الآلة العاملة بالطاقة

قم بإخراج الآلة العاملة بالطاقة والملحقات من العبوة، وتحقق من عدم تعرض أي أجزاء للفقد أو التلف.

ملاحظة

البطاريات لا تكون مشحونة بالكامل عند استلامها. قبل التشغيل للمرة الأولى، اشحن البطاريات بالكامل. راجع دليل تشغيل الشاحن.

نصائح لإطالة عمر البطارية

تنبيه!

- لا تقم أبداً بشحن البطاريات عند درجات حرارة أقل من ٤ درجات مئوية أو أعلى من ٤٠ درجة مئوية.
- لا تشحن البطاريات في بيئات ذات رطوبة جوية عالية أو درجة حرارة محيطية عالية.
- لا تقم بتغطية البطاريات والشاحن في أثناء عملية الشحن.
- اسحب قابس الشاحن من مصدر التيار في نهاية عملية الشحن.

ترتفع درجة حرارة البطارية والشاحن في أثناء عملية الشحن. هذا أمر طبيعي تماماً!

ملاحظة

اتبع تعليمات شحن البطارية الصحيحة الموضحة في دليل تشغيل البطارية.

إذا لم يتم استخدام البطاريات لفترة طويلة من الوقت، فقم بتخزينها مشحونة جزئياً في مكان بارد.

تركيب/استبدال البطارية (انظر الشكل B1-B2)

- اضغط على البطارية المشحونة إلى داخل الآلة العاملة بالطاقة إلى أن تسمع صوت نقرة. (انظر الشكل B1).
- للخلع، اضغط على زر التحرير (1). واسحب البطارية (2). (انظر الشكل B2).

تنبيه!

عند عدم استخدام الجهاز، قم بحماية أطراف توصيل البطارية. لأن الأجزاء المعدنية المفكوكة قد تتسبب في عمل دائرة قصر (ماس كهربائي) بين أطراف التوصيل، أو انفجار، أو خطر نشوب حريق!

تثبيت لوحة الدعم (انظر الشكل C)



تحذير!

تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الآلة وإزالة البطارية قبل تنفيذ أي أعمال على الآلة.



تنبيه!

لمنع تلف الآلة، لا تضغط على زر قفل عمود الدوران في أثناء دوران العمود.

- استخدم مفتاح الأنكيه (9) لفك البراغي الثلاثة. احتفظ بالبراغي لإعادة التجميع.
- أزل لوحة الدعم (7).
- قم بمحاذاة فتحات التثبيت في لوحة الدعم الجديدة مع الفتحات الموجودة على قاعدة كرسي التحميل، وضعها على قاعدة كرسي التحميل. ثبتها بثلاثة براغي.

تركيب وسادة التلميع وإزالتها (انظر الشكل D)

تركيب وسادة التلميع

- أوقف تشغيل الآلة وأزل البطارية.
- قم بمحاذاة وسادة التلميع (8) مع لوحة الدعم (7)، ثم اضغط على الوسادة (8) مقابل اللوحة (7) بإحكام قدر الإمكان.

إزالة وسادة التلميع

- فشر وسادة التلميع (8).

واقي فتحة التهوية (انظر الشكل E)

سيؤدي استخدام وافي فتحة التهوية (5) إلى تحسين الأداء وإطالة عمر الآلة.

- لإزالة وافي فتحة الهواء، أدخل مفكاً مفلطح الرأس (غير مرفوق) في الشق الموجود أعلى وافي فتحة التهوية، ثم ارفع الواقي بعيداً عن الآلة.
- لتنظيف وافي فتحة التهوية، انقر عليه ناحية سطح صلب أو انفخه لتنظيفه بالهواء المضغوط.
- لتركيب وافي فتحة التهوية، ثبت الواقي في قدم الآلة.

مفتاح تغيير السرعات الزنبركي (انظر الشكل F)

لتشغيل آلة التلميع، اضغط على مفتاح تغيير السرعات الزنبركي (6).
المفتاح الزنبركي (6) يقدم سرعة أعلى عند زيادة الضغط على الزناد، وسرعة أقل عند تقليل الضغط على الزناد. لإيقاف تشغيل الآلة، حرر مفتاح تغيير السرعات الزنبركي (6).

تم تجهيز هذه الآلة بزر القفل (3)، وهو مناسب للتلميع المستمر لفترات طويلة من الزمن. اضغط مع الاستمرار على المفتاح الزنبركي (6)، ثم اضغط على زر القفل (3). حرر مفتاح تغيير السرعات الزنبركي (6). لإلغاء قفل زر القفل (3) وإيقاف التلميع المستمر، اضغط على مفتاح تغيير السرعات الزنبركي (6).

بكرة السرعة (انظر الشكل G)

تحذير!



لا تقم أبدًا بتغيير السرعة أثناء تشغيل الأداة. قد يؤدي عدم الالتزام بهذا التحذير إلى فقدان السيطرة على الآلة، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة شخصية خطيرة.
تقوم بكرة السرعة (2) بتعيين السرعة القصوى للآلة.
قم بتدوير البكرة (2) إلى أي موضع بين "1" لأقل سرعة و"6" لأعلى سرعة.

التلميع

تحذير!

لتقليل خطر الإصابة، احرص دائمًا على ارتداء أدوات حماية مناسبة للعينين. عند العمل في الأماكن المترية، احرص على ارتداء أدوات حماية الجهاز التنفسي المناسبة.

استخدم المشبك أو المنجلة أو أي وسيلة عملية أخرى لثبيت قطعة العمل الخاصة بك.
حرك آلة التلميع ذهابًا وإيابًا وبضربات طويلة وواسعة. قد يؤدي الضغط المفرط أو الزاوية الخاطئة أو الحركة غير الصحيحة إلى ظهور علامات دوامة أو احتراق.

منع الاحتراق على طول الطلاء

من السهل حرق الطلاء على طول السطح. يمكن أن يحدث هذا إذا قمت بالتلميع بسرعة عالية جدًا، أو إذا سمحت لوسادة التلميع البقاء في مكان واحد حتى لفترة قصيرة من الوقت.
لمنع الاحتراق على طول الطلاء، استخدم ضغطًا خفيفًا جدًا واستمر في تحريك آلة التلميع باستمرار، خاصة عند العمل بالقرب من الحواف أو عند حدوث تغيرات مفاجئة في محيط سطح العمل. كن حذرًا بشكل خاص عند استخدام سرعات أعلى، والتي من المرجح أن تحرق الطلاء.

منع التشابك

تحذير!

تجنب التشابك على الأسطح الخشنة لتقليل احتمالية "رد الفعل العكسي".

يحدث التشابك عندما تعلق وسادات التلميع على الحواف الخشنة لسطح العمل.
يمكن أن يتسبب التشابك في جعل الآلة "ترتد" فجأة، وقد يتسبب ذلك في جعل الوسادة تحرق الطلاء. لتقليل خطر التشابك، استخدم آلة التلميع بسرعات منخفضة عند تلميع الأسطح الخشنة.
بالنسبة للمناطق الصعبة مثل العمل بالقرب من الزخرفة، أو بين المرأة والنافذة في السيارة، لا تغامر باستخدام آلة التلميع. قم بتلميع هذه الأسطح يدويًا.

النقل

تخضع بطاريات الليثيوم-أيون لمتطلبات تشريعات المواد الخطرة.
يجب أن يتم نقل هذه البطاريات وفقًا للأحكام واللوائح المحلية والوطنية والدولية.
يمكن للمستخدمين نقل هذه البطاريات برًا من دون الحاجة إلى مزيد من المتطلبات.

يخضع النقل التجاري لبطاريات الليثيوم-أيون بواسطة شركات الشحن إلى لوائح نقل البضائع الخطرة. لا يجوز إجراء تحضيرات الشحن والنقل إلا من قبل أشخاص مدربين بشكل مناسب. يجب أن يتم الإشراف على العملية بأكملها بشكل احترافي.
يجب مراعاة النقاط التالية عند نقل البطاريات القابلة لإعادة الشحن:

تأكد من أن أطراف اتصال البطارية محمية ومعزولة لمنع حدوث ماس كهربائي.

تأكد من تأمين البطارية ضد الحركة داخل العبوة.
لا يجوز نقل البطاريات التالفة أو التي بها تسريب.
تواصل مع بشركة الشحن الخاصة بك للحصول على مزيد من المعلومات.

تنبيه!

لا يجب نقل البطاريات التي تحتوي على هيكل تالف.

الصيانة والعناية

تحذير!

قبل إجراء أي أعمال على الآلة العاملة بالطاقة، أزل البطارية من الآلة.

التنظيف

تنبيه!

عند التنظيف باستخدام الهواء المضغوط الجاف، احرص دائمًا على ارتداء نظارات حماية.
نظف الآلة العاملة بالطاقة وفتحات التهوية بانتظام. يعتمد مدى تكرار التنظيف على المواد التي تم التعامل معها ومدة الاستخدام. قم بنفخ الهيكل الداخلي والمحرك بالهواء الجاف المضغوط لتنظيفهم.

الإصلاحات

يجب تنفيذ الإصلاحات من قبل مركز خدمة عملاء معتمد فقط.

ملاحظة

لا تفك المسامير الموجودة في الهيكل في أثناء فترة الضمان. إن عدم الامتثال لهذا المطلب سوف يؤدي إلى إبطال أي مطالبات مستحقة بموجب ضمان الشركة المصنعة.

قطع الغيار والملحقات

يمكنك التعرف على الملحقات الأخرى، وخاصة الأدوات والملحقات، من خلال قوائم منتجات الشركة الصانعة.
يمكنك التعرف على الصور التوضيحية وقوائم قطع الغيار من خلال صفحتنا الرئيسية: www.flex-tools.com.

معلومات التخلّص من المنتج

تحذير!

عندما تصبح الآلات العاملة بالطاقة غير صالحة للاستعمال:

- وبالنسبة للآلة العاملة بالبطارية، قم بخلع البطارية.

 دول الاتحاد الأوروبي فقط
لا تتخلص من الآلات الكهربائية في النفايات المنزلية!

وفقاً للتوجيه الأوروبي 19/2012 الخاص بنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مع اتباع القانون المحلي، يجب جمع الآلات الكهربائية المستهلكة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بطريقة صديقة للبيئة.
 **استخلاص المواد الخام بدلاً من التخلص منها في النفايات.**

تجب إعادة تدوير الجهاز والملحقات ومكونات التغليف بطريقة صديقة للبيئة. يتم تحديد الأجزاء البلاستيكية لعملية إعادة التدوير وفقاً لنوع المادة.

 **تحذير!**

لا تتخلص من البطاريات في النفايات المنزلية أو النيران أو الماء. لا تفتح البطاريات المستهلكة.
دول الاتحاد الأوروبي فقط:

وفقاً للتوجيه 1542/2023، تجب إعادة تدوير البطاريات المعطوبة أو المستهلكة.

 **ملاحظة**

يرجى الاستفسار من الوكيل المتواجد في منطقتك عن خيارات التخلص من المنتج!

€- بيان المطابقة

إعلانات المطابقة مرفقة في الملحق رقم ١ من دليل التعليمات هذا.

إعفاء من المسؤولية

لا تتحمل الشركة الصانعة وممثليها أي مسؤولية عن أي ضرر أو فوائد ضائعة بسبب تعطل العمل الناتج عن المنتج أو بسبب عدم صلاحية المنتج للاستخدام.
لا تتحمل الشركة الصانعة وممثليها أي مسؤولية عن أي ضرر ينتج عن الاستخدام غير الصحيح للمنتج أو بسبب استخدام المنتج مع منتجات تخص شركات أخرى.

Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15
71711 Steinheim/Murr
Germany
Tel. +49(0) 7144 828-0
Fax. +49(0) 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Flex Power Tools Ltd.
Unit 8 Anglo Office Park
Lincoln Road
HP12 3RH, High Wycombe, Buckinghamshire
United Kingdom
Phone: +44 (0)1325 741 793
E-Mail: uk.sales@flex-tools.com

